


ELEMEN
DE
DOCIMAS

3

11352

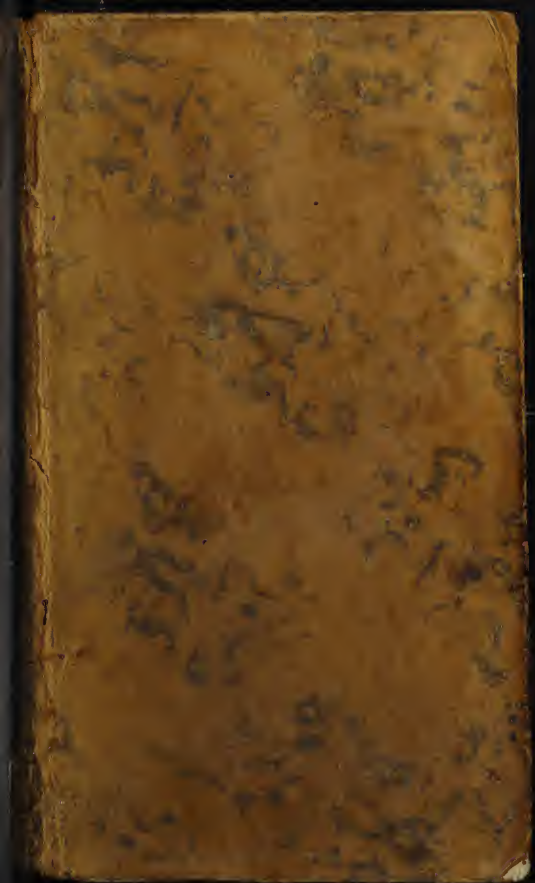



Pharmacopœi Parisienses

ex Dono Domini
Dubedat
Pharmacopœi

1765





DOCIMASTIQUE
PRATIQUE,
SECONDE PARTIE.

Tome III.

2



11352 11352

E L E M E N S

D E

DOCIMASTIQUE,

O U

DE L'ART DES ESSAIS,

DIVISÉS EN DEUX PARTIES ;

La premiere Théorique, & la seconde Pratique :

Traduit du Latin de M. CRAMER.

TOME TROISIÈME.



A PARIS,

Chez BRIASSON, Libraire, rue Saint Jacques,
à la Science.

M. D C C. L V.

Avec Approbation & Privilège du Roi.



 
E L E M E N S

D E

DOCIMASTIQUE,

O U

DE L'ART DES ESSAIS.



SECONDE PARTIE,

Concernant les Procédés.

AVANT-PROPOS.



LES Chymistes donnent le nom de Procédés aux Appareils composés, qui leur servent à exercer sur les objets de l'Art, les actions au

a iij.

vj AVANT-PROPOS.

moien desquelles ils y font des changemens déterminés. Les Procédés ne font donc précisément que ce que nous avons appelé opérations dans un autre endroit (Partie I. §. CCCCXCV.). Mais comme il arrive rarement que l'altération requise puisse être produite par une action simple, il est évident qu'un Procédé doit être le plus souvent composé de plusieurs opérations combinées d'un nombre infini de manieres. C'est de cette variété que naissent une quantité prodigieuse de Procédés, malgré le petit nombre d'opérations que nous avons récapitulées (Partie I. Chapitre V.). Leur ordre de succession, à l'égard d'un seul objet, & les différentes manieres dont elles lui sont appliquées, fournissent différens Procédés, & produisent sur cet objet des effets différens qui varient encore, si l'objet vient à changer, la nature des opérations & leur ordre demeurant dans le même état.

AVANT-PROPOS. vi^j

Les cas mêmes où ces différentes séries d'opérations ne répondent pas toujours à l'intention de l'Artiste, ne font aucune exception à ce que nous venons d'avancer ; ces sortes de phénomènes rentrent dans la classe des défauts que notre Art partage avec tous les autres Arts & Sciences, défauts auxquelles il n'est pas possible de trouver de spécifique. Les remèdes auxquels on a recours, en pareilles circonstances, pour parvenir au but que l'on se propose, consistent à varier les épreuves toutes les fois qu'on les répète. Mais il est évident qu'il n'est pas plus possible de suivre dans la Pratique l'ordre que nous avons présenté dans le système figuré des opérations (Partie I. §. D.), que de trouver un Procédé où le changement que l'on a intention de faire sur un objet quelconque, dépende d'une seule opération. La raison en est que le grand Art de ces sortes de travaux consiste dans un choix & dans un arrangement

vii] AVANT-PROPOS.

des opérations nécessaires, déduits de la nature de l'objet & des changemens auxquels on veut le soumettre : ce qu'il seroit impossible d'exécuter, si séparant les unes des autres, les opérations simples de chaque Procédé, on les rangeoit dans une seule classe par ordre grammatical.

Outre qu'on est obligé de recourir à plusieurs opérations de Chymie, dont nous n'avons point fait mention, & qui ne sont point proprement du ressort de notre Art, mais que nous insérerons parmi les siennes ; telles que sont les distillations, les évaporations, les cristallisations & autres semblables. Nous nous attacherons sur-tout, dans les Procédés que nous allons donner, à parler plus à l'entendement de ceux que nous devons initier, qu'à soulager leur mémoire. Nous aurons soin en même tems de leur procurer la facilité de les répéter & de les appliquer de plusieurs manieres à divers objets, selon les résultats qu'ils en voudront

AVANT-PROPOS. ix
avoir. Notre premier dessein sera
rempli par l'ordre que nous donne-
rons aux Procédés. Nous placerons
en tête ceux qui, non-seulement,
n'auront pas besoin des suivans
pour être entendus, mais qui leur
serviront même de préliminaires :
ou, si nous sommes obligés d'en
mettre qui supposent quelques con-
noissances qu'on n'aura pas encore
acquises, nous aurons soin de les
expliquer sur le champ en peu de
mots ; ou bien une courte Théo-
rie qui les précédera les rendra in-
telligibles. Ceux dont l'exécution
sera plus aisée, seront placés avant
ceux dont elle sera plus difficile.
Lorsqu'il arivera que le résultat au-
quel on voudra parvenir, exigera
plusieurs opérations, on aura l'at-
tention de partager l'appareil en
plusieurs Procédés pour éviter la
confusion, & donner la facilité
d'examiner en particulier les diffé-
rens changemens qui en résulte-
ront.

Enfin nous rejetterons pour le
même sujet, à la fin de la des-

x AVANT-PROPOS.

cription de chaque Procédé, les Remarques qu'ils nous fourniront, & généralement toutes les raisons que nous aurons eues de nous conduire de telle ou telle autre manière, ou de préférer une manipulation à une autre. C'est une précaution que nous avons jugée nécessaire à ceux qui n'ont qu'une légère teinture de la Docimastique, dont nous avons voulu fixer l'attention sur un seul point, évitant de l'exposer aux distractions & aux embarras que n'auroient pas manqué de leur donner un mélange de faits & de réflexions. L'on ne s'engage pourtant pas de garder inviolablement toutes les loix qu'on s'est imposées. La première & la seconde, principalement, seront quelquefois sujettes à exception : mais c'est un inconvénient auquel on ne se laisse aller que pour parer à un plus grand. Ainsi les Procédés les plus simples & les plus intelligibles, ne marcheront pas toujours les premiers, parce qu'ils seront souvent les plus difficiles.

AVANT-PROPOS. xj

Les plus aisés n'auront pas non plus toujours la préséance ; car on en placera , avant , d'autres dont la connoissance sera nécessaire pour conduire à leur exécution. Ces différentes difficultés m'ont porté à croire qu'il seroit plus avantageux de ranger les Procédés , selon l'ordre des matieres , par les raisons que je vais en donner. Dans une Pratique , on doit avoir égard non-seulement à mettre le Lecteur au fait des manuels , mais encore à le mettre à portée de saisir si bien l'esprit & l'enchaînement des opérations , qu'il soit en état dans la suite d'en faire un choix , & de les combiner de façon que le changement d'un corps puisse lui donner un résultat certain ; & conséquemment l'ordre des opérations & des Procédés , doit être déterminé par la succession qu'on peut souhaiter des altérations d'un objet quelconque.

On mettra donc dans l'ordre le plus favorable les différentes suites des Procédés rangés préalablement

xij AVANT-PROPOS.

entre eux de la façon la plus convenable. Nous jugeons qu'il sera plus à propos de commencer par les Procédés sur l'argent & ses mines : il ne s'y agit que d'une séparation de matieres étrangères , qu'on obtient par une voie bien simple , & avec des additions moins composées qu'aucunes de celles qu'exigent les mines des autres métaux ; car il ne suffit pas à ceux-ci de la séparation dont il s'agit. Il faut encore leur combiner intimement le phlogistique , pour les réduire à l'état métallique. Nous ajouterons encore à cela que dans les opérations qui concernent l'argent , les effets des menstrues sont plus sensibles pendant leur action : en sorte que l'on y peut mesurer les degrés & la durée du feu comme avec le Thermometre le plus sûr : ce qui ne réussit pas également bien dans les Procédés sur les autres métaux ; par la raison qu'ils doivent être traités dans les vaisseaux fermés , à cause de la facilité avec laquelle ils se détrui-

AVANT-PROPOS. xii

sent. C'est en conséquence de cet inconvénient qu'ils ont d'être sujets à la destruction, que leurs Procédés ont rarement l'exactitude que l'on doit désirer; parce qu'il est difficile de régler exactement l'intensité & la durée du feu, que l'on n'en peut voir l'effet quand il se passe; & que ce n'est qu'après l'opération que l'on peut juger si l'on a du succès, ou si l'on a commis quelques petites fautes. D'ailleurs comme on soumet aux essais les métaux, les demi-métaux & tous les autres minéraux, pour savoir s'ils ne tiennent point quelque peu d'argent; on prend toujours, chemin faisant, dans ces Procédés une idée claire de l'action que produisent sur eux le feu & les menstrues divers; & cette connoissance anticipée ne laisse pas de procurer une grande facilité à les traiter spécialement. Les Procédés sur l'or suivront immédiatement ceux de l'argent, parce qu'ils ont avec ceux-ci une grande analogie; sans compter qu'il

xiv AVANT-PROPOS.

s'y rencontre une grande variété d'opérations , & quelquefois des manipulations plus difficiles , qui regardent principalement le départ. C'est dans le corps de l'Ouvrage même qu'on trouvera les raisons de l'ordre des Procédés sur les autres minéraux.





 
TABLE

DES PROCÉDÉS

Contenus dans le troisiême Volume
de la Docimastique.

SECONDE PARTIE,

Concernant la Pratique.



*Des opérations qui se font sur
l'argent & ses mines.*

PREMIER PROCÉDÉ,

P *Récipiter (Partie I. §. DIV. à
DX.) par la scorification avec le
plomb, l'argent de sa mine fusible,*

propre (*ibid.* §. CCCCXXXVI.
à CCCCXXXVIII.) & *impro-*
pre (*ibid.* §. CCCCXXXIX. à
CCCCXLII.) , page 1

II. PROC. Séparer par la coupelle
(Partie I. §. DVI. & suiv.)
l'argent du régule du premier Pro-
cédé , 23

Affinage de l'argent , *ibid.*

III. PROC. Précipiter , à l'aide de la
scorification avec le plomb , l'argent
de sa mine rendue réfractaire par
des terres non-métalliques , & inca-
pable d'être traitée par l'élutriation
(Partie I. §. CCCLXXVIII.
CCCLXXX. & CCCLXXXII.) ,

49

IV. PROC. Précipiter , au moien de
la scorification avec le plomb , l'ar-
gent de sa mine réfractaire en con-
séquence des pyrites (Partie I.
§. CCCCLIX. CCCLXVI.
CCCXCVII. & CCCCXV.) , &
des cobolts (*ibid.* §. CCCCXVIII.)
qui s'y trouvent joints , 59

V. PROC. Précipiter l'argent du fer
par la scorification , 65

VI. PROC. Séparer l'argent du cui-
vre

vro

DES PROCÉDES. xvij

vre par la coupelle , 76

VII. PROC. *De la maniere de précipiter l'argent de l'étain , par la scorification , & de le coupeller , 83*

VIII. PROC. *Essaier à la coupelle un alliage de cuivre & d'argent , 91*

IX. PROC. *Précipiter dans un creuset , au moien de la scorification , l'argent des matieres mentionnées aux Procédés précédens , 97*

X. PROC. *Précipiter , par la scorification , l'argent des alliages métalliques que le plomb ne dissout & ne scorifie que difficilement , sur-tout quand ils sont très-ravisseurs , 102*

XI. PROC. *Essai des scories de tous les Procédés précédens , pour savoir si elles ne contiennent point d'argent , 106*

XII. PROC. *Précipiter , par la scorification , l'argent de sa mine , excessivement réfractaire , avec le flux noir , 110*

XIII. PROC. *Coupeller l'argent dans une grande coupelle placée sous sa moufle , pour le purifier sur-tout du cuivre & du plomb , 113*

Raffinage de l'argent , ibid.

XIV. PROC. *Affiner l'argent dans une cendrée placée devant un soufflet ,*
124

XV. PROC. *Précipiter l'argent de sa mine par le coupellage seul ,* 127

XVI. PROC. *De la maniere de couper les essais des métaux purs , mais alliés , comme aussi de ceux qui sont mêlés avec l'arsenic & le soufre ; ensorte que les proportions se trouvent semblables dans les essais & dans les gâteaux , platines ou lingots qui les ont fournis ,* 133

XVII. PROC. *De la maniere de prendre des essais d'un ou de plusieurs monceaux de mines triées ; ensorte que les proportions de ceux-là se trouvent précisément les mêmes que dans les différentes especes de minerais qui constituent le tas ,* 156

XVIII. PROC. *Séparer & purifier , par le lavage (Partie I. §. CCCLXXVIII.) , une mine des terres qui la rendent difficile à fondre ,* 166

XIX. PROC. *Purifier l'argent par le nitre ,* 173

DES PROCÉDES. xix

XX. PROC. Séparer l'argent d'un autre métal pour le purifier, en le dissolvant par l'eau forte, & le précipitant par la voie humide, 183

XXI. PROC. Précipiter, par le fer & par le plomb, l'argent d'un alliage contenant beaucoup de soufre, 188

XXII. PROC. Extraire l'argent par l'amalgame, 200

XXIII. PROC. Séparer l'argent de l'amalgame, 206

XXIV. PROC. Rendre l'argent très-pur, en le précipitant de l'eau forte, à la faveur de l'esprit de sel, 212





DE L' O R.

XXV. PROCÉDÉ,

- S**eparer l'or de ses matrices , 222
- XXVI. PROC. Dépouiller exactement l'or de l'argent qu'il contient , au moien de l'eau régale , 226
- XXVII. PROC. Départir l'or de l'argent par l'eau forte , 234
- XXVIII. PROC. L'argent du XXVI. Procédé (n°. III.) tient encore quelque peu d'or ; & l'or du XXVII. Procédé (n°. II.) tient encore quelque peu d'argent , 238
- XXIX. PROC. Indiquer la quantité de l'argent que l'eau forte a laissé dans l'or , 242
- XXX. PROC. Connoître exactement les proportions d'un alliage d'or & d'argent par l'eau forte , 251
- XXXI. PROC. Purifier l'or par la cé-

DES PROCÉDÉS. xxj

mentation (Partie I. §. DXXXIII.

& DXXXIV.), 259

XXXII. PROC. *Précipiter & purifier
l'or des autres métaux par l'anti-
moine cru,* 272

 
XXXIII. PROC. *Précipiter, par la
fonte, l'or & l'argent de la masse
sulphurée restant du XXXII. Pro-
cédé,* 289

XXXIV. PROC. *Précipiter, par la
fonte (Partie I. §. D X.), l'or
de l'argent orifere,* 293

XXXV. PROC. *Séparer l'or fulminant
de ses sels,* 315

XXXVI. PROC. *Séparer l'or & l'ar-
gent des débris & déchets d'un la-
boratoire,* 319





DU PLOMB.

XXXVII. PROCÉDÉ,

Réduire & précipiter le plomb de sa mine fusible (Partie I. §. DX. & suiv.), 324

XXXVIII. PROC. Réduire & précipiter le plomb de sa mine rendue réfractaire par les pyrites, 341

XXXIX. PROC. Séparer, par le lavage, les pierres & les terres d'une mine de plomb, 346

XL. PROC. Précipiter le plomb de sa mine réfractaire par les terres & les pierres, & incapable d'être traitée par le lavage, 347

XLI. PROC. Réduire & précipiter le plomb de l'une de ses mines quelconque, en la stratifiant avec le charbon, 349

XLII. PROC. Séparer le plomb du cuivre par la liquation (Partie I. §. DVIII.), 359



DU CUIVRE.

XLIII. PROCÉDÉ,

Réduire & précipiter, dans un vaisseau fermé, le cuivre de sa mine fusible, & absolument exemte de soufre & d'arsenic, 368

XLIV. PROC. Réduire & précipiter le cuivre des mines, dont on a parlé au Procédé précédent, mais rendues réfractaires par des terres & des pierres incapables d'en être séparées par le lavage, 374

XLV. PROC. Précipiter le cuivre de sa mine (XLIV. Procédé) martiale, 378

XLVI. PROC. Torréfaction de la mine de cuivre pyriteuse, sulphureuse, arsénicale, & demi-métallique, 379

XLVII. PROC. Précipiter le cuivre de la mine grillée du Procédé précédent, 388

XLVIII. PROC. Réduire en un régule

XXIV TABLE DES PROCÉDÉS.

grossier & cassant , par la stratification avec les charbons , la mine de cuivre pyriteuse & crue , 393

XLIX. PROC. *De la fonte de la mine de cuivre pyriteuse crue , dans les vaisseaux fermés , pour en avoir un régule semblable à celui du précédent Procédé ,* 406

L. PROC. *Purification ultérieure des régules des Procédés XLVIII. & XLIX. pour en faire du cuivre noir ,* 410

LI. PROC. *Examiner la quantité de cuivre pur , que peut fournir le cuivre noir par la scorification ,* 412

LII. PROC. *Essai des scories des Procédés précédens sur le cuivre ,* 433

LIII. PROC. *Du lavage de la mine de cuivre ,* 438

LIV. PROC. *Découvrir le cuivre contenu dans une mine pyriteuse , au moyen de la dissolution & de la précipitation par la voie humide ,* 441

LV. PROC. *Séparer, au moyen du plomb, l'argent du cuivre par la liqation ,* 446

Fin de la Table.

E L E M E N S



E L E M E N S

D E

DOCIMASTIQUE,

O U

DE L'ART DES ESSAIS.

SECONDE PARTIE;

Concernant la Pratique.

*****#*****

*Des opérations qui se font sur
l'argent & ses mines.*

PREMIER PROCÉDÉ,

*Précipiter (Partie I. §. DIV. à
Tome III. A*

DX.) par la scorification avec le plomb, l'argent de sa mine fusible, propre (*ibid.* §. CCCXXXVI. à CCCXXXVIII.) & impropre (*ibid.* §. CCCXXXIX. à CCCXLII.).

A P P A R E I L.

I.



ON CASSEZ la mine dans un mortier de fer bien net ; réduisez-la ensuite en poudre subtile sur le porphyre des Essaieurs, après l'avoir bien essuié (Partie I. §. CCLXI.) : pesez-en un quintal fictif (*ibid.* §. CCCXV.) & huit pareils quintaux de plomb grenailé.

II,

Mettez dans un scorificateire (*ibid.* Planche I. figure 7.), qui n'aura encore servi à aucune opération, environ la moitié du plomb grenailé (n^o. I.), & l'étendez uniformément avec les doigts :

placez-y la mine (n^o. I.) par-dessus, & la couvrez du reste du plomb.

I I I.

Placez votre vaisseau ainsi chargé au fond de la moufle du fourneau d'essai (Partie I. Planche III. figure 1.) : allumez le feu & augmentez - le rapidement (*ibid.* §. CCLXIX. & suiv.). Si vous examinez ce qui se passe sous la moufle , par l'œil de l'une des coulisses (*ibid.* Planche III. figure 1. m. n.), vous ne tarderez pas à voir la mine se rendre à la surface du plomb en bain , & se couvrir de sa chaux (*ibid.* §. LV.). Peu à peu elle s'amolira , se fondra , se retirera vers les bords du test , & laissera le milieu de la surface du plomb découvert & brillant comme un disque lumineux ; mais que l'on verra bouillir & fumer peu après (*ibid.* §. LV.) C'est le phénomène que les Allemands appellent *treiben* , *pousser*. Si-tôt qu'on le voit arriver, il faut diminuer un peu le feu pen-

dant un quart - d'heure , presque jusqu'au point que le plomb cesse de bouillir (§. C C L X I X. Partie I.). Vous l'augmenterez de nouveau tout de suite , & le pousserez au même degré qu'il étoit auparavant ; afin de donner à votre matière une fonte bien fluide , d'occasionner le bouillonnement du plomb , & de lui faire encore jetter des vapeurs épaisses & impétueuses. Il disparaîtra peu à peu sous les scories dont il se couvrira. Pour-lors vous agiterez avec un crochet de fer rougi au feu (*ibid.* Planche IV. figure 6.), la matière sur-tout vers ses bords , afin d'exposer à l'action du plomb les petites molécules de mine qui pourroient y avoir été repoussées. L'attention de n'en point répandre hors du vaisseau se sent d'elle-même.

I V.

L'opération est achevée quand la matière qu'on enleve avec le crochet de fer , retombe tout de

suite dans le test , & que l'extrémité du même crochet se trouve recouverte d'une croûte mince , polie & brillante , dont la couleur annonce une scorification d'autant plus parfaite , qu'elle est plus uniformément la même par-tout. Mais s'il arrive qu'en remuant les scories , on leur trouve une ténacité considérable , qu'il s'en attache une grande quantité au crochet , quoique bien rougi préalablement , qu'elles soient tachées , poudreuses , ou hérissées de petits grains parsemés çà & là ; c'est une marque que la scorification doit être continuée. La matiere qui tient au crochet se détache de quelques coups de marteau , se réduit en poudre , & se remet dans le test à l'aide de la cuillier (Partie I. Planché IV. figure 11.) , avec l'attention de n'en rien perdre , ni de l'augmenter. On continue le feu , ainsi qu'il est requis , jusqu'à ce que les scories aient acquis les qualités qui ont été mentionnées. On retire après cela le test avec les

tenailles (Planche IV. figure 2.) ;
 & l'on verse le plomb avec les
 scories qui le furnagent dans une
 lingottiere graissée de suif (§.
 CCLVIII. & CCLIX.). Ainsi
 finit la premiere opération de ce
 Procédé, laquelle ne passe pas trois
 quarts-d'heure pour l'ordinaire.

V.

Le régule étant refroidi , on en
 séparera les scories d'un coup de
 marteau. Si on leur trouve les
 marques d'une scorification parfaite
 (n°. IV.), on peut être sûr que
 le plomb s'est enrichi de l'argent
 précipité de sa mine par la scori-
 fication & la dissipation des par-
 ties volatiles. Il arrive néanmoins
 malgré ce succès que les scories
 retiennent quelques molécules de
 plomb qui se mêlent avec elles pen-
 dant qu'on les verse dans la lin-
 gottiere ; ce qui oblige de les battre
 avec le marteau , pour en trier les
 molécules applaties de plomb te-
 nant argent , qu'on ajoute au culot
 principal.

Une scorification poussée au-delà des bornes que nous avons prescrites (n°. IV.), réduit le plomb en scories ou litharge , & l'argent se trouve séparé au fond du test : mais cela demande un régime de feu modéré & des vaisseaux bien compactes ; car il est rare qu'ils résistent à l'action des scories du plomb , assez long-tems pour soutenir la scorification toute entière : en sorte qu'on est exposé à voir l'argent dispersé par grains logés dans de petites cavités formées par l'érosion du fond du test ; d'où il est d'autant plus difficile de le retirer que la mine en étoit moins riche. Il arrive aussi quelquefois que le scorificatoire étant percé de part en part laisse échapper tout ce qu'il contient de métal. D'ailleurs la destruction totale du plomb à l'aide de l'action de l'air & du feu exige un tems beaucoup plus considérable , à cause du retard occasionné par les scories qui le recouvrent , & que l'on n'a pas la facilité d'écarter dans un appareil si en petit.

VI.

On peut mêler de la même manière avec le plomb les molécules d'argent natif les plus pures , pour les affiner , ainsi qu'on le prescrira au procédé suivant.

REMARQUES.

I.

C'est au soufre & à l'arsenic qu'est dû l'état de minéralisation de l'argent , ainsi que de toutes les autres mines. Ces deux substances ne font pas une union bien forte avec l'argent , puisqu'il est aisé de les en séparer au moyen du feu & de quelque addition. L'arsenic sur-tout procure l'avantage de cette séparation ; car pour peu que la mine en contienne , à la moindre chaleur qu'il ressent, il attaque avec impétuosité le plomb qu'on lui a fourni & en réduit rapidement une grande partie en un verre très-fusible & très-pénétrant ,

qui dissout efficacement les corps propres à la scorification ; à moins que l'arsenic n'y soit combiné avec une pyrite ou le cobolt ; car ces deux matieres ont pour base une grande quantité de terre réfractaire & non métallique. L'arsenic tout volatil qu'il est se fixe en grande partie dans le plomb scorifié , dans l'opération en question (Partie I. §. X C. & X C I I I.). Le soufre retarde la scorification , s'il est le dominant ; ce qui a lieu surtout dans la mine de plomb ou toute autre mine abondante en soufre. Il est bien vrai qu'une partie en est facilement dissipée par le feu , par la précaution qu'on a eue de piler la mine & d'en faire une couche large & mince , mais aussi le plomb en absorbe une autre (*ibid.* §. LXXIII. Coroll. II.). Ce plomb sulphuré devient plus léger que celui qui ne l'est pas , le furnage , & devient en conséquence plus pâteux (*ibid.* §. C L X V I I I.). On vient toutefois à bout d'en dissiper le soufre , si l'on continue l'action du

feu accompagnée de celle de l'air, & de réduire en scories à la réserve de l'or & de l'argent tout ce qui reste de fixe, comme toutes les pierres & terres non métalliques qui se trouvent dans la plupart des mines, & les terres métalliques (*ibid.* §. L X I I. & suiv.) : car la litharge qui naît du plomb dans cette opération (*ibid.* §. L X I I.), scorifie en peu de tems si elle est seule, & encore plus rapidement, quand l'arsenic lui est joint (*ibid.* §. X C.), toutes ces différentes substances. Enfin les molécules d'argent étant dégagées de toutes ces matieres étrangères, en partie dissipées & en partie fondues, se réunissent au plomb qu'elles trouvent (*ibid.* §. L V I I.), se précipitent à travers les scories plus légères & dans l'état de fonte fluide, & se rassemblent en un régule (*ibid.* §. L X I X.). Ce procédé consiste conséquemment en trois opérations distinctes ; savoir, 1°. la torréfaction, 2°. la scorification, 3°.

la précipitation de l'argent par la fonte, qui est une suite des deux précédentes.

II.

La précaution que l'on prend d'augmenter les surfaces de la mine, en la réduisant en une poudre subtile, sert à accélérer la dissipation des parties volatiles & la dissolution qu'en fait la litharge. La diminution que souffre la mine pendant la trituration, parce qu'il s'en perd de petites molécules & qu'il s'en attache d'autres au mortier ou au porphyre des Essaieurs, exige qu'on ne la pèse que quand elle est en poudre ; car faute de cette attention le rapport qu'on assigneroit entre la mine & le résultat de l'opération ou le fin qu'elle contient, seroit faux.

III.

Quoique l'on approuve ERCKER d'avoir demandé huit quintaux de plomb pour scorifier la mine fusible, on ne peut dissimuler néan-

moins que quelques circonstances rendent cette quantité superflue. Quoi qu'il en soit la mine d'argent étant d'autant plus fusible qu'elle contient moins de pierres, de pyrites, &c. il est évident qu'il y a un nombre infini de nuances de fusibilité qu'il est inutile de déterminer au juste, & dont il seroit très-difficile pour l'ordinaire de juger au simple aspect. D'ailleurs il est constant qu'un procédé ne devient pas défectueux pour une petite quantité de plomb excédant le nécessaire; au lieu que si on n'en eût pas mis ce qu'il faut, la scorification seroit imparfaite, l'argent ne se ramasseroit point, ainsi qu'il est convenable, & les scories seroient comme lavées par le plomb. On doit encore ajouter que la plupart des mines qui abondent en soufre ou en arsenic, détruisent une grande quantité de plomb: comme la mine rouge d'argent, ainsi que cette autre qui est mêlée d'une grande quantité de la galène de plomb.

I V.

Un Artiste doit être d'un scrupule extraordinaire pour la propriété des vaisseaux destinés à contenir les corps qui doivent être changés , au moins quand il emploie un appareil qui doit lui servir à un procédé exact ; car il arrive qu'un corps étranger dont on ignore la présence donne lieu à une infinité d'erreurs provenant d'un résultat faux & douteux. On doit donc n'employer jamais que des vaisseaux neufs quand il n'est pas possible de nettoier parfaitement ceux qui ont déjà servi ; à moins toutefois que des circonstances particulières ne permettent l'usage de ceux-ci. Pour juger des occasions où la chose est possible , il faut préalablement connoître le résultat d'un procédé , & être sûr que le peu de matière hétérogène adhérant au vaisseau dont on doit se servir, n'est capable de causer aucun dérangement dans l'opération qu'on

veut répéter. Ce que l'on vient de dire a principalement rapport aux vaisseaux de terre servant aux fusions , qui retiennent toujours pour l'ordinaire une petite portion du corps en fonte qu'on en a versé, qu'il n'est pas possible d'ôter. Par la même raison , il n'est pas convenable dans le procédé en question , d'employer un scorificateire qui auroit déjà servi plusieurs fois ; sans compter que le plomb rongéant fortement ces sortes de vaisseaux , on seroit exposé à perdre ce qu'on y mettroit.

V.

Quelques Essaieurs attendent pour mettre leur mine sur le plomb qu'il soit tout bouillant. Ils l'enveloppent à cet effet dans un papier , ou se servent d'une petite cuillier de fer : mais nous rejettons cette méthode par la raison que les matieres volatiles & particulièrement l'arsenie , étant mis en agitation par une chaleur soudaine , peuvent entraîner beaucoup d'argent avec

eux. D'ailleurs il y a plusieurs mines du nombre desquelles est la mine d'argent rouge , qui , étant exposées subitement au feu , petillent & s'élancent au loin ; ou qui , si elles ne sont pas sujettes à cet inconvénient , peuvent contenir quelques particules de cailloux , de spath , de schiste , ou d'autres pierres capables de pousser hors du vaisseau quelque portion de la mine en décrépitant. Il vaut mieux prévenir cet accident , en couvrant , comme je fais , la mine de plomb grenailé , tant parce que sa décrépitation est plus foible quand elle s'échauffe par degrés , que quand elle est rouge en un moment ; par la raison que quand elle décrépité , ses molécules ne peuvent sortir du vaisseau , aiant à vaincre la résistance du plomb qui les recouvre , ou , s'il est déjà fondu , à traverser sa chaux , dont la viscosité les empâte & les retient.

La précaution que nous avons dit qu'il falloit avoir quelquefois de ralentir l'action du feu pendant le procédé, est nécessaire pour empêcher que la litharge fournie continuellement par le plomb n'en soit atténuée au point de pénétrer le test & de le corroder. On est fort exposé à cet accident quand le feu est trop vif. Il ne manque pas d'arriver pour-lors ou que le vaisseau percé d'outre en outre laisse fuir le régule, ou que tout au moins le plomb & ses scories pratiquent une petite fosse dans l'endroit de leur contact. Les vaisseaux les plus sujets à ces fortes d'inconvéniens sont ceux dont la composition a été altérée par le mélange de la chaux, de la craie, du gypse, ou de quelqu'autre terre poreuse. Il arrive d'ailleurs que ces fortes de matieres qui étoient réfractaires par elles-mêmes, venant à être rongées pendant la scorification, donnent une grande ténacité aux scories :

ries : enforte qu'après que la matière en fonte est versée , on en trouve encore une bonne portion , adhérant au test sous la forme de grumeaux , qui ne peuvent manquer de retenir quantité de grains de fin. Il est toutefois inutile de *donner froid* au milieu de la scorification , si l'on est sûr de la bonté du scorificatoire ; on peut continuer de la même façon.

V I I.

C'est la quantité des scories & la fluidité de leur fonte qui annoncent à la plupart des *Essaieurs* que la scorification est achevée : il y en a même à qui il suffit de voir que la surface du plomb en bain en est entièrement couverte , pour avoir la même opinion. Mais ils se laissent conduire par des signes bien sujets à caution ; car si le test est un peu étroit , & qu'il gagne en profondeur ce qu'il perd du côté de la largeur ; ou si l'on a à scorifier une mine d'argent

pauvre & sur-tout réfractaire ; il ne peut manquer d'arriver que le régule de plomb ne se trouve sous les scories , long-tems avant que la scorification soit achevée. Il est plus sûr d'avoir recours à des marques tirées de la qualité des scories , qui doivent être telles que nous les avons demandées n°. IV. de l'appareil , c'est-à-dire totalement vitrifiées : bien entendu qu'on fera attention que leur couleur & leur brillant varient selon les mines. Néanmoins celles qui sont colorées par le fer & le cuivre , dont il est bien rare qu'une mine soit tout-à-fait exemte , sont brunes , noirâtres & opaques. Ce sont ces métaux qui donnent aux verres les couleurs les plus foncées. Il arrive plus rarement que les scories ressemblent à de la colophone , & qu'elles soient , ainsi qu'elle , demi-transparentes , rougeâtres & jaunâtres. Mais si l'on n'avoit aucune des marques mentionnées , on peut être convaincu que tout l'argent n'est pas préci-

pité de sa mine ainsi qu'il convient,
 & qu'il faut par conséquent soutenir
 le même degré de feu. Il faut
 bien se garder de précipiter son ju-
 gement au sujet des scories d'une
 matiere abondante en soufre ; car
 il arrive que ce qui se range sous
 la forme de scories , garde opi-
 niâtrément la ressemblance de la
 mine , encore bien que la fonte en
 soit assez fluide , & retient quantité
 de métal non scorifié , en partie
 dissout , & en partie dispersé comme
 par grains. Les Allemands appel-
 lent ce mélange sulphureux *mu-
 sichte schlacke* , nom qui signifie une
 scorie de consistance pultacée.
 On le reconnoît à ce qu'il ne se
 partage point par éclats quand on
 le frappe avec le marteau , restant
 au contraire fortement attaché au
 crochet de fer qu'il a rongé , dont
 on s'est servi pour le remuer dans le
 scorificatoire ; & à ce qu'il ne
 brille ni extérieurement , ni dans
 sa cassure. Quelques Artistes ajou-
 tent en pareil cas des matieres
 martiales pour absorber le soufre ;

mais il faut les essayer avant , afin de connoître la quantité d'argent qu'elles peuvent contenir ; ce qu'on apprendra par la suite : & d'ailleurs les scories en deviennent réfractaires. D'autres ont recours à d'autres méthodes : mais on pense qu'il vaut mieux achever la scorification sans rien ajouter ; vu qu'elle réussit également bien en mettant plus de tems à l'opération.

V I I I.

Pendant les opérations qui se font sous la moufle , on doit porter un soin tout particulier à ce qu'il ne se répande sur son sol , aucune portion de métal , de scories ou de flux ; car cela y cause des inégalités qui empêchent que l'on n'y place les vaisseaux dans la situation horizontale qu'ils doivent avoir , & qui les rendent sujets à se renverser ; sans compter que la chaleur venant à augmenter , ils s'y fondent de façon qu'il n'est plus possible de les en sé-

parer. Il est donc à propos , avant que de placer les vaisseaux sous la moufle , d'en couvrir le sol de sable , de cendres lessivées , ou de tel autre corps qui n'entre pas facilement en fonte par lui-même , & de les répandre uniformément.

I X.

Si l'on veut faire plusieurs scorifications d'une même fournée , on est le maître de charger en même tems la moufle de plusieurs tests : on observera à ce sujet de placer à son fond , où la chaleur est plus grande , les mines que l'on croit réfractaires ou difficiles à être scorifiées ; & à son embouchure celles qui sont douces , parce que le feu s'y fait sentir moins vivement. Mais s'il arrivoit que toutes les mines demandassent le même degré de feu , on fermeroît pour-lors les soupiraux postérieurs de la moufle avec les instrumens (*ibid.* §. CCXXIX. & Planche I. fig. 17.) , qui amortissent en quel-

que façon la vivacité des raions de feu qui se dardent par ces endroits-là : & l'on mettroit en même tems quelques charbons allumés dans le canal de tôle placé devant la bouche du foier (*ibid.* Planche III. fig. 1. β.), pour empêcher l'air froid de frapper les vaisseaux antérieurs. Il faut avoir autant de différens crochets de fer pour remuer les matieres des vaisseaux qu'il y a de tests placés sous la moufle ; car si l'on n'en avoit qu'un, il ne pourroit manquer d'arriver que l'on transporterait les scories d'un vaisseau dans un autre , & avec elles quelques particules d'argent , si elles étoient imparfaites. On aura soin de disposer les crochets dans le même ordre qu'ont les tests sous la moufle , de peur de les confondre.



II. P R O C É D É ,

Séparer par la coupelle (Partie I. §. DVI. & suiv.) l'argent du régule du premier Procédé.

Affinage de l'argent.

ON peut achever de séparer du plomb, selon le n°. V. de l'appareil du premier Procédé, l'argent précipité de sa mine qui l'a enrichi (Appareil du précédent Procédé.). Mais cette manipulation est pénible & ennuyeuse, à cause des inconvéniens dont on y a fait mention : ainsi l'on préfère le coupelage. On ne fait précéder la scorification que parce qu'on a pour but de commencer par séparer les matieres qui sont excessivement rébelles à l'atténuation requise que l'on veut produire au moien des scories du plomb, & de ne se pas trouver dans la nécessité d'a-

jouter une quantité extraordinaire de ce métal.

A P P A R E I L.

I.

Prenez une coupelle (Partie I. Planche I. fig. 3. & *ibid.* §. C X C I V. à C C X I.) de grandeur à contenir un régule plus gros d'un tiers au moins que celui que vous avez à y mettre , & dont le poids ne soit pas au-dessous de la moitié de celui de ce même régule. Placez - la sous la moufle (n°. III. du Procédé précédent) du fourneau d'essai : allumez-y un bon feu. Faites - la rougir & la tenez quelque tems en cet état pour donner aux vapeurs le moyen de se dissiper totalement. Un quart d'heure suffit pour l'évaporer si elle est faite de cendres d'os pures : mais il faut une heure pour celles dans la composition desquelles on a mêlé des cendres de bois à celles des os. On enveloppera dans un
papier

papier blanc le régule (Procédé précédent) dont on aura séparé exactement les scories à petits coups de marteau, & dont l'on aura abbatu les éminences anguleuses : puis , à l'aide d'une pince , on le mettra légèrement sur la coupelle , évitant avec soin d'en endommager la cavité. On verra reparoître les mêmes phénomènes que nous avons décrits (Partie I. §. L X I X. D V I. & D V I I.) ; & les scories , que le plomb fournit continuellement , ne seront pas plutôt poussées vers la circonférence du vaisseau , qu'elles seront absorbées par la coupelle , qui prendra les différentes couleurs de jaunâtre , de brun , & de noir , à proportion de la quantité des scories , dont elle sera imprégnée (*a*) , & selon leur degré de pénétration.

(*a*) La qualité du métal n'y doit pas être oubliée. Il n'y a que le cuivre & le fer qui donnent des couleurs foncées aux coupelles , ainsi qu'il a été exposé page 18. ligne 14. & qu'on peut le voir ci-

II.

Il faut laisser consumer la plus grande partie du régule à un feu médiocre ; ainsi supposé que le bouillonnement du plomb & les vapeurs qu'il jette soient considérables , c'est une marque qu'on doit le diminuer tant soit peu. On connoît que le degré de feu est grand , quand la fumée sortant du plomb est poussée presque jusqu'à la voute de la moufle , à moins qu'elle ne soit dissipée , à mesure qu'elle s'élève, par l'air qui entre avec impétuosité par son embouchure, quand on la tient toute ouverte : il l'est encore plus lorsque le régule est extrêmement bombé ou convexe par sa partie supérieure ; aiant toutefois égard à sa quantité ; car , à égal degré de feu , le segment sphérique d'un petit régule doit être celui d'une plus petite sphere que

après à la page 69. ligne 10. & suiv. de ce Volume.

le segment d'un grand régule. L'activité du feu est encore plus grande si les coupelles embrasées jettent un tel éclat qu'il soit presque impossible de distinguer l'endroit pénétré par les scories d'avec celui qui ne l'est pas. Mais le feu est poussé à un degré de violence extraordinaire, quand tout l'intérieur de la moufle paroît d'un rouge blanc éblouissant. Le plomb ne bouillonne plus : les vapeurs qu'il donnoit avant, ne s'en élèvent plus. Le régule reste le même, & l'on ne le voit plus diminuer sensiblement ainsi qu'il convient. Ainsi dans toutes ces circonstances il faut en ralentir l'ardeur, à proportion qu'elle excède le degré convenable. Un degré médiocre de feu est annoncé par l'affaïssement de la convexité du régule, le peu d'élévation de ses vapeurs & la faculté qu'on a d'apercevoir les endroits colorés de la coupelle. La litharge ne doit pourtant pas être atténuée au point de pénétrer la coupelle si-tôt qu'elle est formée, & de disparaître en-

tièrement. Il faut qu'il en reste continuellement un petit cercle tout autour du régule en bain. C'est le signe qui annonce le degré du feu nécessaire en pareil cas. Un indice que le feu est trop foible , & qu'il faut conséquemment *donner chaud* , c'est quand la vapeur qui sort du métal ne fait que lécher pour ainsi dire sa surface ; que cette surface est presque aplatie ; l'ébullition du régule petite ; le mouvement des scories ressemblant à des étincelles lumineuses , & languissant ; l'amas qui s'en est fait dans la cavité de la coupelle considérable ; quand l'essai est *étouffé* ou *noyé* , c'est-à-dire qu'elles le recouvrent sous la forme d'une mince pellicule brillante comme du verre , & que les coupelles paroissent obscures.

III.

Mais si l'on voit le culot extrêmement diminué, il faut donner chaud peu à peu : il disparaîtra tout-à-fait, s'il ne contient aucun

vestige d'argent (Procédé précédent). Mais s'il en contient , les étincelles lumineuses se convertiront en des especes d'iris beaucoup plus vifs que ces étincelles ne sont , soit au commencement , soit au milieu de l'opération , lesquels parcoureront avec rapidité la surface du culot , se croisant de différentes manieres. Lors enfin que le plomb est tout-à-fait consumé , on voit la croute mince des scories ou de la litharge qui couvroit avant la surface du régule dont elle prenoit naissance , disparoître & laisser le bouton découvert. Il est d'un rouge blanc pour-lors & garde cet état tant que le feu est capable de le tenir en bain : mais si-tôt que le feu diminue , le bouton de fin passe tout d'un coup du rouge blanc à un éclat ébouissant qu'on appelle *l'éclair* (en Allemand *Blicken*).

I V.

L'éclair étant passé (n°. III.) , on laisse pendant une minute on

deux la coupelle sans y toucher : après quoi on l'approche doucement de l'embouchure de la mouffle avec le crochet. Quand le bouton d'argent sera devenu d'un rouge obscur, & que l'on jugera qu'il peut être figé, on transportera, à l'aide d'une pince (Partie I. Planche IV. fig. 3.), la coupelle dans un endroit frais. On en retirera le bouton quand il sera refroidi. Il sera très-blanc & percé d'une infinité de petites grottes à sa partie inférieure. On le pèse à la balance d'essai, si on le juge à propos.

V.

Si l'on veut savoir au juste la quantité d'argent qu'a fourni la mine, il faut scorifier & coupeller le plomb grenailé qui sert à l'essai, pour connoître la quantité du *grain de plomb* ou du *témoin*, qui est le fin que le plomb contient presque toujours. On en scorifie dans un test particulier huit quintaux sans addition pendant le pre-

mier Procédé, que l'on coupelle aussi en même tems que le régule restant après la scorification. Le bouton de fin étant dans l'un des bassins on met dans l'autre, avec les poids, le témoin resté sur la coupelle, de peur d'être obligé d'avoir recours au calcul pour défalquer l'augmentation qu'il est évident que le bouton d'argent a reçu; puisqu'on s'est servi du même plomb & en même quantité.

R E M A R Q U E S.

I.

Il faut avoir l'attention en choisissant une coupelle, de la prendre d'une grandeur proportionnée à la quantité de la matiere qu'on y veut mettre: une capacité extraordinaire n'est qu'inutile & point du tout nuisible. Il n'en est pas de même de l'excès contraire, la réussite de l'opération manque. Lors donc que l'on charge une coupelle d'un trop grande quantité

de plomb, il arrive que la litharge qui en provient, ronge à la fin sa cavité & la fend; car elle a la propriété de dévorer tout ce qu'elle rencontre. D'ailleurs quand la coupelle est une fois saturée, elle boit la litharge plus lentement; & ce qu'elle en absorbe pour lors tombe sur le sol de la moufle, le ronge, le rend raboteux, fait vaciller les vaisseaux qu'on y place, & ne manque pas de les y coler si-tôt que la chaleur devient considérable. Quand on n'a pas encore beaucoup d'usage dans l'Art des essais, on a un moien sûr de savoir si la coupelle est capable d'absorber toute la litharge qui doit naître du régule: c'est de peser & la coupelle & le régule à une balance commune. Il est constant que toutes les fois que le régule n'excédera pas le double du poids de la coupelle, celle-ci suffira toujours pour boire la litharge que donnera le plomb de celui-là.

II.

Il en est des coupelles comme de bien d'autres corps qui paroissent très-secs : si on expose celles-là à un feu violent , il en sort de l'humidité. C'est une vérité que l'on peut constater par la distillation. Mais il n'en est point qui soient si sujets à en contracter , ni qui la retiennent plus opiniâtement que les cendres , en conséquence du sel dont nous avons déjà dit qu'il étoit impossible de les dépouiller parfaitement : sans compter qu'il y reste ou qu'il s'y introduit presque toujours , pendant qu'on les construit quelque matière inflammable qui donne lieu à la réduction du plomb. Ce dernier inconvénient provient sur tout de ce qu'on les humecte avec des liqueurs mucilagineuses. Il faut donc que les coupelles, dans la composition desquelles il est entré des cendres de végétaux , soient tenues rouges sous la moufle quelque tems avant que d'y mettre le plomb , afin

qu'elles puissent être privées de leur humidité & de leur principe inflammable. Les Allemands appellent *abathnen*, cette dessication. Si elle est imparfaite il arrive que le plomb petille légèrement, & lance jusqu'à la voûte de la moufle une infinité de petites gouttes en forme d'étincelles : mais ces gouttes enlèvent la portion d'argent qu'elles tiennent, & le procédé devient faux. Il est vrai que l'Artiste peut empêcher sur le champ cet écla-bouffement, en couvrant tout-à-fait la coupelle d'un large charbon en guise de tuileau : mais au moins faut-il qu'il commence afin que l'Artiste en soit averti. Le procédé ne fera donc pas moins faux de ce qu'il ne se fera perdu qu'une moindre quantité de métal. D'ailleurs le phlogistique du charbon qui couvre la coupelle revivifie de tems en tems quelque portion de plomb scorifié, & retarde conséquemment l'opération : en sorte qu'on est obligé de l'enlever si-tôt que le bain est tranquille. Le plomb

est encore sujet à se trémousser dans la coupelle , si la dessication est insuffisante, à vaciller perpétuellement & à se répandre quelquefois en partie à force de soubresauts. Le charbon est un remede plus convenable dans cette seconde circonstance que dans la premiere. Cet inconvénient , ainsi que celui qui précède , est occasionné par l'impétuosité des vapeurs grasses & seches qui sortent de la coupelle. Enfin il faut observer à l'égard de l'évaporation des coupelles , que même les meilleures peuvent se fêler , si on y met l'essai trop tôt : en sorte qu'il est plus prudent d'attendre un peu que de se précipiter. Ce phénomène peut être attribué au petit reste de phlogistique qui cause le bouillonnement expansif de la litharge en la réduisant , lequel , se trouvant au milieu de la coupelle , suffit pour y faire des crevasses , sans être capable d'en faire jaillir par gouttes le plomb qui est posé sur le même endroit. On trouvera ce

sujet traité plus au long au Paragraphe C C V I I I. de la I. Partie. On voit évidemment de quelle importance il est que ces vaisseaux soient construits avec les plus grands soins. Les coupelles sont encore sujettes à se fêler , quand elles éprouvent la chaleur tout-à-coup , & principalement quand l'une de leurs parties est très-chaude que l'autre est encore froide.

I I I.

En ralentissant l'action du feu au milieu de l'opération , on a pour but d'empêcher qu'il n'y ait quelque portion d'argent entraînée par la litharge qui seroit dans une grande atténuation, ou bien enlevée par la fumée du plomb même ; car il est avéré que quelques parties de corps assez fixes ne sont pas à l'épreuve du choc impétueux des matieres volatiles qui se dissipent, soit que les vapeurs qui s'élèvent soient dans l'état de sécheresse ou d'hu-

midité. Le degré de feu qui réduit le plomb en litharge & qui atténue assez celle-ci pour qu'elle pénètre la coupelle, suffit en pareil cas. Elle ne doit pas se faire trop vîte ; car il arriveroit qu'il se détacheroit de la masse totale de l'essai de petits grains métalliques tenant argent : enforte qu'il seroit bien difficile, l'opération finie, de ramasser toutes les molécules d'argent qui seroient dispersées dans la cavité de la coupelle. Vers la fin que le plomb est presque tout consumé, il faut donner très-chaud, de peur que le bouton de fin ne retienne quelque portion de plomb, qui le rendroit aigre, & lui donneroit un faux poids. Cette précaution devient nécessaire par la raison que le plomb se convertit en une litharge suffisamment atténuée à un degré de feu bien au-dessous de celui que demande l'argent pour être mis en fonte ; & que, dans la circonstance en question, ce métal étant le menstrue qui facilite la fusion de l'argent,

il exige un feu dont l'action croisse à mesure que sa quantité décroît, & dont cette action puisse compenser ce qui lui manque du côté de la quantité qui lui est nécessaire pour tenir le régule en fusion ; à faute de ce soin le bouton d'argent venant à se congeler trop tôt retiendrait la portion de plomb qu'il auroit garantie de la destruction par ce moien. Les Allemands donnent le nom de *bley-sack* à ce résidu de plomb, mêlé à l'argent. Si vous voulez vous convaincre combien il est important dans cette opération de gouverner exactement le feu & d'avoir de bons vaisseaux ; mettez dans deux coupelles également bonnes , après les avoir séchées comme il faut, parties égales d'argent grenailé. Chargez-les outre cela, tout aussitôt après , d'égales portions de plomb granulé. Si elles ont éprouvé uniformément le même degré de feu , l'éclair passera dans les deux presque dans le même tems , & les deux culots seront du même

poids précisément ; répétez le procédé ; mais avec cette différence que l'une des coupelles subisse le degré de feu convenable , & l'autre un plus fort : il y aura un intervalle certainement bien plus grand entre la fin de ces opérations que des précédentes ; & le poids du bouton qui aura reçu la chaleur suffisante excédera de beaucoup celui du régule qui en aura éprouvé une trop forte. De même on doit s'attendre à un succès différent , si l'on a des coupelles de différente bonté. L'on aura beau avoir les mêmes attentions que dans le premier exemple , il y aura toujours inégalité dans le poids des deux régules.

Le phénomène dans lequel il arrive que le bouillonnement & les vapeurs du plomb cessent quand le feu est violent & recommence si-tôt que l'on souffle fortement au moien du soufflet à main la surface du bain de plomb , ou qu'on donne froid en lui ouvrant un passage par l'embouchure de la

mouffle, ne paroîtra étonnant qu'à ceux qui n'ont point vu d'opérations en grand dans les Fonderies. Dans certains endroits les fourneaux pour l'affinage de l'argent sont construits de façon que la flamme du bois de la chauffe est réverbérée sur la casse qui est placée tout auprès, & que le vent des soufflets est dirigé immédiatement sur la surface du bain métallique. Lorsque le feu est d'une activité convenable & que l'impétuosité de l'air chassé par les soufflets s'y trouve jointe, le plomb ne tarde gueres à se convertir en litharge : mais ce changement cesse, ou est très-peu sensible, si-tôt que les soufflets sont dans l'inaction ; encore bien que l'ardeur du feu soit la même. Nous en inférons donc la preuve que le concours de l'air est d'une nécessité indispensable dans les occasions où il s'agit de sublimer des corps fixes, ou de les résoudre en vapeurs : & l'on peut dire que la plupart des Chymistes ne manquent de succès dans

dans leurs procédés , que parce qu'ils ne savent pas recourir à ce véhicule des vapeurs , ou qu'ils en font une mauvaise application.

I V.

Si l'on retire la coupelle de dessous la moufle dès que l'opération est finie , il en faut enlever le bouton si-tôt qu'il est figé ; de peur qu'en se refroidissant , il ne se soude à la coupelle par l'interméde de la litharge : auquel cas il seroit presque impossible de n'en pas emporter un morceau en l'enlevant de dessus. Mais on l'en retirera plus aisément , si l'éclair passé on le laisse quelque tems sous la moufle , pour donner à la litharge celui de s'imbiber entièrement. Les Artistes qui retirent leur essai de dessous la moufle si-tôt qu'il a passé , par la vaine crainte qu'une portion de leur argent ne soit brûlée ou absorbée par les cendres , sont assurément le jouet d'une erreur bien étrange , puisqu'il

est constant que l'on ne perd pas le moindre atôme d'argent pour le laisser plusieurs heures sous la mouffle ; & qu'au contraire, quand on l'en retire, le contact de l'air froid qui le frappe soudainement pendant qu'il est encore en bain, le raméfie, le rend inégal, & en occasionne l'*écartement* : en sorte que l'on ne peut plus rien fonder de certain sur le poids, à cause des grains perdus, & lancés souvent à une grande distance. Cet inconvénient n'a pas lieu quand on laisse refroidir peu à peu le bouton d'essai. Je ne connois point d'autre métal qui y soit sujet, dans la circonstance en question, que l'argent ; & ce qu'il y a de plus singulier, c'est qu'il l'est d'autant plus qu'il est d'une plus grande pureté. Ces fortes de ramifications qui s'élancent pendant le refroidissement d'un culot d'argent considérable, représentent communément des arbrisseaux assez au naturel, & sont gardés par les Artistes comme des piéces curieuses. Au reste, on

peut consulter le Corollaire du §. CLXXXVII. Partie I. On trouve toujours la partie inférieure du bouton de fin creusée de petites grottes , quand l'essai a bien réussi.

V.

Ces deux Procédés (I. & II.) suffisent à l'essai d'une mine fusible , dans lequel on a pour but de savoir quelle quantité on en peut retirer en Métallurgie avec bénéfice. Le fond en est exactement le même , si on les considère conjointement , que celui des opérations Métallurgiques. Les Artistes , qui ont de l'expérience , peuvent faire plusieurs opérations d'une même chaude , pourvu qu'un vaisseau ne nuise point à l'autre. On ferme pour-lors les soupiraux postérieurs de la moufle (Remarques du I. Procédé n°. IX.) : l'on place dans son fond les essais que l'on juge devoir éclairer les premiers ; & à son embouchure ceux qui demandent plus de tems. On met des

Dij

charbons ardens (*ibid.*) sur le canal de tôle pour occasionner le bouillonnement & la dissipation des vapeurs de tous les essais en même tems. Du reste le régime du feu est celui que l'on a décrit. Lorsque les essais postérieurs sont prêts de faire leur éclair, il faut ouvrir les fenêtres qui en sont les plus voisines, afin de leur donner plus chaud qu'aux antérieurs. On recule les charbons du canal, quand ceux-ci éprouvent une chaleur trop considérable; & si cela n'est pas suffisant, on avance légèrement les coupelles mêmes avec un crochet de fer. Mais si les circonstances ne permettent pas d'employer ces secours, on tient sur le régule trop arité une tenaille froide, jusqu'à ce que l'on ait des signes que son mouvement est ralenti. Lorsque les essais antérieurs sont sur le point d'éclairer, il faut donner chaud en mettant des charbons ardens près de la bouche du foier; & laisser, pendant ce tems-là, les postérieurs à leur place. On suit pour le reste

le n^o. IV. de l'Appareil de ce Procédé. On peut très-aisément évaporer une coupelle en même tems que l'on fait une scorification.

V I.

Il n'y a point de plomb marchand qui ne tienne quelque peu d'argent ; mais il y est pour-lors en si petite quantité , qu'elle ne dédommageroit pas des frais de son affinage ; car il n'en tient pour l'ordinaire qu'une drachme ou deux par quintal. Quoi qu'il en soit , la quantité qui se trouve dans celui avec lequel on fait l'essai , donneroit lieu à des grandes erreurs , si l'on n'avoit recours aux moyens de les éviter : aussi un Essaieur exact ne manque-t-il jamais de la défalquer de celle de son essai. L'on grenaille à la fois pour ce sujet une grande quantité de plomb, & on le mêle ensuite bien intimement avec un crible. On met dans une coupelle une quantité de cette grenaille seule égale à celle qu'on em-

ploie aux essais , pour en avoir séparément le témoin , ou bien on la scorifie avant que de la coupeller. On a par ce moien la facilité , le petit culot d'argent affiné avec le même plomb étant dans un des bassins de la balance , de mettre dans l'autre avec les poids le grain de plomb pour servir de contre-poids à la quantité que le régule a acquise par la scorification & coupellement. Ce fin que l'on a tiré du plomb seul s'appelle , ainsi que nous l'avons déjà dit le grain de plomb ou le témoin (en Allemand *Bley - Korn*) , & sert au même usage tant qu'il y a de la même grenaille pour les procédés. Si l'on en fait de nouvelle , il en faut avoir le témoin , observant toujours d'en affiner la même quantité qu'on emploie aux essais. L'on ne pourroit même se dispenser de cette peine encore bien que l'on fût assuré que le plomb grénailé vient de la même miniere que le premier , & a été exploité de la même façon ; car il est avéré que

L'argent ne se distribue point uniformément dans le plomb pendant la fonte ; & cela pour plusieurs raisons que nous toucherons dans la suite. Il suit conséquemment que les Artistes qui , au lieu de granailler une bonne quantité de plomb en fabriquent des lames d'un poids fixe pour en envelopper ce qu'ils veulent scorifier ou coupeller , sont sujets à tomber dans l'erreur.

V I I.

Lorsque le bouton de fin a un petit œil jaune également répandu dans toute sa masse , c'est un indice qu'il contient beaucoup d'or. ce métal se retire aussi par les procédés que nous venons de donner. Voyez ci-après ceux où nous avons traité particulièrement ce sujet.

V I I I.

On observera en général qu'il faut essayer toutes les additions qu'on met en usage dans la Docimastique pour savoir si elles ne four-

nissent point d'argent au bouton de fin , & en connoître la quantité. La litharge même en contient quelquefois ; ce qui oblige d'en faire l'essai à la coupelle , ou bien encore d'examiner le verre qui en est fait , avant que de s'en servir. Il est rare que le cuivre , le fer & quelques autres métaux se trouvent sans argent. Ainsi , quand bien même l'erreur qui en peut résulter ne seroit presque pas sensible , vu la petite quantité qu'ils en contiennent quelquefois , ce ne seroit pas un prétexte suffisant pour se dispenser des soins capables de la prévenir : une somme de petites erreurs est égale à une erreur considérable.



III. PROCÉDÉ,

Précipiter à l'aide de la scorification avec le plomb l'argent de sa mine rendue réfractaire par des terres non-métalliques, & incapable d'être traitée par l'élutriation (Partie I. §. CCCLXXVIII. CCCLXXX. & CCCLXXXII.).

LEs mines réfractaires varient dans leur traitement selon la nature des matieres qui les rendent telles. Entre celles à qui cet accident est occasionné par une terre non-métallique, il y en a qui peuvent en être privées par le lavage, & d'autres qui ne le peuvent pas. Celles à qui ce secours n'est d'aucun effet, se traitent de la façon qui suit.

A P P A R E I L.

I.

Mélez bien intimement un quintal

Tome III.

E

imaginaire de mine réduite en poudre assez subtile, avec autant de verre de Saturne également pulvérisé (Partie I. §. LXX.). Un mélange exact en facilite extrêmement la scorification. Ajoutez-y douze quintaux de plomb : chargez-en un scorificatoire, avec les précautions que nous avons indiquées au n°. II. du premier Procédé, & le placez sous la mouffle. Il faut que quand le plomb sera en bain, il puisse y avoir au moins une moitié du test de vuide. Si on n'avoit pas de vaisseau assez grand pour contenir tout l'essai, on diviserait la mine & le plomb grenailé en portions égales & on les mettroit dans deux scorificatoires.

II.

Allumez d'abord un grand feu pour rendre le plomb bouillant ; sitôt que vous le verrez dans cet état, donnez froid, ainsi que nous l'avons prescrit au n°. III. du premier Procédé ; mais un peu plus long-tems. Donnez ensuite très-

chaud jusqu'à ce que vous aiez des marques d'une scorification & d'une fusion parfaites (voiez tout le premier Procédé). Ce Procédé dure un plus long-tems que le premier, & demande un plus grand feu sur la fin.

I I I.

La mine est quelquefois si rébelle que la litharge est incapable de la dissoudre de la manière qu'il convient. Elle furnage le régule, & la portion des scories qui est amollie ressemble à une masse de poix par sa ténacité. Pour-lors fermez les soupiraux du fourneau pour donner froid. Plongez dans votre matière réfractaire un crochet de fer froid : elle y adhérera & vous pourrez l'enlever du test. Il faut avoir grand soin de n'en rien perdre. Quand elle sera refroidie, ajoutez-y encore une moitié, & même parties égales de verre de Saturne, si vous le jugez à propos. Mettez le tout dans le test & continuez la scorification jusqu'à ce qu'elle

soit achevée. Les scories visqueuses sont sujettes à retenir quelques molécules métalliques ; ainsi il ne faut jamais manquer d'examiner celles d'une mine réfractaire pour voir si elles n'en recellent point. S'il y a lieu de le soupçonner , réduisez-les en poudre ; les grains de régule ne feront que s'applatir & pourront en être aisément séparés.

I V,

On affine l'argent du régule (n°. III.), de même qu'au II. Procédé. Mais il faut scorifier & ensuite coupeller douze quintaux du même plomb , & un du verre de Saturne , dont on s'est servi pour l'essai , afin d'en avoir le témoin & de pouvoir le mettre avec les poids du bouton d'argent , pour défalquer la même quantité de celui-ci (voiez le I I. Procédé). Si la petitesse du scorificatoire a obligé de partager la mine en deux portions égales , & de scorifier & de coupeller chacune d'elles à part,

il faut comparer à la balance les deux culots qui en ont résulté. Si l'un des deux excède le poids de l'autre, on peut être sûr qu'il y a erreur dans l'opération ; ce qui arrive aisément dans l'essai d'une mine réfractaire, à moins qu'on n'ait beaucoup d'expérience. On les pèse ensuite tous deux ensemble, mettant du côté des poids le témoin du plomb & du verre (*ibid.*) de Saturne.

R E M A R Q U E S. :

I.

Toutes les terres & les pierres sont réfractaires ; il est vrai qu'il y en a quelques-unes de fusibles par elles-mêmes, telles que les vitri-fiables : mais à l'exception d'un très-petit nombre, tout le reste se fond beaucoup plus difficilement que les métaux, & ne prend point une fusion assez liquide pour laisser précipiter entièrement un métal précieux. La litharge même ne dis-

foudroit pas aisément ces matieres réfractaires, si le mélange mécanique ne se trouvoit joint à l'action du feu; car avant que de s'insinuer à travers des pores de la mine rébelle, & de commencer à la dissoudre, celle-ci forme une masse pâteuse dont la litharge a bien de la peine à rompre la ténacité. La peinture sur le verre, au moien des chaux métalliques, fournit un exemple bien sensible & très-capable d'éclaircir ce que je viens d'avancer. Si l'on met dessus tout simplement la chaux colorante, jamais on ne viendra à bout de leur donner une couleur uniforme, bien même qu'on les tienne pendant des jours entiers à un feu de la derniere violence. Il est encore impossible d'unir à du verre déjà cuit des sables ou de la litharge, si l'on ne fait que les jeter par-dessus. Il faut donc avoir recours à la manipulation des verriers, qui, quand ils veulent faire leur plus beau verre, ont très-grand soin d'emploier la mixtion

mécanique à l'égard de leur frite, avant que de la mettre au feu, ou même pendant qu'elle y est. C'est donc à leur imitation que dans la conjoncture présente l'on triture avec la mine le verre de plomb composé. Si cependant l'on s'appercevoit que ce verre ne fût pas assez fusible, on pourroit y ajouter de la litharge fondue & pulvérisée.

I I.

Dans la plupart des vitrifications, & sur-tout de celles qui se font avec une addition de litharge, ou de verre de Saturne, qui en est composé, si-tôt que le mélange commence à se liquéfier, il se gonfle & donne une écume qui se condense & reprend après la vitrification un volume plus petit qu'auparavant. Il est donc plus sûr de procéder avec deux tests: sans compter que la scorification d'une quantité de mine déterminée se fait plus promptement, quand elle est divisée en plusieurs

§6 D O C I M A S T I Q U E
parties , que quand le tout est ensemble.

III.

Il est évident que la quantité du plomb n'est ici plus considérable que dans le I. Procédé , que parce que la scorification dont il s'agit exige un feu plus fort & plus long-tems continué , & que la nature rébelle des scories demande plus de litharge pour les amollir & les fondre. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'occasions où l'on pourroit se dispenser de l'employer toute entière , parce qu'elle y est inutile ; car l'on a pris la plus grande quantité qui pouvoit être nécessaire en pareil cas : mais on croit qu'il est mieux de l'employer constamment que de la varier ; parce qu'on seroit obligé d'essayer son plomb tout autant de fois qu'on y apporteroit quelque changement , pour en connoître le témoin (n°. V. du I I. Procédé). On n'a pas à craindre que le plomb cause de diminution à l'argent : cet incon-

Vénient ne pourroit arriver que dans le cas où les coupelles seroient mauvaises & l'opération mal dirigée. La quantité de l'argent enlevée par les vapeurs du plomb & entraînée par la litharge absorbée par la coupelle , ne donne pas un poids sensible , avec quelque soin qu'on la recueille.

I V.

Quelques Essaieurs , peu de tems avant que de verser la matiere du test, ont coutume d'y ajouter de la poudre de charbon , ou du *caput mortuum* de la distillation de l'eau forte , qui n'est autre chose que celui du vitriol , quand il arrive que les scories sont si ténaces & si adhérentes aux parois du vaisseau, qu'on auroit de la peine à empêcher qu'il n'y en restât une bonne quantité , & avec elles quelques peu du régule métallique. Mais ces sortes de secours ne conviennent que dans les cas où l'inconvénient en question est occasionné par du soufre commun combiné avec la mine :

ils sont inutiles dans la circonstance présente, où il suffit, en conduisant le feu avec l'exactitude que nous avons prescrite, de mêler intimement le verre de Saturne (voiez le n°. VII. des Remarques du premier Procédé) avec la mine.

V.

On peut enrichir par la même méthode le plomb de l'argent natif, enfermé dans des pierres & des terres réfractaires que l'on ne peut en séparer par la lotion, & l'affiner ensuite par la coupelle. On scorifie encore de la même manière précisément les mines de fer & d'étain, pour en précipiter l'argent qu'elles contiennent; car elles sont regardées comme réfractaires dans le cas dont il s'agit maintenant.

VI.

Il faut avoir tout autant de témoins, qu'on est obligé d'employer de portions de plomb diffé-

rentes dans les essais (n^o. V. du I I. Procédé). On doit encore essayer en particulier, outre le plomb, tous les corps qui servent d'additions, & principalement ceux qui sont tirés du regne minéral ; afin d'avoir le témoin composé de celui de ces corps & de celui du plomb qui les a scorifiés, pour en retrancher la somme des boutons de fin.

IV. PROCÉDÉ,

Précipiter, au moien de la scorification avec le plomb, l'argent de sa mine réfractaire en conséquence des pyrites (Partie I. §. CCCLIX. CCCLXVI. CCCXCVII. ¶ & CCCCXV.), & des cobolts (ibid. §. CCCCXVIII.) qui s'y trouvent joints.

APPAREIL:

I.

COncassez la mine en petits morceaux de même volume que des grains de gros sable :

60 D O C I M A S T I Q U E

mettez-en dans un scorificatoire un quintal, que vous étendrez bien sur son fond : couvrez-le d'un autre test renversé en forme de couvercle ; placez le tout sous la mouffle dès que vous la verrez d'un rouge obscur, puis augmentez le feu assez rapidement. Vous ne tarderez pas à entendre décrépiter la mine : phénomène qui ne dure pas long-tems ; car il cesse quelques minutes après que les vaisseaux sont devenus rouges. Si-tôt que le bruit aura cessé, découvrez le test, & laissez la mine sous la mouffle jusqu'à ce que la plus grande partie de l'arsenic & du soufre se soient dissipés ; ce que vous connoîtrez à l'absence de l'odeur alliaire & sulphureuse que vous sentiez, & de la fumée que vous voïiez auparavant. Vous l'en ôterez ensuite pour le mettre sur les cendres chaudes, ou dans le cendrier du fourneau d'essai, pour qu'il se refroidisse lentement.

I I.

Réduisez pour-lors en poudre subtile votre mine scorifiée avec un quintal de verre de plomb. Vous vous garderez bien d'en laisser perdre la moindre portion ; & si les parois du scorificatoire en retenoient quelque peu , il les faudroit ratifiser avec le couteau. Vous remettrez ensuite votre mine dans le même test , à moins qu'il ne soit fêlé ; & vous en ferez la scorification ainsi qu'il a été dit au I I I , Procédé.

R E M A R Q U E S.

I.

Les mines pyriteuses jaunes sont si abondantes en soufre qu'il y en a plus que suffisamment pour saturer le fer qu'elles contiennent. C'est pour cette raison qu'une chaleur médiocre est capable de le dissiper. La précaution qu'on a de l'y exposer , a pour but d'empêcher qu'il

ne rende le plomb réfractaire ; ice qu'il ne manqueroit pas de faire , s'il lui étoit joint : enforte qu'on ne pourroit plus en débarrasser le plomb sans en détruire une grande partie (Partie I. §. CLXVIII. & n°. III. du I. Procédé). Quant aux pyrites blanches & aux cobolts, il résulte un autre effet de la grande quantité d'arsenic qui y est contenu ; la majeure partie du plomb en est convertie en verre. Il est donc à propos de commencer par une torréfaction qui les dissipe l'un & l'autre. On n'a point à craindre que l'arsenic ne volatilise de l'argent , parce qu'il n'enleve rien avec lui (Partie I. §. LXXXVI. & CCCLXXII.) , quand on le sépare de quelque corps fixe à un certain degré de chaleur. D'ailleurs le fer est un fixant , eu égard aux autres métaux ; puisqu'il n'en est aucun qui ait plus d'analogie que lui avec le soufre , & l'arsenic.

L'air agissant sur les corps en raison de leur surface , il suit con-

féquemment que plus celle de la mine aura d'étendue , plus la dissipation du soufre , de l'arsenic , & des autres matieres volatiles qui dépendent de l'action de l'air conjointe avec celle du feu , se fera facilement ; & réciproquement.

Le refroidissement lent qu'on demande , tend à garantir de la fêlure le test où s'est fait le rôissage. On a en vue de le conserver pour y scorifier la mine après l'avoir pilée avec le verre de Saturne , parce qu'il contient pour l'ordinaire des portions de mine qu'on n'a pu lui enlever.

I I.

Toute pyrite a le fer pour base : mais comme ce fer est non-seulement réfractaire par lui-même , mais est encore difficile à réduire en une scorie fluide , quand il est joint au verre de plomb ; on est obligé d'avoir recours à des manœuvres toutes particulieres (Procédé précédent) pour le scorifier parfaitement.

III.

Outre les substances que nous venons de dire se rencontrer dans toute pyrite & tout cobolt (Partie I. §. CCCLIX. & CCCLXVI.), ils contiennent encore une terre non métallique. Lors donc que le soufre & l'arsenic en ont été dissipés, il ne reste plus qu'à mettre en œuvre les moïens que nous avons décrits au III. Procédé ; observant de gouverner le feu avec beaucoup d'attention : car si l'on s'avisoit de donner un feu violent, & de le soutenir au même degré, durant toute l'opération, les cobolts, les pyrites arsénicales & tous les autres minéraux voraces, dont l'effet est de rendre le verre de Saturne de la dernière pénétration, ne manqueroient pas de corroder les scorificatoires, & d'occasionner la perte de la matière qu'ils contiennent. Le même inconvénient est encore produit par les pierres talqueuses que l'on prendroit

prendroit pour de vraies pierres simples , tant l'apparence en est grande ; car il n'en est point qui recellent si communément (voiez la Partie I. §. CCC L X X I I I .) les matieres dont nous venons de parler.

V. P R O C É D É ,

Précipiter l'argent du fer par la scorification.

A P P A R E I L .

I.

Mettez dans une cucurbite de verre lutée , & coupée au milieu de sa hauteur , un quintal de fer réduit en lames ou en limaille : versez-y d'acide vitriolique , concentré étendu d'environ huit parties d'eau , autant qu'il en faut pour le dissoudre : placez la cucurbite sur le bain de sable ou les cendres chaudes , pour faciliter la

dissolution. Quand elle sera presque achevée , on la fera bouillir sur des charbons ardens , afin de l'épaissir ; ce que l'on continuera jusqu'à ce qu'elle se soit convertie en une masse sèche , dure & cendrée. On fera pour-lors rougir le vaisseau. L'acide vitriolique étant presque tout dissipé , il restera au fond du vase une poudre subtile ou safran de Mars d'un rouge foncé , qu'il faut ôter exactement. Si l'on y trouvoit quelques molécules martiales qui eussent échappé à la dissolution , il faudroit recommencer la dissolution & la calcination.

II.

Divisez votre safran en deux portions égales ; ajoutez à chacune un quintal de verre de Saturne pulvérisé , & les mêlez ensemble : mettez chacun de vos mélanges dans un test avec huit quintaux de plomb granulé ; & procédez à la scorification ainsi que nous l'avons dit au III. Procédé.

I I I.

Coupez les deux régules à part selon le I I. Procédé. Si vous pesez les grains de fin qui restent sur les coupelles , vous les trouverez tous deux de même poids. Retranchez-en la quantité qui leur a été fournie par le plomb & le verre. Le reste sera celle que vous a donnée un quintal de fer.

A U T R E M E N T.

I.

Mettez dans un bon creuset , de grandeur au-dessous de la médiocre , un quintal de limaille de fer avec deux quintaux d'antimoine cru : adaptez-lui un couvercle , & l'exposez à un grand feu pour le mettre en une fonte bien liquide. La matière aiant resté en cet état cinq ou six minutes , ajoutez-y douze quintaux de plomb grenailé : laissez le creuset encore un demi-quart-d'heure au feu que vous

68 D O C I M A S T I Q U E
laissez un peu tomber. Vous le
retirerez ensuite.

I I.

Quand il sera refroidi , cassez-le :
Vous trouverez au fond un régule
couvert de scories. Scorifiez ce ré-
gule à un feu longtems continué
sans être bien vif. Lorsque vous
le verrez tout couvert de scories ,
vous le verserez dans une lingot-
tiere. C'est le culot qui doit vous
indiquer si la scorification a été
poussée autant qu'il convient. Elle
est achevée s'il est mou , & si sa
couleur , tant en dedans qu'en dé-
hors, est celle du plomb , mais plus
claire. Mais s'il est noirâtre , &
friable , c'est une marque qu'il n'est
pas encore propre à être coupellé.
Il faut donc le mettre à cet effet
sur un test neuf , & en faire la
scorification jusqu'à ce que l'anti-
moine soit tout détruit.

I I I.

Le coupellage est le même que
celui du I I. Procédé.

R E M A R Q U E S.

I.

Le plomb ni son verre n'ont aucune prise sur le fer qui est dans l'état métallique : mais quand il est privé de son phlogistique & conséquemment disposé à la vitrification , le verre de Saturne le dissout assez facilement & le convertit avec lui en un verre noir & d'une fusion très-liquide. Avant que d'entreprendre de scorifier le fer , il est bon de le mettre dans une grande division , pour faciliter la perte de son phlogistique. On se procure cet avantage à l'aide des acides qui ont la propriété de le dissoudre , parmi lesquels il n'y en a aucun qui remplisse si parfaitement ces vues que le vitriolique. La préférence qu'on lui donne est fondée sur ce qu'il prive le fer d'une partie de son phlogistique pendant la dissolution : ainsi qu'il est aisé de s'en convaincre par l'es-

prit inflammable qui s'éleve dans ce tems-là, de même que dans la dissolution du zinc. On divise & on détruit encore le fer au moien du soufre, si on le mêle avec sa limaille, & qu'on la fasse fondre à un feu doux dans un test d'abord couvert, puisqu'on la pousse à un grand feu. Mais il s'en faut bien que sa division ne soit aussi parfaite dans ce cas-ci que dans le précédent. Le soufre se brûle, ou se dissipe trop vite pour avoir le tems de pénétrer le fer, dont la dissolution exige un beaucoup plus grand degré de feu que le soufre commun ne le peut soutenir; à moins qu'il ne soit joint à quelque corps fixe. Le soufre dissout bien le fer quand on le mêle à la limaille embrasée de ce métal, mais on a pour-lors une peine incroyable à tirer ce mélange du vaisseau où il a été fait: il n'est conséquemment pas si propre à la scorification que dans la circonstance précédente; à moins qu'on ne le pulvérise, qu'on ne lui don-

ne de nouveau soufre pendant qu'il est rouge dans le test, & qu'on ne le calcine. On remplit plus aisément ses vues si on triture avec deux parties de limaille de fer, une partie de pyrite jaune sulphureuse, qu'on s'est assuré, par un essai, ne point contenir d'argent; & si on expose ce mélange au feu comme celui du soufre & du fer. Il arrive pour-lors que le soufre soutenant une grande chaleur, en conséquence de l'union qui le fixe en quelque façon avec la pyrite, pénètre aisément les pores ouverts du fer & le dissout, & se dissipe enfin pour la plus grande partie, quand on vient à augmenter la violence du feu. Mais l'augmentation considérable du volume du fer détruit cause un inconvénient dans ce Procédé; sans compter que la terre non métallique de la pyrite le rend encore plus réfractaire: d'où il suit que la quantité ordinaire du plomb n'est plus suffisante; car chaque quintal de matière demande douze quintaux de

plomb. D'ailleurs si la pyrite n'a pas été examinée, il en faut faire l'essai en particulier, pour connoître la quantité d'argent qu'elle fournit au plomb.

II.

L'antimoine cru est le plus puissant menstree du fer par la voie sèche, tant par sa partie réguline, que par son soufre minéral, qui fait environ le quart de son poids. Deux parties d'antimoine exposées à un feu médiocre ne tardent pas à dissoudre une partie de limaille : le fer s'impregne du soufre de l'antimoine (Partie I. §. CLXXIII. Corollaire III.), & empêche par là que l'argent n'en soit saisi ; car le soufre a plus d'analogie avec le fer qu'avec l'argent (*ibid.* Corollaire I.) : le régule d'antimoine fait donc ici l'office d'un lavage qui auroit séparé l'argent du fer : celui-ci surnage & les deux autres vont au fond dissous mutuellement l'un par l'autre (Partie I. §. D X I.). Cette scorification
demande

demande pour réussir un feu assez grand, & continué quelque tems. D'ailleurs quand il se mêleroit un peu de fer au régule, il ne feroit nullement préjudiciable à l'opération. Il faut laisser refroidir le culot dans le creuset que l'on casse pour l'en retirer, parce que les scories, étant en petite quantité, feroient bien-tôt froides si on les verfoit dans une lingottiere, & retiendroient aisément quelques parties régulines, & avec elles de petites molécules d'argent. Il est bon encore, pour la même raison, d'ajouter à l'essai quand il est en fonte, du plomb granulé, pour qu'il achève de précipiter, en passant à travers les scories, tout ce qui peut s'y trouver de régulin tenant argent, & en occasionne l'union avec le régule total. Un autre avantage qui en résulte, c'est qu'il donne au régule une liaison au moyen de laquelle il est plus aisé de le séparer de ses scories; qu'il lui enlève le fer qui lui est uni & le joint aux scories; & que les scories qui

sont réfractaires reçoivent de la fluidité de la part de la litharge qu'il produit. La précaution de scorifier le régule d'antimoine joint au plomb avant que de les coupler est indispensable, par la raison que la coupelle seroit incapable d'en soutenir l'action ; car ils y feroient des fentes, la rongeroient & la pénétreroient de façon, qu'elle se gonfleroit comme une éponge. C'est donc le régule & non les scories qu'on doit examiner pour avoir des marques de l'état de la scorification, & pouvoir la répéter, en cas que le culot donne par sa noirceur & sa friabilité, des preuves de la présence du régule d'antimoine. Il faut préalablement essayer l'antimoine dont on se sert dans cette opération, parce qu'il pourroit se faire qu'il tint de l'argent. On peut s'y prendre par les voies que nous avons prescrites au sujet du fer ; car on précipite le régule d'antimoine & l'argent de l'antimoine cru par le fer, le cuivre & le plomb. Mais

tous ces métaux eux-mêmes veulent être mis à l'essai avant que de servir à celui de l'antimoine pour donner leur grain de fin. Il y a un moien très-court & très-simple d'essayer l'antimoine cru , c'est de le scorifier lentement avec le plomb granulé dont on se sert à scorifier & à coupeller ; & , après qu'il est tout détruit , de coupeller le régule qui reste & doit avoir les qualités d'un plomb bien pur.

I I I.

Le feu seul suffisant au fer tel qu'il est dans sa mine , privé de phlogistique pur , pour le convertir en verre ; il est évident qu'une mine ferrugineuse doit être susceptible d'être scorifiée par le plomb malgré qu'on ne lui ait pas avant enlevé son phlogistique ; & même qu'elle soit si réfractaire que sans le soufre ou l'arsenic qui lui sont combinés , il seroit très-difficile de la mettre en fonte avec le seul secours du feu.

V I. P R O C É D É ,

Séparer l'argent du cuivre par la coupelle.

A P P A R E I L.

I.

Divisez le cuivre, soit en le réduisant en limaille, ou en lames que vous couperez par petits morceaux avec des ciseaux ; pesez-en un quintal ou un marc, avec seize fois autant de plomb : mettez au moien d'une cuillier le tiers ou le quart à peu près de votre plomb dans une grande coupelle que vous aurez tenue rouge, pour en dissiper toute l'humidité. Si-tôt qu'il sera fondu, mettez-en encore autant ; donnez un grand feu & le soutenez. Quand vous verrez le plomb bouillir & fumer, plongez, dans le milieu de son bain, le cuivre enveloppé d'un pa-

pier. On a en vue, par cette manipulation, d'empêcher qu'il ne s'attache aux parois de la coupelle, & qu'il n'échappe à la dissolution. Lorsque vous appercevrez que les deux métaux ne font plus qu'une masse homogène, mettez le reste de votre plomb dans la coupelle.

I I.

Dès que le plomb, mis après le cuivre dissout, fumera & bouillira, vous donnerez froid ; ce qu'il vous fera aisé de faire en ôtant le tuyau de tôle ajusté au dôme ; & même en fermant en partie la cheminée du dôme, si le feu n'étoit pas assez diminué. Vous connoîtrez le degré de feu que vous devez soutenir, quand vous appercevrez que les vapeurs ne s'élèvent que foiblement, & semblent seulement parcourir la surface du bain ; que la convexité de la masse métallique s'est déprimée ; que sa rougeur est foible ; & que la coupelle est brune dans les endroits où elle

a été pénétrée par la litharge. Il est bon d'observer que le bain doit être entouré d'une plus grande quantité de litharge , dans la circonstance présente, que dans les essais où le cuivre n'a point de part (voiez le II. Procédé). Il n'est conséquemment pas besoin d'avertir qu'on ne doit point laisser tomber l'ébullition du plomb. Il ne faut pas non plus que le feu soit plus vif qu'on ne l'a prescrit ; car il est indubitable qu'il se perdrait de l'argent, surtout si la coupelle n'étoit pas bonne.

III.

Augmentez le feu à mesure que le métal diminuera. Lorsqu'il sera presque tout détruit , donnez assez chaud , afin de rendre l'éclair bien brillant : retirez ensuite la coupelle. Si l'opération a été bien conduite, vous aurez un grain de fin , en cas que le cuivre en contînt , luisant , environné de scories luisantes , jaunes , talqueuses & un peu flexibles. La coupelle se trouve tou-

jours brune. Mais si le bouton d'argent est brun, ou couvert de petites écailles brunes, c'est une preuve qu'il contient encore beaucoup de cuivre. Cet inconvénient ne peut provenir que d'un très-petit degré de feu, ou d'un manque de plomb, ou bien de ce que le cuivre aura trop tardé à se plonger dans le plomb bouillant : en sorte qu'une partie du plomb s'étant trouvée consumée, le reste aura été incapable de dissoudre le cuivre. Si cependant il est arrivé que le feu ait été trop fort par intervalles pendant l'opération, & que la litharge ait été promptement absorbée par la coupelle, il est plus sûr de recommencer le Procédé ; car il est certain que la perte de l'argent n'est jamais si grande dans le coupellement, parce que le feu aura été mal gouverné, que parce que l'argent contient beaucoup de cuivre. On doit conséquemment tenir les instrumens prêts (Partie I. Planche I. fig. 17.) pour fermer les souffreaux de la moufle, en cas qu'il

80 D O C I M A S T I Q U E
ne soit pas possible de ralentir autrement (*ibid.* §. C C L X I X.)
l'ardeur du feu.

R E M A R Q U E S.

I.

De tous les métaux, & même de tous les minéraux que l'on sépare de l'or & de l'argent par la scorification avec le plomb, le cuivre est le seul, qui, après cette opération, demeure uni au plomb & est susceptible du coupellement : car parmi les autres substances métalliques ou minérales, les unes ne font point du tout d'union avec le plomb, ou si elles en font, elles en sont abandonnées pendant la scorification & se détruisent ensuite ; ou, s'il arrive qu'elles restent unies avec le plomb, elles rongent les coupelles & leur font des fentes, ou bien encore elles sont si voraces qu'elles dissipent l'argent quand il cesse d'être noyé par les scories & qu'il paroît à dé-

couvert. Les coupelles aussi, & principalement les grandes, sont sujettes à se fêler, si on les charge du plomb avant que d'avoir été privées de leur humidité : inconvenient qu'il faut sur-tout éviter dans ce Procédé.

I I.

La grande quantité de plomb qu'on est obligé d'employer dans ce Procédé pour détruire le cuivre, exige qu'on ne prenne qu'un demi-quintal de celui-ci. Il faut choisir les plus grandes coupelles, y mettre le plomb granulé à différentes reprises, & attendre que chaque fraction soit fondue pour lui en ajouter une autre ; parce que la masse diminue pour-lors de volume & laisse plus d'espace à ce qui doit lui survenir. La coupelle étant presque foulée de la litharge dont elle est imbibée, il s'en amoncelle une grande quantité dans son creux, à moins que le feu ne soit plus actif qu'il ne convient, qui est semblable à la litharge

marchande, excepté qu'elle est un peu plus brune, en conséquence du cuivre scorifié qu'elle contient. On établit ici cette distinction, parce qu'il y a de la litharge qui est toute vitrifiée & par gros pains friables, que l'on nomme *litharge fraîche*, & qu'il y en a d'autre qui n'est pas vitrifiée, par la raison qu'on ne lui a pas donné un feu assez fort, & qu'on a supprimé la flamme qui la reverberoît & conséquemment la réduisoit : en sorte qu'on y trouve de petites molécules de plomb réduites & couvertes de scories ; ce qui la rend écailleuse, grasse au toucher & difficile à être mise en poudre. C'est cette dernière qu'on nomme *litharge marchande*. S'il arrive qu'on la fasse fondre dans un creuset fermé, on a un régule & des scories qui le furnagent, qui sont de la litharge de la première espèce dont nous venons de parler (voiez le I. Procédé).

III.

Le cuivre est le seul des mé-

taux, qui, fondu avec le plomb, teigne les coupelles de noir. Ainsi toutes les fois qu'on voit ce phénomène, il est indubitable que le plomb contient du cuivre.

VII. PROCÉDÉ,

*De la maniere de précipiter l'argent
de l'étain, par la scorification,
& de le compeller.*

A P P A R E I L.

I.

Mettez dans deux tests un quintal d'étain divisé en deux exactement ; ajoutez à chaque portion un quintal de cuivre & seize quintaux de plomb grenailé : placez vos deux vaisseaux sous la mouffle & donnez un grand feu. L'étain ne tardera pas à se calciner & à furnager le plomb (Partie I. §. LVIII.).

II.

Diminuez un peu le feu jusqu'à ce que vous ne voyez plus les cendres de l'étain scintiller ni fumer (*ibid.* §. LVIII.). Lorsque les choses en seront en cet état , mettez dans chaque scorificateire au moien d'une cuillier deux quintaux de verre de Saturne : vous aurez soin de les étendre sur toute la surface de la chaux furnageante. C'est par cette manœuvre qu'on donne occasion au verre de plomb de se saisir de la chaux d'étain , de la pénétrer & de la réduire en une masse pâteuse & vitrifiée , de poudre qu'elle étoit avant. Si-tôt après cette métamorphose vous donnerez très-chaud , agiterez & mêlerez bien les scories avec une spatule chauffée , & vous verserez la matiere quand vous aurez eu les signes d'une scorification parfaite. Quant au reste de l'opération voyez ce que nous avons observé au III. Procédé.

III.

Séparez les scories des deux régules & les mettez chacun dans deux coupelles bien évaporées. Chargez une troisième coupelle de seize quintaux de plomb, & d'un quintal du même cuivre que vous avez déjà employé (n°. I.) pour la scorification de l'étain. C'est pour pouvoir connoître la quantité d'argent tenue par le cuivre & le plomb que l'on prend cette précaution, & la défalquer ensuite avec exactitude (n°. V. du II. Procédé) : autrement on ne pourroit savoir au juste ce que l'étain contenoit de fin. Le régime du feu pendant le coupellage est le même qu'au VI. Procédé. Les deux boutons de fin résultant de cette opération doivent être d'égal poids ; sinon il faut recommencer le Procédé.



AUTREMENT.

I.

Si vous avez à essayer un alliage où l'argent soit avec l'étain en assez grande quantité pour le rendre susceptible de soutenir un rouge médiocre sans entrer en fonte, & que cet alliage soit par conséquent dur & fragile, vous le scorifierez aisément en vous y prenant de la manière suivante. Réduisez-le en poudre : mettez-en un quintal dans deux scorificatoires que vous placerez sous la moufle : donnez un feu médiocre. L'alliage étant bien divisé par la calcination, vous retirerez les tests & les laisserez refroidir lentement. Mêlez bien exactement à chaque demi-quintal de matière calcinée deux quintaux de verre de Saturne & remettez le tout également à part dans les mêmes scorificatoires avec douze quintaux de plomb pour chaque mélange. Suivez pour

La scorification le manuel du III. Procédé, & pour le coupellement celui du second. Le cuivre ainsi n'entre pour rien dans cette opération.

AUTREMENT.

II.

La calcination de l'étain se fait plus promptement si l'on charge un test de deux quintaux de plomb sur un demi-quintal d'étain, & qu'on le place à l'embouchure de la moufle pour qu'il ne devienne que d'un rouge obscur. Ecartez vers les bords du vaisseau, avec une petite cuillier, la chaux qui se formera sur le bain, & en couvrira peu à peu la surface (Partie I. §. LVIII.) : vous vous garderez d'en répandre. Continuez la même manœuvre tant que vous en verrez. L'étain se trouvera parfaitement calciné par ce moyen au bout de quelques minutes. Retirez votre vaisseau du feu, & le laissez refroidir lentement : mêlez en-

88 D O C I M A S T I Q U E
suite la chaux d'étain avec du verre de Saturne. Mettez ce mélange dans le même test & sur le même plomb, & y ajoutez dix quintaux de plomb granulé. Vous en ferez la scorification, ainsi que nous l'avons dit au n°. I.

R E M A R Q U E S.

I.

Le premier Procédé, ou celui dans lequel la scorification se fait au moien du cuivre, ne demande pas tant de tems que les suivans, & convient à tout alliage où entre l'étain. Mais il faut avouer que cet avantage perd bien de son prix par les inconvéniens dont il est accompagné : il faut, pour détruire le cuivre, non-seulement seize quintaux de plomb, ainsi que nous l'avons dit au VI. Procédé ; mais on est encore obligé de le coupeller en particulier, pour savoir s'il ne tient point argent.

I I.

I I.

La seconde méthode ne convient que dans les cas où il y a assez d'argent avec l'étain , pour rendre l'alliage susceptible de la pulvérisation, & de soutenir une rougeur médiocre sans prendre l'état de fusion. S'il arrivoit qu'il se mît en fonte auparavant , la calcination ne réussiroit pas de la maniere qu'on se le propose ; car on n'en verroit la fin qu'au bout de plusieurs heures , & encore faudroit-il remuer fréquemment la matiere.

I I I.

Quant à la troisiême , je pense qu'elle peut convenir dans toutes sortes de cas. Les cendres de l'étain calciné par le plomb contiennent à peu près autant de chaux de plomb , & sont conséquemment disposées à la scorification , & à une plus grande fusibilité , à la faveur du verre de Saturne qu'on leur ajoute. On doit se garder de trop pousser le feu pendant cette calci-

nation , soit au commencement , soit à la fin ; car il arriveroit que la chaux poussée vers les bords du vaisseau se réuniroit en masse , sans toutefois devenir fluide , & se durceroit au point qu'on auroit de la peine à la retirer pour la mêler au verre de Saturne.

C'est mal opérer que de mettre simplement l'étain sur le plomb , & de rejeter ensuite la chaux qui se forme à la surface du bain ; car quoique la plus grande partie de l'argent , que contenoit l'étain , ait passé dans le plomb , la chaux d'étain en retient une portion qui n'est pas à négliger , & qui rend le Procédé faux , puisqu'on vouloit connoître la quantité d'argent que l'on pouvoit avoir par la scorification.



VIII. PROCÉDÉ,

Essaier à la coupelle un alliage de cuivre & d'argent.

A P P A R E I L.

I.

FAites sur un endroit bien découvert de la pierre de touche, un enduit avec l'alliage que vous voulez examiner; confrontez-le avec celui d'une des aiguilles d'essai, pour reconnoître quelles sont à peu près les proportions des deux métaux (Partie I. §. CCCXLI. & suiv.), & savoir la quantité de plomb qu'exige le cuivre, pour être totalement détruit. Mais comme cette quantité varie lorsque le cuivre est mêlé avec l'argent, à proportion de la quantité de celui-ci, nous avons cru qu'il étoit à propos de placer

ici la Table qu'ERCKER a dressée à ce sujet. Elle a son mérite, quoiqu'elle diffère beaucoup de ce que d'autres Auteurs nous ont donné à ce sujet, & elle présente d'un coup d'œil la quantité de plomb qu'il faut ajouter dans les différens cas. Nous l'appliquons à la suite des aiguilles d'essai ajustées avec le poids de marc fictif divisé en demi-onces & en grains (Partie I. §. CCCXXI.).

Demi-onces d'argent.	Demi-onces de cuivre.	Marc de plomb à ajouter.
15 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	4
15	1	6
14	2	8
12 à 13	4 à 3	10
9 à 12	7 à 4	14
4 à 8	12 à 8	15
1 à 4	15 à 12	16

Cette Table peut se réduire aux aiguilles d'essai ajustées avec le poids de marc ou de karat. Il n'est pas nécessaire de pousser l'exactitude, jusqu'à employer les demi-quintaux de plomb qu'elle indiquera : on peut négliger ces quantités & ne prendre que les quintaux entiers.

II.

Il faut coupeller, selon la méthode du VI. Procédé, avec la quantité de plomb indiquée par la Table du n°. I. le métal qu'on n'a examiné que légèrement au moyen des touchaux. Il est à remarquer qu'on doit donner dès le commencement de l'opération un très-grand feu, jusqu'à ce que l'on voie la matière fortement agitée; qu'on en doit ralentir ensuite l'activité & l'affoiblir d'autant plus vers le milieu de l'opération que l'argent est allié d'une plus grande quantité de cuivre; & qu'il faut, au contraire, que sa violence soit en raison directe des proportions de

94 DO CIMASTIQUE
l'argent avec le cuivre. Au reste ;
on doit se rappeler ici ce que
nous avons prescrit au VI. Pro-
cédé.

REMARQUES.

I.

Seize parties de plomb suffisent pour en détruire entièrement une de cuivre , quand il est pur : mais il n'en est pas ainsi quand il est allié avec l'argent. Ce métal le défend à proportion qu'il excède la quantité du cuivre ; & réciproquement. Une demi-once de cuivre , par exemple , est consumée sur la coupelle par seize demi-onces de plomb. Mais si ce cuivre est allié à huit demi-onces d'argent , les seize demi-onces de plomb ne sont plus capables de détruire toute la demi-once du cuivre. Maintenant si l'on fait par expérience quelle est la moindre quantité de plomb qu'exige pour sa destruction la demi-once de cuivre allié avec les huit onces d'argent , & qu'on ré-

pete la même expérience avec une autre demi-once de cuivre allié à seize demi-onces d'argent, on verra que la quantité de plomb capable d'affiner l'argent dans le premier cas, n'est plus suffisante pour scorifier tout le cuivre de celui dont il s'agit, & qu'il faut augmenter le plomb; & ainsi du reste.

II.

Les variétés qui se trouvent dans quelques Auteurs au sujet des proportions du plomb qu'ils assignent pour les divers alliages, proviennent de ce que la même quantité de plomb peut consumer plus ou moins de cuivre, à raison du différent régime du feu. Or il est démontré, par expérience, que l'on retire une plus grande quantité d'argent d'un alliage, si l'on observe la conduite du feu que nous avons prescrite. On en peut déduire la raison pour laquelle il est impossible de priver l'argent de tout son cuivre par la coupelle. On peut encore ajouter qu'il n'y

a point de plomb marchand qui soit absolument exempt de cuivre ; car il n'est pas possible de trouver , en quelque endroit que ce soit , de tas de mines de plomb si pures qu'elles ne contiennent quelques petites molécules de mine de cuivre , ou de pyrites qui leur sont intimement unies. Or il est constant que les Métallurgistes ne séparent pas si exactement le cuivre du plomb , qu'il n'y en reste une petite quantité , qu'ils négligent , parce qu'elle ne les dédommageroit pas des frais d'un travail d'ailleurs rebutant. Ainsi quelque quantité de plomb qu'on emploie pour purifier l'argent du cuivre , il reste toujours quelque peu de ce dernier uni avec l'argent ; & , comme le plomb détruit le cuivre avec d'autant plus de difficulté que ses proportions deviennent moindres que celles de l'argent auquel il est joint , il faut , pour détruire ce reste de cuivre allié avec l'argent , un d'autant plus grand excès de plomb , que ce métal contient déjà
du

du cuivre. Il est donc inutile de vouloir donner à l'argent le dernier degré de pureté par la coupelle ; puisqu'il y a d'autres moïens plus faciles. On les verra par la suite.

IX. PROCÉDÉ,

Précipiter dans un creuset, au moien de la scorification, l'argent des matieres mentionnées aux Procédés précédens.

A P P A R E I L.

I.

Commencez par préparer à la scorification, avec les moïens dont nous avons parlé aux Procédés précédens, le corps dont l'argent doit être précipité : mettez-le dans un creuset, dont les deux tiers demeurent vuides, avec les mêmes précautions & les mêmes quantités de plomb granulé que

98 DO CIMASTIQUE
nous y avons indiquées. Vous aurez grand soin d'examiner d'abord le creuset pour voir s'il est entier, solide, & s'il n'est point parsemé de petites taches noires semblables à des scories ferrugineuses. Couvrez votre matière d'une quantité suffisante de fiel de verre & de sel commun, pour qu'il y en puisse avoir un travers de doigt d'épais après leur fusion. Si vous soupçonnez que le corps dont vous faites l'essai contient du soufre, couvrez-le de la moitié de son poids de limaille de fer non-rouillée & éprouvée.

II.

Placez votre creuset, ainsi chargé, dans un fourneau de fusion (Partie I. §. CCLXXIII.). Fermez-le d'un couvercle (*ibid.* §. CCXLI.), & l'entourez de charbon noir jusqu'à son bord supérieur : allumez-le en posant dessus des charbons ardents : poussez le feu & donnez à la matière une fonte bien fluide. Une chaleur médiocre

P R A T I Q U E.

bien soutenue est suffisante. L'essai doit rester environ un quart d'heure en cet état, afin que la scorification ait le tems de s'achever. Vous découvrirez ensuite le creuset pour en remuer la matiere avec un fil de fer. Peu après vous la verserez dans une lingottiere ; ou la laisserez refroidir dans le creuset, que vous casserez pour en avoir le régule.

I I I.

Examinez si le régule peut être mis sur la coupelle (Procédé I. Appareil n°.V. Remarques n°.VII.): s'il n'a pas encore les qualités nécessaires à cet effet, scorifiez-le de nouveau pour les lui donner (*ibid.*), & le coupler après l'avoir séparé de ses scories.

R E M A R Q U E S.

I.

Cet appareil peut très-bien convenir dans les cas où les circon-

tances ne permettent pas de faire usage du test & de la mouffle pour la scorification. On peut encore l'employer à tirer sur le champ avec avantage une bonne quantité d'argent d'une mine riche ; car on peut avoir des creusets assez grands pour contenir plusieurs livres réelles de mine outre le plomb. Il est vrai qu'il n'est pas nécessaire de garder pour-lors quant au plomb les proportions des autres Procédés ; puisqu'on en peut retrancher une moitié & même les deux tiers, selon la nature de la matiere qu'on traite. Il faut surtout avoir un bon creuset si on l'y veut tenir ; car il n'y a point de vaisseau chargé de plomb ou de litharge qui puisse soutenir un certain tems un feu vivement animé par les soufflets sans transpirer.

 
II.

Le fiel de verre & le sel commun sont ajoutés pour scorifier plus promptement & plus parfaitement les matieres qui furnagent la masse

réguline. Les scories réfractaires poussées par la litharge, se trouvant entre elle & ces sels, en sont promptement amollies & mises en fonte : d'où il suit conséquemment que la précipitation de l'argent en est accélérée.

I I I.

Si la mine contient beaucoup de soufre, il forme conjointement avec la base du sel marin dépouillé de son acide, un véritable foie de soufre (Partie I. §. CLXXV.), qui a la propriété de détruire tous les métaux. Il est conséquemment nécessaire en pareil cas d'ajouter du fer pour les garantir de l'action de l'hépar, ou les en précipiter s'il les a dissous (*ibid.* §. CLXXIII. Corollaire).



X. P R O C É D É,

Précipiter, par la scorification, l'argent des alliages métalliques que le plomb ne dissout & ne scorifie que difficilement, sur-tout quand ils sont très-ravisseurs.

A P P A R E I L.

Mettez dans un creuset, dont les trois quarts demeurent vuides, l'échantillon dont vous voulez faire l'essai, avec le double de son poids de flux noir (Partie I. §. CLXXVIII.), & autant de cendres gravelées : ajustez-lui un couvercle : placez-le dans un fourneau de fusion ; vous tiendrez la mine en fonte pendant près d'une heure. Vous le découvrirez à plusieurs reprises pour y jeter du plomb granulé, observant de commencer par de petites portions. C'est sur la quantité du cuivre,

qui est dans l'alliage (VIII. Procédé), que l'on règle celle du plomb qu'il convient d'ajouter. Douze parties contre une fussent pour l'ordinaire : mais il n'est pas nécessaire de savoir au juste ce qu'il en faut ; & il vaut mieux en mettre plus que moins. Remuez ensuite la matière avec un fil de fer, & la versez dans une lingottière. Vous coupellerez le régule selon le II. Procédé.

R E M A R Q U E S.

I.

Ce Procédé est très-convenable dans les circonstances où l'on a à scorifier des alliages métalliques qu'on ne réduit en poudre que bien difficilement, à cause de leur dureté, & que le plomb bouillant ne dissout pas avec facilité. On y ajoute le flux noir & les cendres gravelées pour accélérer la fusion ; pour détruire tout métal imparfait & tout demi-métal, ce qui

arrive lorsque ces sels sont en fusion & que le flux noir a presque perdu tout son phlogistique. Le plomb en détruit aussi pour sa part : enforte qu'il ne reste plus que le cuivre & le plomb tenant l'argent qui pouvoit être contenu dans l'alliage , puisqu'il est exempt de l'action des sels.

II.

Ce Procédé ne convient jamais mieux qu'aux alliages qui entrent dans le laiton , ou bien où le cuivre est allié d'étain , de bismuth & de zinc. Les sels non-seulement, mais encore le plomb , ont la faculté de détruire ces trois dernières substances métalliques : sans compter que les sels ont encore celle d'empêcher que l'argent ne soit volatilisé en fixant les matieres qu'ils recouvrent , & les défendant du contact de l'air. De tous les corps métalliques & demi-métalliques, il n'en est point qui soit à comparer au zinc , pour les propriétés qu'il a de volatiliser en

grande partie les métaux les plus fixes, sans en excepter l'or même. Ce phénomène se voit manifestement dans le cuivre fondu. Si on ne lui a donné qu'un feu médiocre, la portion qui s'en détruit forme sur sa surface une croute qui n'en laisse presque pas échapper de vapeurs : mais si on écarte cette croute, ou que l'on pousse si vivement le feu qu'elle en soit atténuée & vienne à se rompre, on voit sur le champ sortir avec impétuosité une flamme éblouissante d'un verd tirant sur le jaune, mêlée d'une fumée grise, très-épaisse, & capable d'entraîner les métaux les plus fixes, qu'on diminue incontinent, ou même qu'on supprime tout-à-fait en jettant dans le vaisseau une bonne quantité de flux ou de poudre de charbons (voyez la Partie I. §. XVII. & CVII.). Il est hors de tout doute qu'on ne doive préférer cette manière de scorifier à celle qui se fait avec le plomb seul.

XI. PROCÉDÉ,

Essai des scories de tous les Procédés précédens, pour savoir si elles ne contiennent point d'argent.

APPAREIL.

I.

R Eduisez les scories en poudre subtile : ajoutez-y pendant la trituration le double de leur poids de flux noir très-sec : avec le quart du poids de ces mêmes scories, de limaille de fer non-rouillée.

II.

Placez dans un fourneau de fusion un creuset de grandeur médiocre ; faites-le bien rougir : jetez-y ensuite une portion du mélange du n°. I. que vous aurez chauffé & séché avant. Vous le verrez bouil-

lonner & se gonfler. Ce phénomène étant passé jetez-en une seconde ; & ainsi de suite. Lorsque le tout sera en fusion vous le tiendrez au moins un bon quart-d'heure en cet état : vous le verserez ensuite dans un cône (Partie I. §. CCLIII.), ou le laisserez refroidir dans le creuset que vous casserez pour en avoir le régule & le coupeller.

R E M A R Q U E S.

I.

Il est évident , par ce que nous avons dit au Corollaire du §. CLXXXVIII. Partie I. que le flux noir est réductif en conséquence du phlogistique qu'il contient. Ainsi dans la circonstance en question le métal détruit reprend sa métallicité avec son phlogistique, dont la perte l'avoit réduit à l'état de destruction : & s'il se rencontre quelques molécules réfractaires, le flux noir qui est un

alcali charbonneux le met en même tems en une fonte fluide. Son secours ne peut manquer d'être nécessaire ; car les substances métalliques scorifiées par la litharge ont éprouvé un commencement de vitrification. Il suit que tout l'argent resté dans les scories s'unit par la fonte au métal réduit encore dispersé lui-même parmi le mélange , & gagne le fond avec lui (Partie I. §. DX. & suiv.). L'addition de la limaille de fer se fait pour les mêmes raisons que nous avons données au V. Procédé. Il peut se faire , il est vrai , que les scories ne soient pas sulfureuses , mais aussi elles peuvent l'être ; ainsi il vaut mieux employer une matière qui peut être utile , & qui , en cas qu'elle ne le soit pas , n'apporte au moins aucun préjudice à l'opération.

II.

Lorsque les scories métalliques commencent à entrer en fonte & à reprendre leur phlogistique , &

les particules qui peuvent être réfractaires , sans être parfaitement vitrifiées , à être dissoutes par le sel alcali ; la matiere bouillonne & se raréfie si prodigieusement qu'il est bien difficile d'en calmer l'agitation , & qu'elle se répand même en grande partie ; à moins que le vaisseau ne soit d'une grandeur extraordinaire : auquel cas on peut se dispenser de la projeter à plusieurs fois.

I I I.

La précaution qu'on a de tenir au feu le régule pendant le tems prescrit , sert à lui faire perdre ce qu'il a de nuisible & de capable de préjudicier au coupellement qui doit s'ensuivre , & qui est le même que du I X. Procédé.



XII. PROCÉDÉ,

Précipiter, par la scorification, l'argent de sa mine, excessivement réfractaire, avec le flux noir.

APPAREIL.

I.

Mettez dans un bon creuset un quintal de mine réduite en poudre subtile, avec deux quintaux de verre de Saturne mêlés exactement avec la mine : ajoutez-y huit quintaux de plomb granulé : placez votre vaisseau dans un fourneau de fusion, & ne lui donnez que le feu nécessaire pour faire bouillir & fumer le plomb. Remuez de tems en tems les scories avec un fil de fer, & les plongez dans le plomb en bain. Quand elles se feront augmentées au point de couvrir presque tout le plomb, projetez trois fois autant, à peu

PRATIQUE. III

près, que de verre de Saturne, de flux noir séché au feu, réduit en poudre, & mêlé d'une petite quantité de limaille de fer privée d'argent. Vous aurez soin de détacher d'un coup de marteau les scories adhérentes au fil de fer pour les remettre au creuset, que vous fermerez pour-lors. Lorsque les matières auront resté en fonte bien liquide pendant un quart-d'heure, vous retirerez le creuset du feu.

II.

Séparez de ses scories le régule qui se trouvera au fond & le mettez sur la coupelle.

REMARQUES.

I.

Il y a des mines si réfractaires que la litharge ou le plomb de Saturne seuls ne les atténuent qu'avec la dernière difficulté, & sont souvent incapables d'en précipiter

tout l'argent. Ces fortes de mines sont d'une ténacité semblable à celle de la poix, quelquefois plus dures, & furnagent la litharge en grande partie : en sorte qu'il n'y a pas moins d'ennui que de peine à leur procurer l'atténuation nécessaire. Dans ces conjonctures on a recours au flux noir ou au flux blanc, qui, couvrant le mélange, réduisent le plomb en litharge, civisent & atténuent pendant cette réduction, les parties réfractaires & ténaces, & achevent de précipiter l'argent, ainsi qu'il arrive dans le XI. Procédé.

II.

Quelques Artistes pulvérisent la mine conjointement avec le verre de Saturne ou la litharge, la mêlent au flux noir, puis la mettent au creuset; après quoi ils y jettent du plomb granulé pour achever de précipiter tout ce qui peut être retenu par la masse saline.

XIII.

XIII. PROCÉDÉ,

Coupeller l'argent dans une grande coupelle placée sous sa moufle, pour le purifier sur-tout du cuivre & du plomb.

Raffinage de l'argent.

APPAREIL.

I.

Mettez dans une grande coupelle faite dans un chaudron ou un cercle de fer (Partie I. §. CCXI. Planche I. fig. 8. & 11.), & séchée à l'air, des charbons ardens & en animez la chaleur au moien d'un soufflet à main, jusqu'à ce qu'elle soit devenue très-rouge. Placez-la au fourneau représenté par la fig. 1. de la Planche III. Partie I. La façon de la ranger vous sera indiquée par la figure du fourneau & l'explication que nous en

Tome III. K

avons donnée : entourez-la , jusqu'à son bord supérieur , de sable ou de cendres que vous comprimerez bien avec les mains : mettez-y , après l'avoir tenue rouge environ une demi-heure , l'argent coupé par petits morceaux , & enveloppé de linge ou de papier. Emplissez l'embouchure de la moufle des charbons ardens , que vous soufflerez de tems en tems avec un soufflet à main, jusqu'à ce que l'argent se soit mis en fonte.

I I.

Les phénomènes seront les mêmes que dans le coupellement du I I. Procédé , si l'argent contient du plomb. Mais s'il n'en est point mêlé , il faut lui en ajouter , après l'avoir réduit en masse globuleuse d'un poids déterminé , & n'en mettre à chaque fois que la moitié du poids de l'argent. Vous attendrez qu'une portion soit détruite pour la plus grande partie pour lui en faire succéder une seconde , & continuerez sur le même

me pied jusqu'à ce que vous croïiez que l'argent en a assez pour son raffinage. Ne poussez le feu qu'autant qu'il le faut pour détruire le plomb, & atténuer suffisamment la litharge. Vous l'augmenterez cependant sur la fin de l'opération pour mettre en fonte bien liquide le reste du métal.

I I I.

On juge que le plomb, est presque tout détruit quand le bouton de fin donne de très-belles couleurs d'iris qui parcourent rapidement sa surface en forme de petits nuages, qui s'extenuent, s'allongent & se croisent en différens sens & par ondes : peu après l'on voit la couche mince de litharge que le plomb fournissoit perpétuellement, qui se retiroit à la circonférence du régule & pénétrait la coupelle, disparoître tout-à-coup. C'est alors que se fait la fulguration. Voiez le n°. III. du II. Procédé, où il est moins visible que dans l'occasion présente. Si en tenant

une pince ou un fil de fer à quelques doigts au-dessus du bouton d'essai , celui-ci en réfléchit l'image comme le miroir du poli le plus parfait , & qu'il ne passe aucun nuage sur sa surface , c'est un signe que l'argent est privé de son cuivre : mais si l'expérience vient à manquer , il faut ajouter encore à l'argent une portion de plomb , donner un peu froid , & observer ce qui a été dit jusqu'à ce que l'on ait obtenu une purification suffisante ; ce qui peut se faire dans le cendré même avec le secours du plomb. Vous remuerez ensuite le culot encore fluide avec le crochet de la figure 6. Planche I V. Partie I. que vous plongerez jusqu'au fond. Alors vous verrez reparoître les couleurs d'Iris comme auparavant. Réitérez cette agitation jusqu'à ce qu'elles cessent tout-à-fait. C'est ainsi que vous vous assurerez en quelque façon que le plomb qui a pu être caché jusqu'au fond du bain est tout détruit. Si vous plongez pour-lors un fil

de fer froid dans l'argent en bain & que vous le retiriez sur le champ, il emportera avec lui une molécule d'argent très-blanche & brillante, ramifiée, malléable & exemte de taches jaunes ou obscures : preuve certaine de sa parfaite pureté.

I V.

L'opération étant achevée, portez au moien d'un tuiiau de cuivre de l'eau chaude tout autour du culot. Vous n'y en verserez que peu d'abord pour faire seulement une croûte à sa surface : puis vous continuerez d'en répandre un petit filet pour durcir toute la masse. Prenez-la ensuite avec des pincettes pour l'éteindre dans l'eau froide ; vous n'en plongerez d'abord qu'une petite partie, que vous y tiendrez quelque tems en attendant que la chaleur se soit ralentie ; après quoi vous y enfoncerez le reste, allant avec lenteur toutefois. Les scories & les cendres qui se trouvent à la partie inférieure, & autour

du bouton s'emportent avec une gratte-boffe , à laquelle on joint la lotion de tems en tems , pour achever de le nettoier.

REMARQUES.

I.

Il faut se rappeler dans le cas dont il s'agit la plupart des avis que nous avons donnés dans les Procédés précédens , & principalement dans le second. On doit avoir la précaution dans celui-ci de ne point trop pousser le feu , surtout au milieu de l'opération ; par la raison qu'on amolliroit & fondroit pour ainsi dire la grande coupelle qui n'est pas faite avec tant de soin que les petites , & qu'on perdroit conséquemment beaucoup d'argent.

II.

Le raffinage de l'argent du cuivre se fait avec une bien moindre quantité de plomb en le partageant

par portions , qu'on n'en emploie dans le V I I I. Procédé. Ce phénomène vient de ce que les molécules du plomb ont une plus grande contiguité avec le cuivre, quand on en met peu, que si l'on mettoit tout d'un coup , la quantité totale , ou même une grande partie de cette quantité. Quoi qu'il en soit , si l'on n'a soin d'agiter le bain de tems en tems sur la fin avec un crochet , la partie inférieure du culot se trouve avoir retenu quelque peu de plomb à cause de sa gravité spécifique , pendant que la supérieure est pure (n°. I I I. des Remarques du I I. Procédé). On peut garentir de cet inconvénient les essais qui se font dans les petites coupelles , si l'on donne des secousses au bouton d'argent en frappant doucement la coupelle avec un fil de fer , ainsi que le conseille FACHSIUS , pour l'essai de l'or. Il suit conséquemment que l'argent & le plomb ne sont pas assez exactement mêlés par la fonte pour se trouver en des propor-

tions égales dans chaque partie de la masse qu'ils composent ; phénomène qui peut très-souvent jeter dans l'erreur les Artistes qui n'en sont pas prévenus , ou qui négligent de s'y conformer. Comme l'argent qui est très-pur , n'est point sujet à la scorification , il présente une surface très-polie & très-luisante , & qui réfléchit les objets de même que l'argent vif. Ainsi , si l'on apperçoit quelques légers vestiges de scories qui parcourent & obscurcissent sa surface , c'est une preuve que le plomb n'a pas encore détruit tout le métal imparfait que contient le bouton , tel que le cuivre , par exemple.

I I I.

Il est bon d'observer que l'on ne doit pas jeter à la fois beaucoup d'eau froide sur l'argent en bain pour l'éteindre ; parce qu'il arrive quelquefois qu'il écarte & lance au loin des éclats qui mettent l'Artiste en danger. Il ne faut pas non plus, quand le bouton

ton est d'une certaine grosseur & encore rouge , quoique figé , le jeter tout d'un coup dans l'eau , parce qu'elle bouillonneroit avec une rapidité incroyable , entreroit en expansion & sauterait de tous côtés.

I V.

On peut raffiner plus de cent marcs d'argent à la fois par ce Procédé. Ainsi dans le cas où l'on n'en auroit qu'un marc à raffiner , il faudroit faire une coupelle de quelques pouces de diamètre seulement , dans un vaisseau de terre ou de fer , & la placer sous la moufle d'essai. Un peu de fer & d'étain contenus dans l'argent ne sont point un obstacle à ce que cet appareil puisse servir à son raffinage. Les scories réfractaires qui se forment en pareil cas au commencement de l'opération doivent être plongées dans le bain de tems en tems , afin d'y lâcher le plus d'argent qu'elles pourront abandonner. On écarte à la fin, vers le

bords du vaisseau , tout ce qui est incapable d'être atténué. Il est néanmoins convenable d'essayer ensuite ces scories , pour savoir si la quantité d'argent qu'elles ont retenue ne mérite point d'en être retirée. S'il arrivoit cependant que la quantité d'étain combinée avec l'argent , excédât plusieurs fois la quantité de celui-ci , ce Procédé ne seroit plus propre à en faire la séparation ; il faudroit avoir recours à la méthode que nous exposerons après les Procédés sur l'or. Nous devons encore ajouter qu'il faut se garder de charger les coupelles d'alliages tenant du soufre commun ; car elles en sont rongées , ou , pour mieux dire , tout-à-fait résolues , & l'essai se confond avec les cendres du vaisseau , & forme avec lui une espèce de masse pâteuse. On ne réussit encore qu'avec bien de la peine à essayer par cette voie les alliages où entrent l'arsenic & les demi-métaux.

On peut faire servir une seconde fois les coupelles qui ne sont pas encore foulées de litharge , & même , en cas que quelque lieu de leur cavité ait été emportée , y appliquer de nouvelles cendres ; aiant soin de les presser fortement & de les applanir ensuite. On garde celles qui n'en peuvent prendre davantage pour en réduire le plomb. On trouve encore de l'argent dans ce plomb , sur-tout si les coupelles n'étoient pas bonnes , si les essais y ont été mal faits , ou si on les a chargées d'alliages capables de les résoudre , tels que ceux dont nous avons parlé sur la fin du n°. I V.



XIV. PROCÉDE,

*Affiner l'argent dans une cendrée placée
devant un soufflet.*

APPAREIL.

I.

Remplissez de cendres la casse de la forge (Partie I. Planche I V. fig. 14. c.), jusqu'à la hauteur nécessaire pour que les bords supérieurs de la grande coupelle, que vous y devez placer, soient de niveau avec l'aire de la forge. Posez-y de champ le cendré bien séché (Procédé précédent), & emplissez l'espace qui se trouve dans tout son contour, entre lui & la casse, de sable ou de cendres légèrement humectées, aiant soin de les bien tasser, de peur qu'elles ne soient emportées par l'action du soufflet. Tout vis-à-vis la tuiere, dressez une plaque de fer (fig. 14.),

que vous assujettirez bien & inclinerez un tant soit peu sur le cendré pour réfléchir le vent du soufflet dans sa cavité. Il doit y avoir entre la tuïere & le cendré l'intervalle nécessaire à la quantité de charbons qu'exige l'opération. Il faut que le vent du soufflet réfléchi par la plaque de fer écarte absolument toutes les cendres qui tomberont dans le cendré, sans quoi la plaque doit être changée de position.

I I.

Mettez dans le cendré, de paille, de papier, de linge ou d'étoffe, autant qu'il en faut pour empêcher que sa cavité ne soit endommagée par l'argent dont vous la voulez charger. Couvrez l'argent de quantité de charbons ardens, puis de charbons noirs. Animez le feu à l'aide du soufflet, jusqu'à ce que l'argent se mette en fusion ; ensuite retirez les charbons sur les bords de la coupelle, & l'en entourez de toutes parts :

vous ajouterez ce qu'il en manquera , & vous mettrez sur la coupelle de gros morceaux de bois sec , de façon que l'essai reste toujours exposé à votre vue & au vent du soufflet. Continuez d'animer le feu avec le soufflet : les autres précautions qui regardent ce Procédé ont été mentionnées dans les précédens.

R E M A R Q U E S.

L'argent affiné par la méthode précédente est beaucoup plus pur que par celle-ci : outre que l'on perd une quantité d'argent considérable par cette voie ; parce que l'on ne peut pas conduire le feu avec tant d'exactitude. On préfère conséquemment toujours la précédente quand il s'agit d'affiner de l'argent allié de beaucoup de cuivre. Cependant on emploie cet appareil-ci , assez avantageusement dans les autres cas où le précédent manque , & l'opération s'y fait bien plus promptement.

XV. PROCÉDÉ,

*Précipiter l'argent de sa mine par le
coupellage seul.*

APPAREIL.

I.

COncassez un quintal de mine :
torréfiez-le (IV. Procédé n^o.
I.), & le mettez ensuite en pou-
dre subtile, avec un quintal de li-
tharge, s'il ne se met en fonte que
difficilement ; sinon , il n'en faut
pas. Ensuite divisez ce mélange ou
la mine seule en cinq ou six par-
ties, & les enveloppez chacune à
part dans des morceaux de papier,
les plus petits qu'il se pourra. Ajou-
tez huit quintaux de plomb gra-
nulé si la mine est fusible, &
douze ou seize si elle est réfractaire.

II.

Placez une grande coupelle sous
L iij

la mouffle & la féchez : chargez-la d'environ la moitié du plomb. Quand il commencera à bouillir & à fumer , mettez-y une des petites portions du n^o. I. enveloppée de fon papier , & donnez froid tout auffi-tôt ; conduifant le feu de la même maniere que fi vous aviez à faire dans un test une fcorification qui durât moins qu'à l'ordinaire. La cendre du papier fe diffipe d'elle-même ; & d'ailleurs la mafle des fcories n'en recevrait pas une augmentation fenfible. La mine qu'il contenoit eft poulfée vers les bords & ne tarde pas à fe fcorifier. Lorsque vous appercevez la litharge entourer le métal , briller & refter prefque tranquillement fur fa furface , redonnez chaud incontinent , & mettez tout de fuite une autre portion de mine fur la coupelle. Vous continuerez fur les mêmes erremens jufqu'à ce que le plomb ait confumé toute la mine , & vous aurez les mêmes phénomènes. Enfuite ajoutez le refte du plomb granulé , & conduifez le feu

ainsi que nous l'avons exposé au II. Procédé, c'est-à-dire, comme si vous commenciez à coupeller.

III.

Vous aurez ainsi l'argent contenu dans la mine & dans le plomb ; & en défalquant le témoin de celui-ci, vous connoîtrez la quantité qu'en aura fournie la mine. Toutes les scories disparaissent quand la mine est fusible ; ce qui n'arrive pas lorsqu'elle est réfractaire ; car il en reste quelquefois sous leur forme ordinaire. Cette méthode peut servir pour essayer plusieurs métaux & mines, à l'exception toutefois de ceux qui gercent & rongent les coupelles, & que le plomb ni son verre ne peuvent attaquer assez promptement. Ceux donc qui peuvent être traités par cette voie doivent être disposés à la scorification, ainsi que nous l'avons prescrit. On peut voir à ce sujet tous les Procédés précédens.

REMARQUES.

I.

La mine jettée sur le plomb bouillant peut se liquéfier, sans une scorification préliminaire : mais la chose ne réussit pas également à l'égard de toutes les mines ; car il y en a certaines , aussi bien que des métaux , qui , étant rebelles à l'action de la litharge , sont rejetées vers les bords du vaisseau & ne sont conséquemment pas dissoutes ; à moins que l'on ne mette exactement en œuvre les manuels nécessaires ; inconvénient qui vient de ce que la litharge pénètre trop vite la coupelle. C'est donc avec beaucoup de raison qu'on a dit qu'il ne falloit employer au commencement de l'opération que la moitié du plomb granulé , & garder le reste pour le tems où la mine fait corps avec le bain. Dans cette circonstance la mine poussée à la circonférence de la première

portion de plomb dont on a chargé la coupelle , à la cavité de laquelle elle est adhérente , se trouve couverte du nouveau plomb qui l'empêche pour-lors de se soustraire à son action , & la met dans le cas d'être dissoute & liquifiée par la litharge. C'est par ce tour de main qu'on vient à bout d'empêcher qu'il ne reste point du tout ou que très-peu de scories sur la coupelle.

I I.

Il est bon d'observer qu'après avoir employé la seconde portion du plomb , on ne doit donner que très-peu chaud ; en sorte qu'il y ait continuellement un cercle de litharge autour du bain. Si l'on n'avoit cette attention , non-seulement il arriveroit que quantité de grains de fin se trouveroient dispersés çà & là dans la cavité de la coupelle , mais encore qu'il y resteroit une bonne quantité de scories imparfaites. Voiez le I I. Procédé.

III.

Il est indispensable de faire précéder la torréfaction , pour les raisons que nous avons exposées au n^o. I. des Remarques du IV. Procédé ; outre que l'on a pour but d'empêcher que la mine ne décrépite en la mêlant au plomb bouillant. Elle se trouve donc en état pour-lors d'être exposée à une chaleur subite sans être sujette à cet inconvénient ; ce que nous passons sous silence s'entendra par ce que nous avons dit précédemment.

IV.

L'avantage que nous avons par cette méthode de nous dispenser de la scorification , ne doit pas autoriser les Métallurgistes à se persuader qu'ils peuvent s'en exempter dans l'exploitation des mines d'argent. Leurs opérations commencent toujours par la scorification ; ainsi l'on ne doit pas être étonné que

leurs résultats ne soient pas toujours conformes à ceux des opérations en petit.

XVI. PROCÉDÉ,

De la maniere de couper les essais des métaux purs , mais alliés , comme aussi de ceux qui sont mêlés avec l'arsenic & le soufre ; en sorte que les proportions se trouvent semblables dans les essais & dans les gâteaux , platines ou lingots qui les ont fournis.

Nous avons donné aux Procédés précédens les moiens de séparer l'argent orifere des matieres hétérogenes auxquelles il est uni. Mais on n'en peut conclure qu'hypothétiquement que la quantité d'or & d'argent qu'on peut retirer de l'essai coupé d'une grosse masse , soit en proportions égales , & dans l'essai & dans la masse ; car l'alliage de plusieurs métaux purs ,

n'est pas toujours bien uniforme : ainsi que nous l'avons vu manifestement au n^o. II. des Remarques du X. Procédé, où nous avons observé qu'un mélange d'argent & de plomb, que l'on ne prenoit point soin de remuer, contenoit plus d'argent dans sa partie supérieure, moins dans l'inférieure, & une quantité de plomb en raison inverse de celle de l'argent. Le même phénomène a également lieu à l'égard de l'or & du plomb, du cuivre & du plomb ; à moins que l'on n'ait eu recours à des manipulations particulières pour rendre l'alliage uniforme. Nous devons encore ajouter que l'uniformité de ces proportions dépend beaucoup des différens degrés du feu ; puisqu'il est constant qu'il peut augmenter ou diminuer, & renverser même l'action des menstrues. D'ailleurs un alliage composé de plusieurs métaux, comme d'or, d'argent & de cuivre, qui se trouvent en des proportions assez égales, dans chaque molécule intégrante, perd en con-

féquence du concours d'un autre métal, du plomb, par exemple, cette uniformité commune à toute la masse. Ainsi il arrive que l'or & l'argent, qui ont plus de rapport avec le plomb qu'avec le cuivre, se déterminent conjointement avec le plomb vers la base & le contour, inférieur toutefois, d'un lingot : enforte que ce lingot est plus riche en or & en argent, dans les endroits que nous venons de mentionner, que dans son milieu & sa partie supérieure. Le concours du soufre & de l'arsenic dans un alliage produit le même phénomène ; l'une & l'autre de ces substances détruisent non-seulement l'uniformité d'un alliage métallique, mais encore l'alliage lui-même, par la propriété qu'elles ont de dissoudre un métal plutôt qu'un autre : car le métal qu'elles ont attaqué, étant devenu plus léger que la masse totale, il la surnage à l'imitation des scories ; & le reste de l'alliage se trouve au-dessous, en conséquence de sa gravité spécifique.

APPAREIL.

I.

S'il s'agit de faire l'essai des gâteaux d'un métal aigre retiré après une première fonte en grand du bassin de réception, coupez à l'aide d'un ciseau deux morceaux d'une demi-once du dessus & du dessous de chacun de ces gâteaux, dans un endroit également éloigné du centre & de la circonférence & opposé dans les deux surfaces. Vous aurez soin de les nettoier des scories & autres ordures qui pourroient leur adhérer, avant que d'en enlever vos essais. Pilez grossièrement ces essais dans un mortier de fer, puis achevez de broier sur le porphyre les morceaux qui seront plus gros que le reste, sans en rien perdre. Si c'est un alliage réfractaire que vous avez à traiter, la division doit être plus grande ; & réciproquement. Le tout étant mêlé bien intimement & uniformément

ment étendu sur la plaque de fer de fonte, vous en peserez une quantité déterminée; observant de prendre autant des molécules fines que des grossières. Suivez quant au manuel ce que nous avons indiqué au IV. Procédé. Ensuite réduisez vos deux régules en poudre subtile: pesez-en un quintal & opérez encore selon le même Procédé; car votre matiere contient encore du soufre, de l'arsenic, du fer, & une portion de terre non-métallique.

Dans le cas où vous voudrez examiner plusieurs gâteaux métalliques par un seul & même essai, il faut retrancher deux morceaux d'égal poids de chacun, ainsi que nous venons de l'exposer: réduire en poudre ces deux morceaux ensemble, afin de les mêler avec exactitude: en prendre autant de livres fictives que le gâteau dont on les a prises en pese de réelles: mêler intimement les échantillons des différens gâteaux après avoir établi entre eux les mêmes pro-

portions, & prendre enfin du mélange total un quintal imaginaire. Cette circonstance exige qu'on observe avec la dernière exactitude toutes les précautions que nous avons indiquées au n^o. I.

II.

On coupe ainsi que nous l'avons prescrit au n^o. I. les essais des gâteaux non cassans : on les pese exactement, & on les fond dans un creuset neuf dont on frotte l'intérieur de savon. Quand ils sont en une fonte bien liquide, on remue le bain avec un petit bâton bien sec & à demi brûlé, pour le mêler bien intimement. On répète la même agitation une minute après : ensuite de quoi on jette dans le creuset un papier roulé, trempé dans du suif ou de la cire : il s'allume tout aussi-tôt. C'est pendant qu'il donne sa flamme qu'on verse toute la matière d'un seul jet dans une lingottière (Partie I. Planché II. fig. 21.) posée horizon-

talement , chauffée & graissée de suif. Il faut laisser refroidir le tout ensemble. Le lingot qu'on en retire doit être aussi lisse que la lingottière (Partie I. §. CCLVI.) , solide & d'une épaisseur presque égale dans toutes ses parties. Car s'il étoit galeux & si la matiere avoit laissé un léger enduit aux parois de la partie du creuset qu'elle a occupée pendant la fusion , ou sur laquelle elle a passé pendant qu'on l'a versée ; ce seroit un signe que le feu n'auroit pas été assez actif , & que le mélange ne seroit conséquemment pas bien intime. S'il arrivoit d'ailleurs que le lingot , en conséquence d'un feu trop fort & trop long-tems continué , fût recouvert ou se fût rempli intérieurement , dans le tems qu'on l'a coulé , de scories , soit solides , soit spongieuses , & par conséquent accompagnées de soufflures ; alors il ne faudroit pas balancer à recommencer l'opération. Mais quand l'essai a réussi , il le faut frotter avec de la poudre de

charbons , & le peser pour savoir ce que la matiere a perdu de sa substance. Retranchez de chaque extrémité du lingot , perpendiculairement à son axe , deux morceaux dont la somme de la longueur soit égale au quart de la longueur totale du lingot. L'un de ces morceaux ne fera pas plus long que l'autre : enlevez ensuite à chacun d'eux , avec la lime , ce qui excèdera la moitié d'un quintal ou d'un marc d'essai ; plus la moitié de la différence qui s'est trouvée entre le poids des échantillons avant & après leur fonte. Vous observerez exactement & avec soin de ne diminuer aucune de ces sections par d'autre endroit que celui de leur division ; & principalement s'ils sont alliés de plomb ; ce métal se trouvant envelopper les autres qui le transpirent , pour ainsi dire , pendant le refroidissement qui les contracte. Ces deux morceaux se scorifient & se coupellent dans le même vaisseau , selon la méthode que

nous avons prescrite aux Procédés précédens.

I I I.

Les mêmes précautions sont (n^o. I. & II.) nécessaires à l'égard de l'or & de l'argent coupellés ou en platines , dont on coupe des essais pour les examiner. Il faut emporter également du dessus & du dessous des culots , lingots , ou platines , & dans des endroits diamétralement opposés dans les deux surfaces , deux morceaux que l'on ajuste chacun au poids du demi-marc en petit : on les joint ensemble pour les traiter par la même opération ; ce qui se fait de la manière que nous l'avons exposé ci-dessus.

I V.

Quant aux monnoies que l'on veut essayer , qui n'ont point passé par le blanchiment au feu , on en coupe un morceau à volonté , soit parallèlement à leur diamètre , ou de toute autre manière. Cette re-

gle n'est cependant pas générale pour toute sorte de monnoies ; car lorsqu'elles sont d'un bas titre , qu'on les a rendues brillantes en les faisant bouillir dans des matieres âcres , & qu'elles sont petites , la piece qu'on en emporte doit être coupée selon deux lignes droites se joignant au centre du disque , ainsi que deux rayons de cercle. On l'ajuste ensuite avec la lime au poids de marc , de la même maniere que nous l'avons dit des morceaux retranchés d'un lingot.

V.

S'il est question d'essayer de la vaisselle antique & de différens titres , le moien le plus aisé & le plus sûr est de grenailier ensemble toutes les pieces qu'on en a emportées (Partie I. §. CCXLIX. & C C L.) , & d'en peser un marc idéal.

VI.

Pour ce qui est de la vaisselle

& des bijoux d'or & d'argent, on en prend l'essai en les raclant, selon que le permettent les circonstances particulieres. Il est bon que la quantité d'argent qu'on enleve à cet effet, surpasse celle de l'or. Mais il faut écarter bien soigneusement le racloir de tout endroit où l'on aura mis des paillons de soudure ; parce que l'or & l'argent s'y trouvent d'un titre tout différent. Cette différence qui occasionneroit une erreur dans l'essai, parce qu'elle y seroit très-sensible, cesse de l'être vis-à-vis de la masse entiere du corps qu'on veut examiner.

V I I.

Quand il s'agit de prendre des essais des métaux fondus en grand ; on en puise une petite quantité au moien d'une cuillier de fer, que l'on plonge jusqu'au fond du bain métallique, dans le tems qu'il est très-fluide & qu'il a assez de chaleur pour bouillonner. On choisit ce moment, parce que le mélange

des différens métaux combinés ensemble , est pour-lors très-uniforme , & qu'il cesse de l'être quand la chaleur est rallentie. Il faut avoir soin de lever un essai de chaque *percée* ; car les différens métaux contenus dans la même mine ne se trouvent pas dans toutes les percées avec les mêmes proportions.

Certaines mines fournissent par la même opération des substances métalliques différentes, de différens degrés de pureté & forment conséquemment différentes couches. Celles qui sont sulphureuses ou arsénicales , selon la nature de la mine , & par cette raison les plus impures , se déterminent vers la partie supérieure , & portent le nom de *mate*. On sait déjà que les métaux , qui ont le plus d'analogie avec le soufre , furnagent avec lui, tels que sont le fer principalement & le cuivre ; tandis que ceux qui en ont le moins se précipitent (Partie I. §. D X I.). Si donc une fonte en grand donne de la *mate* ,
qui

qui est une matiere très-réfractaire respectivement à la couche métallique inférieure , & qui se fige pendant qu'elle a encore une chaleur considérable ; on l'enleve de dessus la matiere inférieure qui est encore en une fonte bien fluide , pour puiser un essai dans celle-ci , comme on vient de le dire. Pour avoir un essai de la mate , on en casse un morceau (n°. I.).

Mais s'il arrive que la mate garde sa ténacité après avoir perdu une grande partie de sa chaleur ; enforte qu'il soit impossible par les voies ordinaires de prendre un essai de la couche métallique qui en est recouverte , on en viendra à bout en enduisant la cuillier d'une détrempe claire d'argille , de sang ou de fumier bien pourri & exactement lié , pour la garantir de l'action de l'alliage métallique sulfureux , qui sans cette précaution l'auroit bientôt détruite ; la séchant après & la plongeant jusqu'au fond de la matiere fondue où on la tiendra quelques momens

avant que de l'en retirer. Il est sûr qu'elle ne fera pleine que de la couche métallique inférieure, puisqu'elle est la plus pesante, & qu'elle n'a pu manquer de faire sortir la supérieure qui est plus légère qu'elle.

On ne prend d'essai du plomb en bain dans le bassin de réception du fourneau d'affinage des Fonderies, que quand il est prêt à bouillir, & qu'après l'avoir bien remué avec un rable. On plonge à cet effet une cuillier dans son milieu, & on coupelle ce qu'on en a retiré (Procédés I. & II.), pour connoître la quantité de fin, qui doit rester sur la grande coupelle. Mais ce lotissage n'est possible que dans le cas où le plomb est très-pur, & ne jette conséquemment que peu ou point de matières étrangères.



R E M A R Q U E S.

I.

Il y a , pour ainsi dire , plus de précaution à prendre pour lotir les gâteaux , platines , &c. dont nous venons de parler que pour séparer l'or & l'argent des autres minéraux. On peut même tomber dans une erreur considérable à ce sujet , si l'on veut réduire en un seul lingot les différens essais que l'on a coupé ; car , comme le soufre , l'arsenic , le cuivre , le plomb , & tous les autres minéraux se dissipent en partie à un feu violent & long-tems continué & se scorifient en partie , tandis que l'or & l'argent , qui sont fixes , ne souffrent pas les mêmes déperditions ; il arrive que ces différentes substances ne se trouvent plus dans le lingot dans les mêmes proportions qui existoient auparavant entre elles ; ce qui étoit cependant essentiel ; & qu'on trouve par l'essai ce lingot plus riche

on or & en argent que ne le font en effet les gâteaux , platines , &c. qui ont fourni les échantillons. Mais on évite cet inconvénient en tenant compte du déchet qu'ont souffert un quintal ou un marc fictif de la matière qu'on a réduite en lingot , & regardant ce qui reste après la fonte comme un quintal ou un marc entier : en sorte que la quantité de l'or & de l'argent , qu'on retirera d'un essai , représentera plus exactement celle qui est contenue dans l'alliage total. Il faut bien se garder de laisser aux parois du creuset la moindre portion de métal non scorifié. Quant aux scories qui peuvent y adhérer , on n'y a pas le même égard, parce que la quantité d'argent qu'elles contiennent n'est pas fort considérable (Procédés I. III. & suiv.).

I I.

Si le cuivre & le plomb entrent dans l'alliage d'un lingot , il ne faut jamais l'éteindre dans l'eau ;

le cuivre que l'eau refroidit subitement se contracte & exprime le plomb encore fluide avec l'argent qui y est contenu , & le force par conséquent de se déterminer vers la surface du lingot , & spécialement vers la partie que l'on plonge la dernière dans l'eau : il s'en détache même quelquefois des grains de plomb plus riches que le reste de la matiere. D'ailleurs le lingot lui-même est toujours plus riche en or & en argent dans l'extrémité de la lingottiere qui a été inclinée à l'horison que dans la partie opposée ; ce qui arrive surtout aux alliages où entrent le cuivre & le plomb , ainsi qu'il est évident par le préambule de ce Procédé. Il faut essayer le cuivre avant son raffinage pour savoir s'il ne contient point d'or ou d'argent ; parce que quand il a subi cette opération , les émolumens que l'on retire du départ de ces métaux ne sont pas aussi considérables (Partie I. §. D V I I I. & D I X.) ; à moins qu'ils ne s'y

150 DO CIMASTIQUE
trouvent en fort bonne quantité.

III.

L'on concasse & l'on triture les alliages fragiles ; mais il faut que cela se fasse d'une maniere uniforme ; surtout si l'on veut soumettre à un seul & même essai les échantillons de plusieurs alliages. On doit encore avoir soin d'en mêler bien intimement les poudres avant que d'en peser un quintal , à cause des différentes proportions des métaux contenus dans chacun de ces alliages. Mais ces poudres ne peuvent être mêlées uniformément si elles ne sont pas uniformes elles-mêmes ; puisqu'il arrive que les molécules les plus fines occupent la partie inférieure , & que les plus grossieres sont déterminées vers la supérieure.

Les matieres que le feu rend aisément pâteuses veulent être mises en poudre grossiere : cet état les empêche de se réunir en une même masse pendant le grillage qu'elles

subissent après la pulvérisation, & par conséquent de retenir opiniâtrément, en conséquence de la diminution des surfaces, les matières volatiles qui doivent se dissiper. Si on ne prenoit cette précaution, on perdrait infailliblement quelque peu du poids déterminé de la matière, par la nécessité où l'on se trouveroit de la retirer du feu & de la broier à diverses reprises. Pour ce qui est des substances réfractaires, elles peuvent être réduites en parties plus fines : l'on n'a pas le même inconvénient à craindre, & la division les rend plus propres à lâcher les parties nuisibles qu'elles contiennent.

I V.

Il faut préalablement granuler les vieilles vaisselles & les monnoies pour en avoir un essai exact. Cette précaution a pour but de garantir de l'erreur dans laquelle on tomberoit infailliblement, si l'on avoit à essayer des matières d'argent blanches au feu, ou dont le métal for-

nant l'alliage ne seroit pas uniformément répandu dans toute la masse, de quelque maniere que cela fût arrivé. Quant au blanchiment, il se donne au moien de toute substance propre à attaquer le cuivre par la voie humide, sans toucher à l'argent. Or on blanchit pour l'ordinaire l'argent dont il est ici question, qui est allié de cuivre, en le nettoiant bien d'abord, ou même en le faisant légèrement rougir au feu, pour le dépouiller des matieres grasses dont il peut être enduit : on le met ensuite dans un chaudron & on verse par-dessus assez de petite biere aigrette ou d'eau pour le couvrir entierement : on y ajoute un peu de sel commun & de tartre, que quelques Artistes calcinent d'abord médiocrement. On met le chaudron sur le feu & on fait bouillir la liqueur qui y est contenue, laquelle ronge & dissout au bout de quelques heures le cuivre qui est à nu à la surface de la matiere d'argent, sans toucher à l'argent ; ensorte que,

quelque polie qu'ait été la pièce qu'on a soumise à cette opération, on l'en retire tout-à-fait mate, mais blanchie; on la lave avec de l'eau & on en frotte la surface avec une gratte-bosse, puis on lui rend son premier poli & son éclat avec le brunissoir. Il est bon d'être averti de cet artifice, non-seulement dans le cas où l'on fait usage de la pierre de touche (Partie I. §. CCCXXVIII. & CCCXLI.), mais encore dans celui où l'on a recours aux opérations de la Docimastique; car un échantillon qu'on retranche d'une matière d'argent de cette espèce se trouve plus riche par l'essai, si la lame en est mince, ou ce qui revient au même si la surface en est grande, que celui qui, à poids égal, est ramassé sous un volume plus petit & plus épais, & conséquemment été exposé par une beaucoup plus petite surface à l'action du dissolvant.

V.

On ne peut plus prendre d'essai du plomb du fourneau d'affinage des Fonderies, si-tôt qu'il a commencé à bouillir ; puisque la quantité qui en est détruite & celle qui reste sur la coupelle sont également inconnues. Par la même raison il ne faut pas en lever d'un métal qui rejette avant l'ébullition beaucoup de matieres crues, martiales, sulphureuses, &c. & autres semblables, réfractaires, tenant de la nature de la mine, que l'on doit par conséquent séparer, & que les Allemands appellent *abstrich* ; car le poids du métal restant sur la coupelle en devient également inconnu. L'on n'atteindroit pas plus l'exactitude quand on s'aviserait de prendre son essai avant la séparation de la matiere impure dont nous venons de parler. Le défaut d'uniformité dans le mélange empêche de recourir à cet expédient : ainsi il est constant qu'on

est d'autant plus éloigné de l'exactitude, qu'il se sépare plus de crasse du plomb qu'on doit soumettre à l'essai : de même que les résultats de l'opération en petit & en grand se rapprochent d'autant mieux qu'il n'y a que peu ou point de crasse dans le plomb de l'affinage. Cependant comme l'argent n'est jamais porté au même degré de pureté dans le fourneau d'affinage, qu'il l'est par l'essai, & qu'il n'y a que la scorification suivante, qui achève de séparer les dernières portions du cuivre & du plomb ; il est évident que le produit de l'essai doit être à proportion moindre que celui du Procédé en grand. L'excès de celui-ci est détruit dans le raffinage.



XVII. PROCÉDÉ,

De la manière de prendre des essais d'un ou de plusieurs monceaux de mines triées ; en sorte que les proportions de ceux-là se trouvent précisément les mêmes que dans les différentes especes de minerais qui constituent le tas.

A P P A R E I L.

LE lotissage d'un amas de mines triées est tout aussi difficile que celui d'un alliage de métaux raffinés.

I.

Pour être sûr que les proportions des métaux contenus dans les essais & dans le tas des mines sont égales ; il faut lever les essais avec une petite pelle , de toute la circonférence du monceau , dans des endroits également éloignés les uns

des autres , du milieu , du dessus & du dessous , en fouillant dedans le tas. Il est bon d'observer que les quantités du minéral qu'on leve doivent varier en même raison que la grosseur des minerais qui composent l'amas ; c'est-à-dire , qu'il en faut prendre peu , s'ils sont petits , & réciproquement. L'on concassera grossièrement tous les échantillons ensemble ; & c'est encore la grosseur du minerai , comme aussi celle du tas qui serviront de regle. Quant aux différens degrés de division , auxquels on les réduira , on laissera de la grosseur d'une fève les échantillons que l'on aura levés d'un amas considérable , & dont les minerais seront très-gros. Mais si ce monceau & ces minerais sont beaucoup moindres , on les concassera jusqu'à ce que les morceaux n'en soient pas plus gros que des pois. On mêlera bien le tout , afin que les plus petites masses , & celles qui sont plus grosses , soient uniformément répandues entre elles ; puis on le partagera à vue

d'œil en quatre ou six parties égales, plus ou moins, selon la grosseur de l'amas de la mine. On l'étend, pout cet effet, sur un plan uni, & l'on égalise bien la couche que l'on en fait : ensuite pour distribuer cette couche en petits lots, on y plonge une regle ou une pelle à braise, à qui l'on fait frotter la surface du plan. On recommence ainsi plusieurs fois, passant toujours la regle par le diametre du tas ; en sorte que les points d'intersection des différentes lignes qu'on lui fait décrire se trouvent au centre. S'il arrive qu'on doive pousser plus loin la division de ces lots qu'il n'est possible de le faire par la méthode précédente, on en prend un en particulier, & on le traite ainsi que le tas d'où il est tiré, & avec les mêmes précautions. Tels sont les moiens auxquels on a recours pour distribuer également les petites & les grosses masses concassées, & faire qu'un lot ne contienne pas plus des unes que des autres à proportion.

L'on concassera enfin , & l'on pilera un des derniers lots , on le mêlera bien exactement , & on le divisera de nouveau au point que chaque portion ne pese pas plus d'une livre réelle. Si la mine est réfractaire , il faudra la réduire en poudre subtile dans un mortier de fer , la passer à travers un tamis ferré ; puis repiler ce qui sera resté sur le tamis , jusqu'à ce que tout y passe. Il n'en est pas de même d'une mine douce. On doit en laisser les morceaux constamment de même volume que du gros sable. Nous en avons dit la raison au Procédé précédent : or le meilleur moien d'y réussir , c'est de tamiser souvent ce qu'on en a pilé , afin de séparer ce qui est déjà de la grosseur requise , & d'empêcher conséquemment que la division ne soit poussée au-delà. Il faut ensuite bien remuer le tout pour en rendre le mélange uniforme. On en pese un quintal fictif pour l'essai , que l'on fait selon les Procédés que nous avons donnés , parmi les-

160 DO CIMASTIQUE
quels on choisit celui dont la méthode convient le mieux à la nature de la mine qu'on a à traiter.

II.

Quelquefois il arrive qu'un métal natif demi-malléable, ou une mine ductile, sont unis à une mine aigre. Telles sont la mine d'argent cornée, la mine d'argent vitreuse (Partie I. §. CCCXXXVI. & CCCXXXVII.), l'argent, l'or, le cuivre natif. Or ces sortes de matieres, nullement susceptibles de la trituration, resteront sur le tamis. Ainsi il faut s'y prendre d'une autre manière que pour les autres mines. On pèsera donc au quintal d'essai, tant la partie aigre qui aura passé par le tamis, que la partie ductile qui aura demeuré dessus, & on les essaiera chacune à part. Le calcul auquel on soumettra les deux résultats fera connoître la quantité que l'on peut attendre d'un quintal des deux matieres réunies. Par exemple, si l'on suppose que la matiere qui a passé
au

au travers du tamis pese 64 quintaux, & que celle qui est restée dessus en pese 8. que le culot d'un quintal de la premiere pese une livre, & que celui d'un quintal de la seconde en pese 64. En multipliant le poids de chaque bouton par le nombre des quintaux de la partie de la mine qui a fourni ce bouton, les deux sommes additionnées donneront la quantité de métal qui sera produite par toute la mine : ainsi la premiere portion donnera 64 livres de métal, & la seconde 480 livres ; ce qui fait en tout 544 livres, produit total de la mine. Maintenant si l'on veut savoir ce que fournira un quintal des deux portions mêlées de la mine, on divisera 544 livres, somme des produits des deux portions, par 72, somme de leurs nombres de quintaux ; & l'on aura pour quotient $7\frac{5}{9}$ livres, égal 7 livres 17 loths 3 drachmes (a).

(a) M. CRAMER néglige $\frac{1}{9}$ de gros.
Tome III. ○

I I I.

Si l'on veut essayer à la fois plusieurs amas de mines triées , il faut proportionner à vue d'œil la quantité de chaque échantillon au volume du tas dont on le leve (voiez le n^o. I. du Procédé précédent) ; & principalement s'il y a quelque différence entre les mines dont on veut faire l'essai. On lotit de même les amas de mines grillées.

I V.

On leve avec une cuillier les essais des mines bocardées & lavées , de différens endroits opposés de la circonférence & du centre ; ainsi que nous l'avons exposé au n^o. I. On mêle ensemble toutes les portions , qui doivent être égales. On en pèse une livre réelle , par exemple ; on seche le minéral à une chaleur modérée , s'il est humide , afin de savoir au juste ce que la perte de son humidité

lui a enlevé de poids. On procede , quant au reste , ainsi que nous l'avons détaillé. Par - là on connoît la quantité de métal que produit un quintal de mine seche & mouillée.

V.

On ne leve pas aisément des échantillons aussi considérables d'un monceau de mine riche , qui est petit pour l'ordinaire , & principalement quand les mineraïs en sont gros. On prend donc le parti d'en tirer avec la main de petits morceaux , qu'on juge n'être ni très-riches , ni très-pauvres , mais tenir le milieu entre ces deux états ; & l'on procede selon ce que nous avons exposé au n°. I. Mais dans le cas présent , il n'arrive presque jamais que l'essai s'accorde avec le travail en grand ; à moins pourtant que toute la mine n'ait été bocardée , ou que tous les mineraïs ne soient précisément de la même qualité & d'ailleurs très-purs ; ce qui est bien rare.

REMARQUES.

I.

Si l'on néglige les précautions que nous venons de mentionner , il peut se faire que l'on erre considérablement à l'égard du produit que l'on conclura que doivent fournir les travaux en grand ; avec quelque exactitude d'ailleurs qu'on ait suivi toutes les manipulations chimiques qu'exigent les essais. Et en effet , il est évident qu'il ne peut y avoir un juste rapport entre les résultats de l'essai & des travaux en grand , à moins que le petit échantillon , qu'on a levé d'un tas de mine , ne contienne précisément les mêmes proportions de métal , que l'amas tout entier. Outre cela il n'y a point de circonstance où l'on soit plus sujet à donner dans l'erreur que quand la trituration manque d'uniformité. Le minerai est pour l'ordinaire plus friable que la roche ; mais

aussi quelquefois est-il plus dur. D'autrefois des mines de différens degrés de friabilité , se trouvent unies à une roche de même nature. Or dans le premier cas les molécules les plus fines seront plus métalliques que les plus grossières ; dans le second ce sera tout le contraire ; & dans le troisième ce seront tantôt les plus fines & tantôt les plus grosses qui receleront de l'argent ou un autre métal quelconque. Ainsi donc pour éviter l'inconvénient qui en résulte , il faut séparer de tems en tems , soit avec la main , soit à l'aide du tamis les gros morceaux des petits ; de crainte que , tandis qu'on réduit les plus dures au même volume que les plus molles qui se sont divisées les premières , celles-ci ne deviennent si subtiles , que tous les moyens imaginables soient insuffisans pour faire des unes & des autres un mélange uniforme.

I I.

Il n'est personne qui ne sente

qu'on ne peut ni prévoir, ni entrer dans le détail de tous les cas possibles. Je me persuade néanmoins que ceux que je viens d'exposer suffiront en général pour aider à trouver les moyens de lotir toute sorte de mines, & pour indiquer les cas où il sera possible d'assigner quelle sera au juste, ou tout au moins probablement, la quantité du métal que fourniront les travaux en grand.

XVIII. PROCÉDÉ,

Séparer & purifier, par le lavage
 (Partie I. §. CCCLXXVIII.),
une mine des terres qui la rendent
difficile à fondre.

APPAREIL.

I.

SI de gros minerais sont enfermés dans des pierres ou des terres, il faut d'abord les en tirer

avec la main , ou les en détacher avec le coin & le marteau , si la dureté de la roche l'exige.

I I.

Un simple lavage suffit pour séparer les mines distribuées par petites masses au milieu d'une terre friable & susceptible d'être aisément pénétrée & ramollie par l'eau. Ainsi prenez d'un morceau riche en minéral un poids à volonté ; mais déterminé , n'oubliant aucune des précautions que nous avons indiquées au Procédé précédent. Vous n'en mettrez dans une sebile (Partie I. §. C C X L V I I.) , ou autre vaisseau quelconque , propre aux mêmes fins , que de l'épaisseur d'un demi-doigt : en sorte que si vous en avez une plus grande quantité que le vaisseau n'en peut contenir sous les conditions requises ; vous répéterez l'opération. Versez de l'eau par-dessus au point que la matiere en soit couverte de la hauteur d'un pouce : laissez ma-

cérer , afin de donner aux terres le tems de se ramollir. Ensuite aiez un vaisseau plein d'eau , & d'un diametre qui excède la longueur de la sebile : vous observerez de prendre celle-ci de la main gauche par sa partie postérieure ou la plus élevée : plongez - la horizontalement dans l'eau que vous agitez de la main droite , en commençant vers la partie antérieure de la sebile & allant vers la postérieure. Laisser rasseoir l'eau un moment : inclinez après cela doucement le devant de la sebile pour en décanter l'eau , qui emportera avec elle la terre légère qu'elle aura détachée ; laissant au fond la partie métallique comme la plus pesante. Répétez la même chose jusqu'à ce que la mine reste pure. S'il se trouvoit, dans la terre friable qui l'enveloppe , de petites pierres stériles , vous secoueriez la sebile horizontalement & selon sa longueur ; & , tout ce que l'eau ne pourroit entraîner, gagnant le dessus , à cause de son plus grand volume ,

volume , & à la faveur des secouffes répétées , vous le sépareriez avec la main , mais avec circonspection ; de crainte d'emporter en même tems quelques parties de la mine même.

I I I.

Les morceaux trop durs pour être traités par le lavage , doivent être concassés , jusqu'à ce qu'ils y deviennent propres.

I V.

Les mines sont quelquefois enfermées dans des rocs très-durs & cédant à peine aux coups de maillets , tels que sont certains cailloux , les quartzs & autres matieres de son genre. Elles se trouvent encore quelquefois au milieu d'un spath pesant , d'une pierre calcaire , gypseuse : dans tous ces différens cas , il faut les exposer à un feu de reverbere , dans un creuset ou de quelle autre façon que ce soit ,

170 D O C I M A S T I Q U E
pour les faire bien rougir : puis les
jetter dans de l'eau froide , les
piler & les laver.

V.

Pesez un quintal de la mine lavée & séchée (n°. I. II. & III.), & l'essaiez selon la méthode qu'exige la nature dont elle est. Il vous sera aisé de calculer par ce moien la quantité d'or , d'argent , ou de tout autre métal , qui doit vous revenir d'une quantité de mine déterminée.

R E M A R Q U E S.

I.

De ce que nous venons d'exposer , & de ce qui a été mentionné (Partie I. §. CCCLXXXII.), il s'ensuit évidemment que toute sorte de mines ne sont pas propres au lavage. Nous avons distingué celles qui se trouvent dans ce cas , & désigné celles qui ne demandent aucune préparation pour être la-

vées ; & nous avons dit que c'étoient les mines qui étoient distribuées par petites masses pures & solides dans une terre molle , grasse ou sablonneuse. Nous avons encore spécifié celles qui exigeoient préalablement la division & la calcination (*ibid.* §. CCCLXXXI.). Or la calcination ne borne pas ses avantages à faciliter la division des pierres ; en ce que quelques-unes de celles qu'on y soumet , telles que celles qui sont de la nature du quartz & du spath se gercent considérablement , & que d'autres tombent en chaux quand on jette de l'eau dessus ; elle procure encore celui de fondre les petites masses de la mine , & de les réunir en de plus grosses & plus solides , d'ordinaire spécifiquement plus pesantes qu'auparavant ; parce que une partie du soufre & de l'arsenic s'en est en quelque façon dissipée. Il faut avouer qu'il y en a un petit nombre qui font exception , comme la pierre calaminaire & les mines pyriteuses de fer , qui ne

172 D O C I M A S T I Q U E
contiennent que peu ou point du
tout de cuivre.

I I.

Le lavage a pour but de rendre une mine plus traitable au feu ; de favoriser la précipitation des matieres métalliques, qui, sans cette précaution, ne se feroit que difficilement, ou même point ; vu l'énorme quantité de scories dans lesquelles elles se trouveroient noïées ; comme aussi de pouvoir fondre une beaucoup plus grande quantité de mine dans le même espace de tems & à feu égal.

I I I.

Il est à propos d'examiner la matiere légère que l'eau du lavage a entraînée ; car il arrive quelquefois qu'elle emporte beaucoup de mine, & même plus qu'il n'en reste dans la sebile : ce qui en impose souvent aux Artistes verifiés. Il n'est pas rare de trouver au fond d'un canal que les eaux se sont creusées à une assez grande

distance d'un filon ou gangue qu'elles ont baigné, quelques portions métalliques qu'elles en ont détachées : au reste il est bon d'observer qu'il ne s'agit ici que du lavage qui est du ressort de la Docimastique ; ceux qui traitent les mines en grand ont un grand nombre de méthodes qui concernent cette opération, parmi lesquelles il y a un choix à faire selon la nature des mines & celle de leur roche. On peut à ce sujet consulter le Livre VIII. de la Métallique de G. AGRICOLA.

XIX. PROCÉDÉ,

Purifier l'argent par le nitre.

A P P A R E I L.

I.

R Eduisez votre argent en grenaille ou en lames ; mettez-le dans un creuset : ajoutez-y , à

P iij

peu près, un quart de son poids de nitre bien sec ; une moitié de cendres gravelées, & un sixième de verre du poids de nitre ; vous pilerez bien le tout ensemble pour en faire un mélange exact. Ajustez au creuset qui contient ces différentes matieres, au lieu de couvercle, un autre creuset renversé qui ait dans son fond un trou à admettre un pois, & qui soit un peu plus petit que le premier, afin que son bord supérieur puisse être reçu par l'embouchure de celui-ci. Enduisez les jointures de vos creusets d'un lut qui supporte le feu : faites-le sécher ; placez-les ensuite dans un fourneau de fusion, & les couvrez de charbons, jusqu'à la hauteur du fond du creuset supérieur, mais non au-delà ; car il seroit à craindre qu'il ne s'insinuât par son petit trou du poussier, ou même quelques morceaux de charbon, qui ne manqueroient pas de détruire le nitre (Partie I. §. XXXII.), & conséquemment de diminuer l'action qu'il doit avoir

sur les métaux imparfaits dont l'argent est allié.

I I.

Allumez le feu par le haut & l'augmentez au point de faire rougir médiocrement les vaisseaux. Pour-lors présentez un charbon ardent au trou du creuset supérieur, & le tenez directement au-dessus, & à un doigt de distance de son fond. Si vous appercevez sur le champ ce charbon environné d'une lumière éblouissante accompagnée d'un petit sifflement, c'est un signe que vous avez donné le degré de feu convenable : ainsi il faut le soutenir quelque tems dans le même état, Mais, s'il ne paroît point de lumière, ou si elle est très-foible, il faut pousser le feu. Tout au contraire si vous entendez un souffle impétueux, joint à un petillement considérable, bien que vous n'ayez pas opposé de charbon au trou du creuset, c'est une preuve que le feu est trop fort & qu'il doit être diminué :

& c'est à quoi il ne faut pas manquer ; car autrement il se perdrait une portion d'argent considérable non seulement ; mais encore il pourroit arriver , ce qui se voit quelquefois , que les vaisseaux chargés d'une grande quantité de nitre , pour si grands qu'ils fussent , se briseroient avec éclat & pourroient blesser ceux qui seroient présens.

III.

Si-tôt que la lumière a cessé de paroître , il faut augmenter le feu autant qu'il est nécessaire , pour que l'argent devienne d'une fusion bien liquide sans aucune addition : ensuite on retire les vaisseaux du feu ; & , quand le creuset inférieur est refroidi , on le casse pour en avoir le bouton d'argent. On l'y trouve au fond couvert de scories alcalines , vertes pour l'ordinaire.

Si l'argent n'est pas assez purifié , ou s'il se trouve trop cassant , mettez-le dans un autre creuset ,

auquel vous ajusterez un couvercle (Partie I. §. CCXLI.), & que vous placerez dans un fourneau de fusion. Mettez-le en fonte, puis versez le dans l'eau froide pour le réduire en grenailles (Partie I. §. CCXLVIII à CCLI.) : remettez tout de suite le creuset au feu & le couvrez : retirez de l'eau l'argent granulé au moyen d'un tamis : saupoudrez-le encore tout humide du flux salin du n^o. I. & le maniez, afin que tous les grains se trouvent couverts d'une croute saline. Il faut les tenir quelque tems dans un chaudron ou une cuillier de fer sur un brasier, afin de les sécher rapidement : après cela vous les projetterez dans le creuset que vous avez remis au feu, & qui doit être devenu rouge : tenez-le continuellement couvert, pour en garantir l'intérieur de la chute des charbons, & conduisez le feu jusqu'à faire fondre l'argent sans le pousser au-delà. Enfin vous plongerez dans l'argent en bain la pointe d'un fil de fer froid que

vous retirerez tout aussi-tôt ; il retiendra une petite portion d'argent par la couleur, la malléabilité & la comparaison de laquelle avec les touchaux, vous jugerez si il est porté à une purification suffisante : s'il donnoit des indices du contraire, il faudroit recommencer l'opération une troisième fois, afin de parvenir à porter l'argent au degré de pureté qu'on veut lui donner.

R E M A R Q U E S.

I.

Nous avons examiné quelle étoit l'action du nitre sur les métaux & demi-métaux (Partie I. §. CLX. & C L X X X V I I.) : ainsi il est évident par ce que nous avons exposé là-dessus, qu'on peut, en suivant exactement la méthode dont il est maintenant question, rendre l'argent très-pur & très-doux. Toutefois il est bon d'être averti que l'on perd une bonne partie de l'argent que l'on traite par cette voie,

s'il contient beaucoup d'impuretés, phénomène que l'on doit attribuer à ce que le nitre détonne fortement, & se résout en fumée conjointement avec les autres métaux, comme aussi au volume & à la ténacité des scories qui naissent de leurs chaux. La perte de l'argent est encore considérable, si on le purifie par le nitre seul. Ce sel, exposé à un feu médiocre de fusion, tel qu'il le faut pour que l'argent entre en fonte, se dissipe pour la plus grande partie avec impétuosité & entraîne avec lui beaucoup d'argent. Ce phénomène est si marqué qu'on le voit rassemblé par grains nombreux autour du trou du creuset supérieur, & il est d'autant plus sensible qu'on a plus poussé le feu: c'est pourquoi il convient de tempérer le nitre par la fixité des cendres gravelées & du verre. Il suit qu'il est à propos de fixer le nitre par les cendres gravelées & le verre, qui résiste à l'action du feu avec une espèce d'opiniâtreté, & de modérer par ces

deux matieres la propriété qu'il a de se dissiper si aisément.

La méthode d'employer deux creusets lutés par leurs jointures (n°. I.), est aussi un très-bon moien d'éviter la perte de l'argent. Toutefois cet appareil n'est pas nécessaire quand l'argent n'a pas beaucoup d'alliage ; & il suffit de procéder ainsi que nous l'avons exposé au n°. III.

II.

Dans ce Procédé , il paroît qu'une partie du nitre se volatilise , tandis que l'autre se fixe & se convertit en un alcali si pur qu'il ne conserve pas le moindre vestige du nitre qui l'a produit. La même chose arrive quoiqu'on ne lui ajoute ni alcali fixe ni verre. Car , qu'on verse dessus de l'huile de vitriol , il ne s'en éleve pas la moindre vapeur d'eau forte. Cependant on ne manque pas de la sentir si le nitre a été alcalisé à la maniere ordinaire ; différence qui ne vient que de ce qu'on n'a pas donné un feu

assez violent pour consumer ou dissiper ce qui doit l'être pour que l'opération réussisse.

I I I.

L'argent purifié pour la première fois par la voie que nous proposons ici, contient toujours quelque peu de métal étranger : mais on vient à bout de l'en dépouiller totalement, si on le fond une seconde fois avec le nitre (n^o. III.), & si on le verse si-tôt qu'il est fondu, & même de le rendre très-doux. Ainsi donc de l'argent purifié de la sorte n'en cède en rien pour la pureté à celui qui a été raffiné sur une coupelle ou un test. Il est à remarquer que si on ne le verse pas d'abord après qu'il s'est mis en fonte, il n'est jamais si pur ni si doux ; ce qui vient de ce que le nitre trop long-tems tenu au feu se dissipant ou s'altérant, les métaux qu'il a calcinés se réduisent, en petite quantité toutefois, à la faveur des vapeurs charbonneuses, ou même, ce qui va bien

plus vite , de quelques petits morceaux de charbons qui ont sauté dans le creuset : & il ne faut pas s'imaginer que le sel alcali doive empêcher cet inconvénient ; tout au contraire il le favorise. Ainsi donc on voit pour qu'elle raison des Artistes peu instruits traitent par le nitre dix fois & au de-là , l'or , que l'on fait être plus susceptible qu'aucun autre métal , & devenir très-roide & très-cassant , pour la moindre portion d'étain, de régule d'antimoine , &c. avant que de lui rendre sa malléabilité.



XX. PROCÉDÉ,

Séparer l'argent d'un autre métal pour le purifier, en le dissolvant par l'eau forte, & le précipitant par la voie humide.

A P P A R E I L.

I.

Dissolvez de l'argent dans de l'eau forte précipitée & affoiblie ; de façon qu'elle se sature pourtant quand on la chauffera (Partie I. §. CXLVII.). Lorsque tout votre argent sera dissout, étendez-en la dissolution de deux ou trois fois autant d'eau pure ; ou , si vous en avez , de six fois autant du phlegme que vous aurez retiré de la concentration de votre eau forte ; ce qui vaut encore mieux (*ibid.* §. CXLVII.). Ensuite plongez-y des lames de cuivre bien avivées. Il faut mettre sur un bain

de cendres & de fable la cucurbite qui contient la dissolution. Vous ne tarderez pas à voir le cuivre couvert de petites écailles d'argent qui tomberont peu à peu au fond du vaisseau. Dans le même tems la liqueur prendra une couleur de verd tirant sur le bleu, & se foncera de plus en plus. Secouez un peu de tems en tems les lames de cuivre, afin que l'argent précipité, qui adhère à leur surface, tombe au fond de la liqueur, & fasse place à celui qui est à précipiter, & qui doit également venir recouvrir les lames de cuivre. Enfin laissez la dissolution pendant huit ou douze heures sans y toucher. Au bout de ce tems, l'argent est pour l'ordinaire tout précipité : pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à plonger dans la dissolution une nouvelle lame de cuivre avivée, chauffer la liqueur, & l'y tenir quelque tems. Si vous la retirez comme vous l'avez mise, c'est-à-dire, qu'il n'y ait dessus aucun vestige d'une poudre grise ou cendrée ;

drée ; c'est une marque certaine qu'il n'y a plus d'argent à précipiter. Vous en ferez pareillement sûr, si vous versez dans la liqueur une goutte de solution de sel commun, sans qu'elle y occasionne d'épaississement & de blancheur, telle que celle du lait ; phénomène qui est un indice de la présence d'une lune cornée. Pour-lors décantez la dissolution de cuivre de dessus la chaux d'argent ; lavez cette chaux avec de l'eau claire que vous ferez bouillir, & répétez la même chose jusqu'à ce qu'elle n'y prenne plus aucune faveur.

II.

La chaux d'argent ainsi édulcorée, vous la sécherez : & lui aiant ajouté un quart de son poids de flux composé de parties égales de borax calciné & de nitre purifié & séché, vous la mettrez en fonte dans un fourneau de fusion, avec la précaution de n'augmenter le feu que par degrés insensibles.

bles , & de garentir la matiere de la chute des charbons. L'argent que vous retirerez du creuset fera très-pur.

REMARQUES.

Dans ce Procédé , on convertit , par la précipitation humide , l'argent en une poudre très-subtile & très-fusceptible d'être rapidement dissoute par le mercure. C'est à cause de cette propriété que les Orfevres s'en servent pour faire les amalgames qu'ils appliquent sur le cuivre & le laiton , qu'ils mettent ensuite au feu pour en dissiper le mercure , & qu'il n'y ait que l'argent qui reste. Cette précipitation ne suffit pourtant pas seule pour avoir l'argent pur ; car il est mêlé pour l'ordinaire de $\frac{1}{32}$, ou $\frac{1}{64}$ du cuivre qui l'a précipité , lequel ne se détruit , ainsi que les autres métaux imparfaits dont l'argent peut être allié , que par la fusion qu'on lui donne avec le flux nitreux : en sorte que ce n'est que pour-lors

que l'argent peut être comparé pour la pureté, si l'opération a été bien faite, à celui qui a été raffiné sur la coupelle. Mais un moien d'avoir beaucoup moins de cuivre dans l'argent, c'est de tirer de la dissolution les lames de cuivre avant que l'argent soit tout précipité, & d'en édulcorer la chaux avec soin (Partie I. §. D X I X.). On acheve de précipiter à part ce qui en reste dans la liqueur en y remettant des lames de cuivre. Ensuite, après qu'il est tout précipité par le cuivre, on précipite celui-ci à son tour, au moien de quelques lames de fer : aiant soin de séparer la première portion du précipité, du reste, parce qu'elle contient quelque peu d'argent. Cette seconde précipitation par le fer est presque toujours nécessaire, principalement quand on traite à la fois une grande quantité d'argent ; car il arrive que l'action du cuivre se rallentit excessivement sur la fin, & demande un tems considérable pour achever de

188 DO CIMASTIQUE
précipiter l'argent ; phénomène
qu'il est aisé de remarquer dans
toute dissolution & précipitation.

XXI. PROCÉDÉ,

*Précipiter , par le fer & par le plomb ,
l'argent d'un alliage contenant
beaucoup de soufre.*

APPAREIL.

ON pourroit avoir recours dans
la circonstance présente à la
méthode que nous avons indiquée
au I X. Procédé. Mais celle qui
suit a de grands avantages sur elle.

I.

Si la quantité d'argent contenu
dans l'alliage est inconnue , il faut
trouver quelle elle est, & suivre à cet
effet les méthodes que nous avons
exposées aux I. II. ou IV. Procé-
dés. Mettez ensuite fondre à un
feu léger l'alliage au fourneau de

fusion dans un creuset dont les deux tiers ou les trois quarts restent vuides. L'alliage maté étant en fusion, s'il contient beaucoup d'autres métaux; comme le plomb, le cuivre, &c. ce que l'on connoît à sa fragilité, projetez dessus un tiers ou un quart, du poids de l'argent, de limaille de fer non rouillée. Mais si vous soupçonnez qu'il ne contient qu'une petite portion d'un métal étranger, ou même point du tout, & que le mélange n'est que l'argent maté ou *plachmall*; ajoutez seulement un sixième de plomb granulé; & pour-lors, après qu'il est fondu, un huitième ou un dixième de limaille de fer suffisent, ou bien, ce qui peut lui être substitué, pareille quantité de la mine du même métal. Augmentez le feu: si-tôt que vous appercevez que le soufre a pénétré & dissout la limaille de fer, jetez dans le creuset du plomb grenailé, dont le poids égale celui de l'argent; observant d'en couvrir toute la surface de

la matiere en fonte. Remuez bien le tout après cela , afin d'en rendre le mélange intime.

II.

Fermez ensuite le creuset , puis vous augmenterez le feu de nouveau : après que le bain aura été à peu près un demi-quart d'heure d'un rouge blanc , versez en la matiere dans un cône de fer chauffé & graissé de suif , ou dans un mortier préparé de la même maniere.

III.

La fonte étant refroidie , vous renverserez le cône pour l'en tirer : vous aurez à la partie supérieure des scories qu'il faudra détacher d'un coup de marteau ; & à l'inférieure , le régule contenant tout l'argent & tout le plomb , ou du moins une partie de ce dernier. On peut soumettre ce régule à la coupelle suivant la méthode décrite au XIII. Procédé.

I V.

Mais si vous êtes certain que l'alliage contient déjà la quantité de plomb que nous avons exigé pour l'opération vous êtes dispensé d'y en ajouter de granulé, & vous n'avez plus que de la limaille de fer à mettre, dont vous devez pour-lors doubler la quantité.

A U T R E M E N T.

I.

Construisez, dans une terrine ou un chaudron de fer consacrés uniquement aux tests, un vaisseau semblable à celui dont nous avons parlé (Partie I. §. CCXI. & suiv.) & de la même manière : le mélange que vous emploierez à ce sujet sera composé de parties égales de terre glaise calcinée, ou de farine de briques & de sable, & d'un dixième de verre commun pilé. S'il y avoit des empêchemens à la construction de ce vaisseau, vous

pourriez y suppléer en prenant deux scorificatoires communs de terre , de même grandeur & figure , que vous enduiriez d'une bouillie claire d'argille mêlée de fable ; l'un intérieurement & l'autre extérieurement. Vous feriez entrer celui-ci dans le premier , les comprimez bien l'un contre l'autre , puis les sécheriez à une légère chaleur.

I I.

Faites bien rougir (Procédé II. Appareil n°. I.) ce double vaisseau sous la moufle ou devant le soufflet : placez-y le plachmall ou argent sulphuré , & lui donnez dans le commencement un feu doux , capable à peine de le mettre en fonte. Le soufre s'en dissipera d'autant plus vite que l'air y aura un plus libre accès. Augmentez le feu par degrés ; & , si vous appercevez quelque matiere furnager le bain , sous la forme d'une scorie réfractaire , plongez-la dedans à différentes reprises , & la repoussez vers
les

les bords. C'est ainsi qu'on vient à bout de dépouiller sans addition l'argent maté de son soufre. Si, dans cette opération, il s'est formé des scories réfractaires, en conséquence du concours de quelque métal étranger ; comme elles ne manquent jamais de contenir une bonne quantité d'argent, il faut attendre l'occasion de pouvoir les plonger dans du plomb bouillant, pour achever de les scorifier & pour leur enlever leur argent.

III.

Les vaisseaux dont on a parlé au n°. I. servent également pour tous les différens Procédés où on laisse figer l'argent faute de feu : mais il faut avoir soin de lever le bouton encore rouge, ou tout au moins de le changer de place, de peur qu'il n'adhère au vaisseau.



REMARQUES.

I.

Ce que nous venons d'exposer est évident par ce qui a été mentionné (Partie I. §. CLXXIII. Corollaire I, & IV.). Le plomb est ajouté pour empêcher que l'argent ne s'unisse au fer, conjointement avec le soufre : car dès que le plomb est joint à l'argent , celui-ci ne peut contracter d'union avec le fer , & dans le cas où le plomb n'absorberoit pas tout le soufre , le fer suppléeroit au reste (*ibid.* §. CCCLXXIII.). Les autres métaux produisent le même effet , à la vérité ; mais on leur préfère le plomb , parce qu'après cela il est le plus aisé à séparer de l'argent ; & qu'il empêche d'ailleurs que l'argent ne retienne la moindre portion du fer qui est le précipitant ; comme aussi que le fer n'entraîne avec lui le moindre atôme d'argent. Le plomb enfin ne fait aucune liaison avec le fer &

Le précipite de l'argent (Partie
 I. §. LIX. Partie II. Procédés
 IV. & V.). Il se mêle toujours
 quelques particules du métal pré-
 cipitant avec le métal qui doit être
 précipité, & ce mélange est d'au-
 tant plus considérable que le pré-
 cipité est mieux fait : le fer seul
 fait exception quand on l'emploie
 pour précipiter le plomb & les au-
 tres métaux combinés avec lui ;
 ce qui se fait en partie parce que
 on ne peut déterminer avec beau-
 coup d'exactitude le point de satu-
 ration : il suit donc évidemment
 que l'on retire jusqu'à la moindre
 portion d'argent. Si la scorie mar-
 tiale sulphureuse, qui est à la partie
 supérieure du bain, a entraîné avec
 elle quelque peu de la scorie du
 plomb, il sera aisé de séparer celle-
 ci de la première par la réduction
 dont nous décrirons la méthode
 ci-après : &, au cas que les scories
 contiennent quelque petite portion
 d'argent, pour quelque erreur
 commise, on peut être sûr qu'il
 est uni au plomb scorifié, qu'on

196 DO CIMASTIQUE
peut retirer avec bénéfice par d'autres Procédés.

II.

Il ne faut pas se servir de limaille ou de lames rongées par la rouille. La partie rouillée n'est d'aucun secours pour absorber le soufre ; & il ne faut pas s'imaginer que l'on puisse suppléer à la qualité par l'augmentation de la quantité ; on ne fait par là que donner plus de volume à une scorie qui est très-réfractaire ; inconvénient que l'on doit prendre tout le soin possible d'éviter dans ces sortes d'occasions.

III.

Dans le second appareil on donne beaucoup d'étendue à la surface de l'argent maté , & conséquemment une grande communication avec l'air , à dessein d'en dissiper aisément le soufre , au moyen de son action jointe à celle du feu. On doit donc lui donner un accès libre auprès du bain ; &

même, si l'alliage contient quelque matiere demi-métallique, se servir d'un soufflet à main pour aller plus vîte & produire un plus grand effet.

Quelques Artistes font dans l'usage de mêler, à la composition de leurs vaisseaux, une certaine portion de cendres avec la farine de briques ou l'argille calcinée : mais en cas qu'on les imite, il faut bien se garder d'en employer une trop grande quantité ; car les métaux matés ont la propriété d'amollir absolument les vaisseaux qui en sont faits, & de se convertir avec eux en une espece de matiere pâteuse & ténace ; ce qui rend l'opération bien rebutante par les peines qu'il y a de séparer le métal précieux, & par la perte inévitable qui en est la suite. C'est ce dont il est aisé de se convaincre sans beaucoup de frais avec une coupelle.

I V.

Les vaisseaux qui ont servi à ces

fortes de Procédés retiennent un peu d'argent , surtout s'ils sont raboteux intérieurement , & très-poreux : ainsi il est à propos de faire servir continuellement à la même opération un vaisseau qu'on a une fois commencé d'y employer ; pourvu cependant qu'il soit dans son entier. Lorsqu'il vient à se briser, on en plonge les morceaux dans du plomb bouillant pour en retirer tout l'argent. Ce plomb doit être uniquement destiné aux mêmes usages , ainsi que celui qu'on réduit pour le tirer des grandes coupelles. Par ce moyen on ne perd point de métal précieux. Mais nous nous étendrons davantage sur cette matière par la suite.

V.

On peut séparer le soufre de l'argent par la détonation avec le nitre ; observant de ne projeter ce sel qu'en de très-petites quantités à cause du bouillonnement rapide qu'il occasionne. Cette purification

est même , de toutes , celle qui se fait le plus promptement. Mais aussi la perte de l'argent est excessive ; ce qui arrive en conséquence de ce que une petite portion du nitre se dissipe en fumée pendant la détonation qui est très-vive ; d'où il résulte , quand elle est finie , une espece de tartre vitriolé ; l'acide du soufre , qui est plus puissant que l'esprit du nitre , ayant dégagé celui-ci de son alcali fixe ou base , qui constitue la seconde partie du nitre , & s'étant introduit à sa place. Or le fel en question ne se met en fonte par lui-même qu'à la dernière violence du feu , & est par conséquent très-réfractaire : en sorte qu'il retient quantité de petits grains d'argent qu'il ne lâche que quand on l'a atténué à l'aide des cendres gravelées. Il dissout d'ailleurs tous les métaux , ainsi que nous l'avons remarqué en parlant du foie de soufre dont il fait partie (voyez la I. Partie §. C L X X V.).

R iij

XXII. PROCÉDÉ,

Extraire l'argent par l'amalgame.

APPAREIL.

I.

Séparez par le lavage , suivant le XVIII. Procédé , les mines , les terres , les pierres & le sable , qui recellent l'argent sous sa forme métallique : mettez ce qui reste après le lavage dans un vaisseau bien net de verre ou de bois , & versez par-dessus de fort vinaigre , où vous aurez dissout à chaud un dixième d'alun , à peu près , ou une quantité suffisante pour baigner toute la matière. Laissez ensuite macérer le tout pendant une ou deux fois vingt-quatre heures.

II.

Séparez par la décantation le

Vinaigre de la matiere que vous y avez fait macérer : lavez-la avec de l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle ne lui donne plus aucune faveur : séchez-la & la mettez dans un mortier de fer : ajoutez quatre fois son poids de mercure , & triturez le tout ensemble avec un pilon de bois qui remplisse par son bulbe presque tout le fond du mortier , & dont la convexité s'ajuste exactement avec le creux du même mortier : continuez ainsi jusqu'à ce que vous n'apperceviez plus rien dans la poudre qui ne soit devenu noir par le mélange du mercure divisé en ses plus petits globules.

I I I.

Ensuite versez de l'eau dans le mortier , & soutenez encore quelque tems la trituration. Par là , vous parviendrez à séparer ce qui peut rester de terre & d'autres matieres étrangères , & de réunir ensemble tous les globules du mercure chargé d'or & d'argent con-

tenus dans la mine. Décantez l'eau sans lui donner le tems de s'éclaircir , & en ajoutez de nouvelle : triturez de nouveau , & réitérez la même chose jusqu'à ce que vous aiez emporté , au moien de l'eau , toute la poudre qui reste avec l'amalgame ; ensuite de quoi vous lui enlèverez son humidité avec une éponge , & à l'aide d'une légère chaleur.

I V.

Quand le mercure ne prend point d'argent par cette voie ; il faut répéter l'expérience en faisant précéder la calcination ; parce que le feu dissipe ou altere les corps qui s'opposent à l'action du mercure.

R E M A R Q U E S.

I.

L'amalgame est principalement applicable dans les circonstances où l'argent est contenu sous sa

forme métallique , dans des pierres , des terres & du sable. S'il est minéralisé , il faut commencer par détruire les matieres ou les moiens qui lui donnent cet état (Partie I. §. D X X V.) ; car autrement l'amalgame ne réussit pas. Le lavage doit cependant précéder avant tout , pour séparer le plus qu'il est possible les substances insolubles par le mercure. Si l'on omet cette circonstance il n'attaque plus l'argent avec liberté ; sans compter que lorsqu'on vient à séparer par la suite ces matieres étrangères par le lavage , elles entraînent avec elles une grande quantité de mercure. Car telle est la nature de ce demi-métal qu'il perd, par une longue trituration , principalement quand il est mêlé à un autre corps pulvérisé , quantité de molécules qui s'en détachent sous les apparences trompeuses d'une matiere en poudre : de sorte que quand on soumet à la distillation cette poudre après l'avoir lavée préalablement , on rend au mer-

cure sa premiere forme. On voit maintenant quel est le changement du mercure que l'on perd dans ces sortes d'amalgames. Il y a même plus, il est quelquefois resté flottant dans de l'eau pure pendant des mois entiers ; ce qui a été constaté par des distillations faites selon les regles de l'Art. La macération dans le vinaigre mêlé d'alun a pour but de dépouiller l'argent des matieres terrestres ou grasses qui peuvent défendre sa surface du contact du mercure. On ne veut pourtant pas nier (Partie I. §. LXXXII. & suiv.) que cette précaution produise quelquefois un effet tout contraire à celui qu'on en attend ; mais on remédie à cet inconvénient en battant le mercure dans une solution de sel commun, & le lavant bien ensuite jusqu'à ce qu'il soit devenu bien clair.

I I.

Si l'on continue de broier l'amalgame à l'eau après en avoir

féparé toutes les impuretés ; elle ne laisse pas de devenir trouble & de se charger de l'amalgame même , que l'on perd par ce moien , suivant ce que nous avons exposé au n°. I.

III.

Il y a des machines particulièrement destinées à la trituration , que les Allemands appellent *Quick-Mühlen*. On y fait des amalgames en grande quantité. Elles ont été clairement décrites par G. AGRICOLA , dans son Livre VIII. de la Métallique , & par SCHLUTTER.

IV.

Il faut s'être assuré de la pureté du mercure avant que de l'employer au Procédé dont il s'agit ; & pour peu qu'on fût en doute à ce sujet , il ne faudroit point balancer à le distiller , en le mettant dans une rétorte avec une quantité de chaux vive éteinte à l'air , suffisante pour le couvrir totale-

206 DOCTIMASTIQUE
ment, & donnant un petit feu. Les
autres manipulations se trouvent
dans le Procédé qui suit.

XYIII. PROCÉDÉ,

Séparer l'argent de l'amalgame.

APPAREIL.

I.

ETendez une peau mince sur un
vaisseau de terre ou de verre
évasé & bien net. Déprimez-la
dans le milieu, pour en former
une espece de sac, & y verser l'a-
malgame. Réunissez ensemble tous
les bords de ce sac & les liez for-
tement avec une corde; en sorte
que le mercure ne puisse s'échapper
par les replis occasionnés par le
froncement. En tordant le sac,
vous verrez passer à travers la plus
grande partie du mercure, & tom-
ber dans le vaisseau que vous au-

rez mis dessous. Quand tout sera exprimé , ouvrez le sac ; vous y trouverez une espece de pâte blanche , qui n'est autre chose que l'or & l'argent que vous avez retirés de la matiere séparée par le lavage , joints avec une égale portion de mercure à peu près.

I I.

Mettez dans une rétorte de verre ce qui est resté dans le sac de peau : placez cette rétorte dans le chaudron de fer plein de sable & l'en couvrez entierement (Planche IV. fig. 1.) : adaptez-lui un récipient de verre dont le col soit si étroit que celui de la rétorte n'y puisse entrer que la longueur de quelques doigts. Vous l'emplirez d'eau de façon qu'elle baigne totalement le col de la rétorte : ainsi il n'est pas nécessaire de luter les jointures. Donnez un grand feu , jusqu'à ce que vous voïiez le mercure s'appliquer par grosses gouttes au col de la rétorte , & tomber dans l'eau avec sifflement. Si cependant vous

entendiez une décrépitation dans la rétorte , ce seroit un signe qu'il faudroit diminuer un peu le feu. Quand vous voiez qu'à la fin il ne passe plus rien , quelque grand feu que vous donniez , laissez refroidir la rétorte : vous la diviserez après cela par le milieu au moien d'un fil soufré. Ensuite de quoi vous mêlerez du borax au métal qui s'y trouvera , pour l'exposer au feu.

R E M A R Q U E S.

I.

Le degré de feu qui volatilise le mercure est triple de celui qui produit le même phénomène sur l'eau. Mais quand il est réduit en vapeurs , il se condense si-tôt qu'il vient à toucher l'eau. Il n'y a nul danger qu'il en sorte la moindre quantité des vaisseaux , quoique ouverts , pourvu toutefois que l'orifice du vaisseau distillatoire soit plongé dans l'eau. Il ne faut cependant

pendant pas qu'il y soit trop avant ; car pour-lors le col de la rétorte se fend avec facilité , non-seulement , mais encore , si l'on donne un grand feu d'abord & qu'on le rallentisse après , l'eau monte par le col de la rétorte , tombe dans son bulbe , & le fend , parce qu'il est très-chaud ; en sorte que l'opération est perdue. On court encore les mêmes risques , si l'on se sert d'un récipient trop évasé. S'il arrivoit que l'orifice de la rétorte ne fût pas enfoncé dans l'eau , il faudroit alors luter les jointures. Mais en pareil cas il faut conduire le feu avec bien de l'adresse , car si on le poussoit trop , les vaisseaux se briseroient avec éclat & ne laisseroient pas de mettre l'Artiste en un certain danger , par rapport à la funeste qualité de la vapeur qui prendroit l'essor. Il est bon d'observer aussi que quand le feu est trop violent , le mercure fait passer de l'argent avec lui dans le récipient.

II.

Quoi qu'il en soit, cette méthode quoique pouvant suppléer en quelque façon à la scorification & au coupellement, n'indique pas avec exactitude la quantité d'argent contenue dans ce qui a été retiré du lavage ; parce que l'extraction n'est pas si parfaite par cette voie que par la scorification (Procédés I. & suiv.). Il reste pour l'ordinaire dans un quintal de terre lavée, une ou plusieurs demi-onces d'or & d'argent ; & la chose est évidente, le mercure détruit & perdu par le lavage entraîne nécessairement avec lui quelque portion du métal qu'il a dissout ; en sorte que l'extraction est d'autant plus parfaite qu'on a employé une plus grande quantité de mercure. On doit remarquer en outre que si l'on fait l'amalgame pour connoître à peu près la quantité du métal précieux, il est nécessaire de distiller tout cet amalgame dans une rétorte ; parce qu'il passe toujours quelque portion d'or

& d'argent à travers la peau ; & qu'il n'en reste même presque point, si l'on a pris trop de mercure pour l'extraction ; à moins que le mercure n'en ait été imprégné dans une opération préliminaire : auquel cas on peut être induit en erreur quant à la quantité & à la qualité du métal. Au reste il est bon d'observer que , plus il y a d'or & d'argent dans les terres & les pierres , & que , moins on y met de mercure , plus le lavage emporte de ces métaux , tout étant égal d'ailleurs , avec les matieres étrangères qui échappent à l'action du mercure. Au contraire , on en perd d'autant moins , que leur quantité est peu considérable , & que celle du mercure l'est d'avantage.



XXIV. PROCÉDÉ,

Rendre l'argent très-pur, en le précipitant de l'eau forte, à la faveur de l'esprit de sel.

APPAREIL.

I.

Mettez dans une cucurbite de verre bien propre de l'argent qui a été coupellé, ou qui a été purifié de toute autre façon : versez-y de l'eau forte. Si la dissolution se trouble un tant soit peu, filtrez-la avec un double papier gris, & la recevez dans un vaisseau semblable au précédent. Ajoutez-y de l'esprit de sel, ou une solution de sel commun ou ammoniac, jusqu'à en faire une eau régale bien conditionnée (Partie I. §. CL. & suiv.). Sur le champ la liqueur se troublera & deviendra laiteuse. Laissez-la reposer quelques heures

pour donner à l'argent , qui se précipite sous la forme d'une poudre blanche , le tems de se ramasser au fond du vase. On va plus vite en versant de l'eau pure sur une dissolution qui est faite avec un mensture concentré. Ensuite décantez doucement la liqueur claire. Edulcorez la chaux d'argent avec de nouvelle eau , ou , ce qui est encore mieux , versez-y du phlegme d'esprit de sel ou d'eau forte , pour lui enlever tout le cuivre qu'elle peut avoir gardé ; car elle n'est plus soluble ni par l'eau forte , ni par l'esprit de sel. Après cela faites-la bouillir plusieurs fois dans de l'eau pure , jusqu'à ce que la chaux & l'eau n'impriment plus de faveur. Vous agiterez fortement l'eau & la verserez avec la chaux sur un filtre , pour séparer l'une de l'autre & sécher la chaux.

I I.

Enduisez de savon presque tout l'intérieur d'un creuset. Mettez-y

la chaux & l'y couvrez d'une moitié , à peu près , d'alcali fixe bien sec & réduit en poudre. Tassez bien le tout avec les doigts. Ensuite versez autant d'huile ou de suif fondu que la poudre en pourra absorber. Mettez au fourneau de fusion le creuset garni de son couvercle. Le feu ne doit que rougir obscurément les vaisseaux pendant le premier quart d'heure. Augmentez-le ensuite par degrés , jusqu'à fondre parfaitement l'argent & le sel , sur ces entre-faites vous jetterez de tems en tems dans le creuset de petits morceaux de suif. Quand vous n'appercevrez plus de fumée , retirez le creuset du feu. Laissez-le refroidir , ou versez la matiere dans une lingottiere ou un cône (Partie I. §. CCLIII. & Planché II. fig. 20.). Vous aurez un argent très-pur.

I I I.

Si on expose au feu la chaux d'argent du n°. I. sans addition , elle entre en fonte si-tôt qu'elle

est rouge. Si on hausse le feu & qu'on le soutienne quelque tems , une partie se dissipe en vapeurs , & le reste est si pénétrant qu'il n'y a presque point de vaisseaux au travers desquels il ne s'échappe. Mais si on ne lui en laisse pas le tems , elle présente un corps de couleur pourpre , demi-transparent , assez pesant , & si ténace qu'il est très-difficile de le réduire en poudre , obéissant en quelque maniere à la flexion. Il paroît , à la cassure , être formé de fibres paralleles. La ressemblance qu'il a avec l'extérieur des cornes des animaux , lui a fait donner le nom de *lune cornée*. On appelle aussi *lait de lune* la chaux avant sa fusion , par rapport à la couleur & à l'épaississement de la crème du lait qu'elle donne à la liqueur où elle se trouve.



REMARQUES.

I.

L'argent ne se dissout point par la voie humide dans l'eau régale , ni dans l'esprit de sel. Ce dernier le précipite de l'eau forte , & il s'en fait en même tems une dissolution , par la voie sèche , par l'acide de l'eau régale ; car la chaux d'argent précipitée , contient une quantité considérable d'eau régale très-concentrée qui la rend volatile. Il suit conséquemment qu'un moien aisé de séparer une petite quantité d'esprit de sel de l'acide nitreux , c'est d'employer l'argent (voyez la Partie I. §. CXLV.). La petite portion de cuivre , que le coupellage n'a pu enlever à l'argent , n'est pas précipitée par l'esprit de sel , elle est dissoute dans la liqueur par la voie humide. Il est donc évident que , puisque les autres métaux ont été détruits sur la coupelle , la chaux produite par la

la dissolution est un argent qui a toute la pureté possible. On sépare exactement aussi l'or par la même opération, principalement quand on ne sature pas d'argent l'eau forte. L'or n'étant pas soluble par l'eau forte, reste au fond, & se sépare par le filtre ou par la décantation. S'il s'en glisse quelque petite portion dans la dissolution, elle se dissout si-tôt qu'on la régáliste, en y versant une solution de sel marin ou de sel ammoniac, ou leurs esprits acides ; & l'argent se précipite : ainsi donc il devient plus pur, quand la liqueur n'est pas au point de saturation, que quand elle y est.

I I.

Il faut que les esprits, dont on se sert en pareil cas, soient purs, & que la chaux soit parfaitement lavée ; autrement on ne donne pas toujours à l'argent le dernier degré de pureté. Quelque limpide que soit la liqueur qu'on décante,

il s'en précipite tout naturellement, pendant quelques semaines, avec lenteur, une petite quantité de lune cornée. Ainsi on doit la garder quelque tems dans un flacon ou tout autre vaisseau de verre, dans un lieu tranquille.

III.

Cette lune cornée doit se réduire par la voie sèche, & à l'aide de toute matière susceptible d'absorber ou de détruire l'eau régale. Ces vases peuvent être remplis par quelques métaux, comme le plomb, l'étain, le régule d'antimoine, les matières phlogistiques & tous les alcalis fixes. Cependant les métaux fournissent de nouvelles impuretés à l'argent, & l'on en perd beaucoup; à moins qu'on ne le réduise dans une retorte, comme pour le distiller. La preuve qu'on en a, c'est qu'on peut le recueillir de la fumée épaisse qui sort avec impétuosité des vaisseaux ouverts où l'on tente

ces fortes de réductions. Non-seulement ces métaux sont volatilisés par l'eau régale qu'ils ont enlevée à l'argent, mais une bonne partie de ce métal qui n'en est pas encore privée subit le même sort. Et en effet, ces métaux que l'on jette dessus vont au fond à cause de leur plus grand poids spécifique; ils y absorbent l'eau régale avec grand bruit & une vive effervescence, & quelquefois avec une détonation accompagnée de flamme; ils se résolvent en fumée, & ils entraînent d'autant plus aisément avec eux la lune cornée, qu'elle est déjà volatile par elle-même à un feu de fusion, & que sa surface est absolument à découvert. On peut encore réduire la lune cornée, & même en entier, avec le cinabre, en les mêlant bien intimement, les mettant dans une retorte de verre au bain de sable, & laissant un trou dans les jointures de la rétorte & du récipient, lequel doit être vaste. Le soufre du cinabre passe dans l'ar-

gent , & le change en une mine vitrée que l'on traite ainsi que l'argent sulfuré (X X I. Procédé). L'argent se réduit promptement aussi à l'aide des huiles & des graisses. Si l'on tente la réduction par les alcalis seuls , il faut que la lune cornée en soit toute enveloppée , sans quoi l'on en perd beaucoup ; car , lorsqu'elle est une fois atténuée par le feu , elle perce presque tous les vaisseaux , & on la voit après l'opération attachée à l'extérieur du creuset sous la forme de gouttes réduites par le phlogistique des charbons. C'est pour prévenir cet inconvénient que je conseille de frotter l'intérieur du creuset de savon ; sa partie alcaline & l'inflammable sont également propres à réduire l'argent , & procurent le même avantage que les alcalis & les huileux qu'on jette sur la lune cornée , qui se trouve par là renfermée de toutes parts & hors d'état de se dissiper en la plus petite quantité.

I V.

Si l'on évapore lentement la première liqueur que l'on a décantée de dessus la chaux d'argent, & qu'on y verse de l'alcali fixe délaïé, ou de l'alcali volatil bien concentré, jusqu'à ce que l'on ait passé le point de saturation; il résulte du mélange de ces deux liqueurs, dont la couleur n'étoit presque pas perceptible d'abord, un bleu céleste provenant de la présence du cuivre. Telle est la propriété de ce métal, qu'il se dissout en petite quantité par les alcalis par la voie humide, & qu'il donne pour-lors un bleu haut en couleur: enforte que cette manœuvre peut devenir une pierre de touche pour en découvrir la moindre quantité. La poudre blanchâtre cotonneuse qui naît de ce mélange, nage d'abord par flocons, puis se précipite, vient de la terre qui paroît toujours dans toute régénération de sels neutres. Cette terre d'ailleurs contient un

222 D O C I M A S T I Q U E
peu de l'or qui étoit dans l'argent.



D E L' O R.

XXV. PROCÉDÉ,

Séparer l'or de ses matrices.

IL faut se rappeler ici tous les Procédés qui indiquent les moïens de tirer l'argent de ses mines , & de le séparer des matieres étrangères (depuis le I. Procédé jusqu'au X X I I I.). L'or , ainsi que l'argent , échappe à l'action du plomb & de son verre , qui ont la propriété de convertir les autres métaux en scories ; il soutient pareillement l'épreuve de la coupelle & du test , où tous les autres métaux se scorifient. Il suit donc qu'au moïen du même Procédé , on retire l'argent & l'or qui lui est mêlé ;

ainsi que nous l'avons exposé plusieurs fois précédemment. Quand les deux métaux se trouvent ensemble dans quelque mine, l'argent prédomine toujours ; & il en est de même pour toutes les autres mines , de quelque métal qu'elles soient les mines propres. Pour-lors on en fait l'essai relativement à l'argent , & après qu'on l'en a tiré , on l'examine à son tour , pour savoir s'il est orifere , & connoître la quantité d'or qu'il contient. C'est sur ce sujet que nous allons nous étendre. L'amalgame est plus particulier à l'or qu'à l'argent ; & cela doit s'entendre de la circonstance où l'on retire , par cette voie , l'un & l'autre métal de leurs matrices. Il n'est point de métal que l'on ne trouve plus fréquemment dans l'état de minéralisation que natif. Or il est constant que l'or se trouve toujours sous sa forme métallique ; à moins qu'il n'arrive que sa quantité ne soit de beaucoup inférieure à celle de l'argent auquel il est joint : mais en pareil cas , on

ne peut pas même dire qu'il soit toujours minéralisé (voiez la Partie I. §. CCCC LI.). Il suit conséquemment que l'amalgame suppose l'état métallique ; car autrement l'extraction par le moien du mercure est difficile , si même elle n'est pas presque nulle.

Il y a un nombre infini de Procédés recommandés par plusieurs Artistes , pour tirer l'or de ses matrices , au moien desquels ils assurent qu'on en a une plus grande quantité que par la méthode ordinaire : mais ils sont pour la plupart si futiles & d'un travail si rebutant , que loin de mériter d'être imités , ils ne méritent même pas d'être décrits. Outre cela plusieurs Artistes consomment leurs tems à examiner des substances qui ne contiennent pas la moindre quantité d'or de leur nature , telles que sont les pyrites cubiques qu'ils appellent marcasbiteuses , lesquelles sont si éloignées d'en receller , qu'elles n'en contiennent même pas dans leur mixtion ; en-

core bien qu'elles se trouvent parfemées de quelques molécules d'ornatives, ou de mines orifères de quelques autres métaux. Les Procédés les plus communs sont ceux qui consistent dans une préparation de la mine par le grillage ; préliminaires qu'il ne faut pas toujours négliger, & même quelquefois absolument nécessaire. Mais de faire un grand nombre de calcinations, d'éteindre à chaque fois la mine dans de l'urine d'enfant ou autres lessives préparées d'une façon singulière, ensuite la scorifier dans un creuset avec le plomb & autres additions, puis la mettre sur le test pour la scorifier de nouveau, & ainsi du reste ; c'est un travail aussi futile que pénible, & plutôt capable de dissiper l'or que de le recueillir. Je suis néanmoins bien éloigné de mépriser les tentatives de ceux qui, guidés par la raison & l'expérience, font leurs efforts pour corriger l'Art en ce point. Ils peuvent s'attendre que dans celui-ci,

ainsi que dans tous les autres , ils ne porteront jamais les perfections à un degré tel qu'on n'en puisse franchir les bornes. C'est une carriere qui se multiplie , pour ainsi dire , à mesure qu'on la parcourt.

Il ne me reste , sur l'or , qu'à indiquer les moiens de le séparer de l'argent & des autres métaux , différens de ceux que nous avons donnés pour séparer l'argent des autres métaux.

XXVI. PROCÉDE,

Dépouiller exactement l'or de l'argent qu'il contient , au moyen de l'eau régale.

A P P A R E I L.

I.

Coupellez, selon le Procédé II. ou VIII. l'alliage d'or & d'argent , avec une quantité de plomb suffisante pour les délivrer des au-

tres métaux. Il vaut mieux qu'il y en ait un excès qu'un défaut. Réduisez le bouton de fin en lamine, que vous recuirez, si-tôt qu'elles se roidiront sous le marteau, à un feu léger & pur, c'est-à-dire exempt de fumée, pour leur rendre leur malléabilité.

I I.

Quand vos laminez seront aussi minces qu'il convient, faites-les recuire pour la dernière fois : coupez-les par petits morceaux avec des ciseaux : mettez-les dans une cucurbite élevée, d'étroit orifice, & d'un verre bien transparent : versez par-dessus le double d'eau régale pure & assez forte : mettez la cucurbite sur un bain de sable chaud pour accélérer la dissolution. Il est bon de boucher la cucurbite d'un cornet de papier pour empêcher que les ordures n'y tombent. Si l'or est mêlé de beaucoup d'argent, celui-ci aura après la dissolution la même figure que

l'alliage avoit avant. Au contraire s'il n'y en a qu'une petite portion, elle se réduira en poudre. Enfin plus il y a d'argent, plus la dissolution est lente; quelquefois même elle est presque nulle. L'eau régale, au contraire, attaque l'or d'autant plus rapidement, qu'il excède plus la quantité de l'argent.

III.

La dissolution étant achevée, décantez la liqueur furnageante dans une cucurbite basse & évaporée; vous aurez l'attention de ne lui laisser pas entraîner la moindre portion de la poudre d'argent. Versez de nouvelle eau régale sur cette chaux, de façon qu'elle en soit à peine couverte: réitérez la même manœuvre jusqu'à ce que vous n'apperceviez plus de mouvement dans la liqueur. Après avoir décanté la dernière dissolution, faites bouillir quelque tems la chaux dans un peu d'esprit de sel phlegmatique pour en empor-

ter les restes de la dissolution de l'or , & ajoutez la liqueur aux précédentes. Distillez le tout au moien d'un chapiteau , jusqu'à siccité. Vous pouvez vous affranchir de ce long & pénible travail , en versant peu à peu sur la dissolution d'or une dissolution de mercure jusqu'à ce que les deux liqueurs ne se troublent plus ; laissant reposer ; versant de nouvelle dissolution de mercure , & répétant la même manœuvre tant qu'on voit qu'il se précipite quelque chose. Le précipité d'or s'édulcore avec de l'eau pure bouillante.

I V.

Pour réduire la chaux d'or en un lingot , mettez - la dans un bon creuset & la couvrez de borax , d'un peu de nitre , & d'un tant soit peu de cendres gravelées. Couvrez le creuset d'un tuiot. Donnez petit feu d'abord , & l'augmentez ensuite jusqu'à procurer la fusion. Vous verserez le tout

230 D O C I M A S T I Q U E
dans une lingottiere. On agite la
chaux d'argent avec de l'eau pour
la faire tomber dans un vais-
seau plat & évasé , dont on dé-
cante l'eau , & dans lequel on des-
seche la chaux. On la fond ainsi
que la lune cornée (X X I V.
Procédé) , vu qu'elle est de même
nature.

R E M A R Q U E S.

I.

Il faut avoir la précaution de
détruire par le coupellement tous
les métaux solubles par l'eau ré-
gale , de crainte qu'ils ne viennent
à se confondre avec l'or pendant
la dissolution & la dessication. La
petite quantité de cuivre , qui
échappe à l'action de la coupelle
(n°. II. des Remarques du VIII.
Procédé) , reste toute dans l'eau
régale : & , supposé qu'une portion
imperceptible s'en fût réunie à l'or
précipité , elle ne pourroit man-
quer , tant elle doit être divi-

sée, d'être détruite par le feu que demande la fusion de l'or, soit par sa nature, soit à l'aide du nitre, de se vitrifier & de se mêler aux sels.

I I.

Quand on dissout l'or dans un vaisseau plat & évafé, le torrent des vapeurs en occasionne une perte qu'une chaleur considérable augmente encore davantage. La dissipation en est encore plus grande si on s'est servi du sel ammoniac pour faire une eau régale extemporanée ; car celle-ci est de toutes les especes la plus capable de volatiliser. Par la même raison, il faut dessécher la dissolution sur un feu léger & aller très-lentement, & sans chapiteau. L'eau régale même doit n'y pas être prodiguée ; car on perd d'autant plus d'or, tout étant égal d'ailleurs, qu'il y a eu plus d'eau régale superflue à la dissolution ; phénomène que l'on doit attribuer à l'action des dernières portions & les plus con-

centrées des esprits , favorisée par l'intensité du feu qu'on est obligé d'augmenter sur la fin de la dessiccation.

III.

On peut , si l'on veut , précipiter l'or plus promptement par un alcali fixe ou un alcali volatil ; mais la chaux qui en résulte est d'un jaune tirant sur le brun , & est ce qu'on appelle or fulminant , quand elle a été desséchée à une chaleur très-lente. Il n'y a point de corps connu jusqu'ici , principalement quand on l'échauffe par degrés , qui fasse explosion avec tant de bruit & de fracas , & qui vainque avec tant d'impétuosité toutes les résistances qu'il rencontre. Je donnerai bientôt la maniere de le réduire , ou plutôt de lui enlever les sels qui produisent la fulmination. La dissolution de mercure est ce qu'il y a de plus propre à précipiter l'or de l'eau régale. Pour-lors la liqueur contient le mercure rendu corrosif par l'eau roiale. On peut le précipiter

précipiter de plusieurs manières , & le révivifier , ou le sublimer pour en avoir du sublimé corrosif.

I V.

K U N C K E L nous a donné une méthode excellente & très-avantageuse pour précipiter l'or de l'eau régale. Elle consiste à y verser une solution de vitriol commun. On a ainsi , en peu de tems , avec facilité & à peu de frais la chaux d'or , & l'on peut encore retirer la plus grande partie de son eau régale de la liqueur. Mais ce départ de l'or sert plus aux Orfevres qu'à remplir nos intentions ; car il acquiert par là un grand éclat , & il devient très-haut en couleur , & par conséquent très-propre à la dorure. Quoi qu'il en soit , il ne laisse pas de contenir du cuivre , quoiqu'en petite quantité , que lui a fourni le vitriol , lequel ne se détruit pas dans la fusion , au point qu'on n'en puisse démontrer quelques vestiges : ainsi si l'on exige le dernier

234 DO CIMASTIQUE
degré de pureté dans l'or, on doit
le précipiter par préférence à l'ai-
de de la dissolution de mercure.

XXVII. PROCÉDÉ,

*Départir l'or de l'argent par l'eau
forte.*

APPAREIL.

I.

COMME l'eau forte n'attaque point l'argent uni avec l'or, à moins que sa quantité ne soit triple de celle de l'or (Partie I. §. DXVIII.); il suit que tout alliage d'or & d'argent n'est pas susceptible d'être départi par l'eau forte. On coupellera donc l'alliage pour lui enlever les autres métaux qui peuvent lui être mêlés, & pour que l'or & l'argent le constituent seuls; puis on le comparera avec les touchaux de la carature blanche (Partie I. §. CCCXXXVI.).

Si les proportions se trouvent telles qu'il y ait dix-huit karats d'argent contre six d'or , l'alliage doit être jugé susceptible du départ au moyen de l'eau forte. Si le contraire arrive , ou l'on doit suppléer par la fusion l'argent qui manque , ou bien le départ doit être fait par l'eau régale , selon le Procédé précédent.

II.

Mais si les proportions de l'alliage peuvent admettre l'action de l'eau forte ; réduisez-le en lames : mettez-les dans une petite cucurbite , & y versez le double d'eau forte réduite à un juste milieu de concentration & déféquée (Partie I. §. CXLIV. & CXLV.) , pour qu'il ne s'en précipite pas la moindre quantité d'argent. Bouchez-la de papier & la mettez chauffer. L'eau forte commencera à dissoudre l'argent avec une effervescence accompagnée d'esprits élastiques , & l'or restera au fond du vase sous sa forme ordinaire. Quand les

V ij

bulles partent de toute la surface de l'alliage , & que , se suivant de près les unes les autres , elles ressemblent aux anneaux d'une chaîne , c'est un signe que la dissolution se fait de la manière convenable. Mais si le mouvement est plus rapide , & qu'elle ressemble à une ébullition impétueuse , il faut diminuer le feu : on l'augmentera au contraire si l'on s'apperçoit d'un trop grand calme. Si vous jugez par la cessation des bulles & des vapeurs rouges qui s'élèvent pendant la dissolution , que l'argent est dissout , versez par inclination dans un autre vaisseau de verre , la liqueur pendant qu'elle est encore chaude : mettez de nouvelle eau forte sur les lames , mais moitié moins que la première fois ; faites-la bouillir & la décantez toute chaude. Répétez la même manœuvre une troisième fois & edulcorez ensuite le reste du métal avec de l'eau pure. Ce sera de l'or d'un rouge tirant sur le brun , léger , spongieux , friable , & dont

L'argent a été enlevé par érosion.

III.

Vous pouvez le fondre de la même manière (Procédé précédent n°. III. de l'Appareil) que la chaux d'argent. Distillez (Partie I. §. CXLVIII.) la première dissolution saturée d'argent ; vous retirerez par ce moyen la plus grande partie de l'eau forte & aurez l'argent pur. Si vous trouvez cette manœuvre trop lente , ayez recours à la méthode décrite au XXIV. Procédé ; l'argent que vous séparerez par cette voie fera tout aussi pur. Vous pouvez encore le précipiter au moyen du fer & du cuivre (XX. Procédé). Gardez la dernière dissolution pour les mêmes usages.

REMARQUES.

Voiez le §. DXVIII. de la I. Partie & le Procédé précédent. Au reste observez bien que si vous

n'avez la précaution de décanter la dissolution d'argent encore chaude , il se forme des crystaux d'argent difficiles à résoudre qui couvrent le reste de l'or ; en sorte que la nouvelle eau forte qu'on y verse ne dissout qu'avec beaucoup de peine l'argent qu'elle doit enlever à l'or.

XXVIII. PROCÉDÉ ,

L'argent du XXVI. Procédé (n°. III.) tient encore quelque peu d'or ; & l'or du XXVII. Procédé (n°. II.) tient encore quelque peu d'argent.

APPAREIL.

I.

SI l'on dissout dans de l'eau forte bien pure l'argent du XXVI. Procédé (n°. III.) , qui est sous la forme d'une chaux blanche , il restera au fond du vase une petite quantité d'une poudre brune. Fai-

tes fondre cette poudre, vous aurez un culot d'or.

II.

Diffolvez dans l'eau régale, selon le XXVI. Procédé, l'or dont l'eau forte a corrodé l'argent (Procédé précédent) : vous trouverez au fond du vase quelque peu d'une chaux blanche d'argent, que l'eau forte n'avoit point enlevé à l'or.

Si vous voulez recueillir exactement la petite quantité de poudre d'or ou d'argent, qui reste au fond des vaisseaux, aiez recours à la manipulation suivante : remplissez exactement d'eau, une cucurbite dont les bords soient coupés net. Couvrez-la d'une terrine renversée. Prenez la cucurbite de la main droite, & de la gauche la terrine. Renversez-les toutes les deux rapidement dans la position qu'elles ont entre elles. Pour-lors toutes les molécules de la poudre, jusques-là adhérentes au fond de la cucurbite, descendront vers

240 D O C I M A S T I Q U E
ses bords , puis tomberont au fond
de la terrine. Ensuite élevez peu
à peu la cucurbite sur le fond de
la terrine. Il s'y insinuera des bulles
d'air qui forceront l'eau de leur cé-
der la place & la feront tomber
en sautillant. Si la terrine n'est
pas assez grande pour contenir tou-
te l'eau ; quand elle fera pleine,
plongez-y la cucurbite , & en bou-
chez l'orifice avec le doigt , s'il
est étroit, ou avec une carte. S'il
est large & que la terrine soit
grande , appliquez-y la paume de
la main : vous pourrez retenir ainsi
la cucurbite sans rien déranger.

REMARQUES.

I.

Les deux Procédés précédens ré-
pandent une lumière suffisante sur
ce qui vient d'être dît dans celui-ci.
On doit ajouter ici qu'il y a plus
ou moins de métal qui devoit être
dissout par l'eau corrosive appropriée
dans le reste de l'alliage , que l'eau
forte

forte ou l'eau régale ont été plus ou moins pures & concentrées ; qu'on y en a mis à plus ou moins de reprises, & selon la chaleur & le tems qu'on leur a accordés pour leur action ; que les lames d'or & d'argent étoient plus ou moins épaisses, & que leurs surfaces ont été plus ou moins purifiées par le feu.

II.

Si donc on veut avoir l'un de ces métaux dans son dernier degré de pureté pour les usages Physico-Chymiques , il faut l'enlever à l'autre, à la faveur de son mensture ; c'est-à-dire , que si on veut avoir l'or dans cet état , il faut le départir de l'argent par l'eau régale. Si c'est l'argent, il faut le séparer de l'or par l'eau forte. Mais si l'on veut avoir égard à un bénéfice dans le départ de ces deux métaux par la voie humide, & que l'on ait intention de les purifier pour les usages de la Société, le mieux est de ne les départir que

242 DO CIMASTIQUE
par l'eau forte (voiez le Procédé
suivant). Ce qui reste du métal
déjà dissout dans celui qui est à
dissoudre fait pour l'ordinaire $\frac{1}{15}$.
ou $\frac{1}{20}$ de celui-ci.

XXIX. PROCÉDÉ,

*Indiquer la quantité de l'argent que
l'eau forte a laissé dans l'or.*

CE Procédé ne differe essen-
tiellement du XXVII. & du
XXVIII. n°. II. qu'en ce qu'il y a
ici plus de précautions à prendre,
& qu'il faut connoître parfaitement
d'abord les proportions de l'or &
de l'argent qui constituent l'al-
liage.

APPAREIL.

I.

Divisez en deux parties égales
un marc fictif , divisé par karats,
d'or , exactement dépouillé d'ar-

gent, selon le Procédé précédent (n°. II.) ou le XXVI. Ajoutez à chaque portion trois fois autant ou un marc & demi d'argent très-pur (Procédé précédent n°. I. ou Procédé XXIV. & XXVII.). Cependant comme le volume peut devenir trop considérable, il est facile de prendre le demi-marc pour le marc entier, en suivant le même ordre pour les autres divisions du marc. Mettez ces deux mélanges en particulier dans deux coupelles bien évaporées : allumez bon feu & le poussez jusqu'à les faire rougir au blanc : ajoutez-y, au moien d'une cuillier, un quintal de plomb granulé & que vous vous ferez assuré, par l'essai ne contenir qu'un vestige d'or insensible. Le plomb étant consumé au moien du feu que nous avons prescrit, soutenez-le encore pendant une minute pour détruire celui qui pourroit encore rester avec l'or (n°. III. des Remarques du II. Procédé). Si les bassins de la balance d'essai ne

panchent pas plus d'un côté que de l'autre , étant chargés des boutons que vous aurez retirés des coupelles , c'est une preuve que l'opération a réussi. Ceux qui ont assez d'usage pour fondre parfaitement des molécules métalliques au moien d'un chalumeau (Partie I. §. CCXCVIII. & Planche IV. fig. 13.), feront cet alliage beaucoup plus promptement & plus sûrement , & ils n'auront pas à craindre qu'il ne s'en perde , ou qu'il ne s'y mêle quelque matiere étrangere.

I I.

Réduisez ces régules en laminez , à l'aide d'un marteau & d'un ras d'acier très-liffes & très-polis , de peur qu'il ne s'en détache quelques parcelles par le frottement , faites-les recuire souvent , en les forgeant , sous la mouffle dans la petite bassine d'or portée sur son trépied (Partie I. §. CCXLV. & CCXLVI. Planche II. fig. 14. & 15.) ; de crainte que l'or ne vienne

à se gerçer & à se séparer par écailles. Roulez en forme d'oubli ces lamines : recuisez ces cornets & les mettez chacun en particulier dans une cucurbite à départ (Partie I. Planche II. fig. 11. & 12.) : versez par-dessus de bonne eau forte, & d'un juste degré de concentration. Bouchez l'orifice de la cucurbite d'un cornet de papier, ou plutôt couvrez-le d'un morceau de verre plat, parce qu'il faut que les esprits élastiques aient quelque issue. Si la dissolution va trop lentement, vous pouvez mettre quelques petits charbons sous la cucurbite. Du reste conduisez la dissolution ainsi que nous l'avons enseigné au XXVII. Procédé.

Vous vous garderez de baloter la cucurbite, de crainte de briser les cornets, qui ont encore leur première figure, & qui sont très-friables, ou qu'ils ne perdent quelques molécules par le frottement. Aiant décanté la dissolution, emplissez d'eau l'une des cucurbites & la renversez doucement (Procédé

X iij,

246 D O C I M A S T I Q U E
précédent n°. II.) dans la petite
bassine à recuire , pour y faire tom-
ber le rouleau.

III.

Placez la petite bassine avec son trépied sous la moufle d'essai. Elle ne doit pas avoir plus de chaleur pour-lors que la main n'en peut supporter , & les cendres doivent en avoir été chassées d'abord avec un soufflet à main. Augmentez le feu par degré , de façon qu'au bout d'un quart-d'heure la bassine ne fasse que commencer à rougir. Le rouleau refroidi, mettez-le dans l'un des bassins pour le peser.

IV.

Faites rougir de la même façon l'autre cornet & comparez son poids avec celui du précédent. Il faut qu'il se trouve le même dans tous les deux , autrement il y a erreur , & le Procédé doit être recommencé. Pesez ensuite les deux rouleaux ensemble. Vous trouverez le marc d'or (n°. I.) aug-

menté d'un grain ou de deux ; ce qui vient d'un reste d'argent que l'eau forte n'a pu dissoudre. S'il y a diminution dans le poids de l'or , il est indubitable que le Procédé est mal fait. On peut en connoître le défaut par ce que nous avons exposé dans les trois Procédés précédens. Ce qu'il y a d'augmentation dans le poids de l'or , de la part de l'argent , est ce que les Allemands appellent *la résidence* (*Hinterhalt*) ou *surcharge de l'eau forte*. On en doit marquer exactement la quantité , pour la défalquer du poids de l'or dans l'inquart suivant , de peur qu'on ne croie qu'il y a plus d'or dans l'alliage , qu'il n'en contient effectivement.

R E M A R Q U E S.

I.

Il n'est pas possible d'indiquer au juste par le Procédé précédent (n^o. I.) la quantité d'argent qui

reste dans l'or , après le départ au moien de l'eau forte ; parce que il est très-difficile de recueillir exactement la portion de chaux d'argent qui reste après la dissolution de l'or par l'eau régale , de la dépouiller de cette même eau régale & de la peser , sans qu'il s'en dissipe. D'un autre côté , si l'on sépare de l'eau régale l'or qu'elle tient en dissolution , la perte qui s'en fait par la concentration de la liqueur , la calcination & la fusion , est assez grande pour mériter ici considération. De-là la préférence qu'on donne à la méthode présente pour connoître la surcharge de l'eau forte.

II.

La fonte de l'or & de l'argent avec une petite addition de plomb , est plus belle & plus parfaite à la coupelle qu'au creuset , & même l'or ne s'y dissipe pas si aisément. C'est ce dont on peut s'assurer en mettant à la balance d'essai les

deux régules au sortir de la coupelle , qui doivent peser chacun quatre marcs ; par-là on n'est pas exposé à poursuivre un travail inutile en conséquence d'une erreur commise dès le commencement. La fonte au chalumeau est cependant préférable : mais il est bon d'observer que la molécule métallique doit être agitée quelques minutes à la violence du feu , pour que le mélange en soit intime. Il ne faut pas s'imaginer que ce soit perdre le tems que de peser de nouveau le régule après qu'il a été réduit en cornets. Par-là non seulement on s'assure si l'on a commis quelque erreur, mais encore on en découvre sûrement la cause , en la prenant dès son origine.

III.

Il faut se garder d'employer de l'eau forte trop concentrée , & de rendre la dissolution plus vive qu'il ne convient en lui donnant trop de feu sur-tout au commencement.

Si ces inconvéniens avoient lieu , il arriveroit que l'eau forte qui enleve l'argent des interstices des cornets , défuniroit les particules de l'or par son effervescence accompagnée d'élasticité ; en sorte qu'il s'en perdrait aisément quelque portion. On fait d'ailleurs que tout fluide résout en vapeurs mues avec rapidité peut enlever quelques particules à un solide , même fixe ; phénomène qui arrive sur-tout à l'égard des esprits acides. Il suit évidemment que, si l'on fait donner un juste milieu de concentration à l'eau forte , on peut dissoudre une beaucoup plus grande quantité d'argent allié d'or & conserver en même tems la forme de l'alliage.



XXX. PROCÉDÉ,

*Connoître exactement les proportions d'un
alliage d'or & d'argent par l'eau
forte.*

A P P A R E I L.

O N a vu par les expériences précédentes, que quand la quantité de l'or excédoit le quart du total d'un alliage d'or & d'argent, l'eau forte ne pouvoit avoir d'action sur ce dernier.

I.

Lors donc que vous êtes sûr que l'argent est en assez grande quantité dans un alliage pour que l'eau forte ait prise sur lui : coupez-en deux échantillons dont chacun pèse un demi-marc de karat (Procédé précédent n°. I.). Aiant trouvé leur titre au moien des touchaux, mettez-les chacun dans

une coupelle avec une quantité de plomb suffisante (Procédé VIII, n^o. I.) pour en détruire le cuivre : il vaut mieux en mettre plus que moins. Pesez les régules restant sur les coupelles , pour connoître combien chaque demi-marc a perdu. Ce que vous trouvez de diminution indique la quantité du cuivre combiné avec l'or & l'argent. Ensuite réduisez ces culots en lamines , puis en rouleaux , pour les départir par l'eau forte. Après avoir décanté la dissolution & édulcoré la chaux d'or, recuisez-la & la pesez. Vous prendrez surtout ceci les précautions, & observerez tous les manuels que nous avons indiqués au Procédé précédent. Enfin défalquez du poids de l'or la quantité de la surcharge de l'eau forte , selon les proportions que nous avons énoncées au même Procédé.

Je vais éclaircir ce précepte par un exemple (*a*). Supposons que

(*a*) M. C R A M E R obscurcit son pré-

les deux boutons en question, qui pèsent un marc entier, aient diminué de douze grains à la coupelle. Cette perte désigne la quantité du cuivre contenue en un demi-marc. Supposons en outre que la chaux d'or recuite pèse 5 karats 3 grains. Comme nous évaluons à la quan-

cepte plutôt qu'il ne l'éclaircit. Voici probablement ce qu'il a voulu dire : Supposons que l'argent allié d'or diminue au feu de 12 grains : cette perte ne peut venir que de la destruction du cuivre ; ainsi il y en avoit 12 grains dans le marc de l'alliage. Supposons aussi qu'après le départ la quantité de l'or se soit trouvée de 5 karats 3 grains. Restera, en retranchant 2 grains par marc entier d'or, à quoi nous évaluons la surcharge de l'eau forte (Procédé précédent), 5 karats 2 grains $\frac{1}{2}$. Nous avons déjà averti qu'on négligeoit pour l'ordinaire les quantités qui alloient au-dessous de $\frac{1}{4}$ de grain. En y ajoutant les 12 grains de cuivre, on aura 6 karats 2 grains $\frac{1}{2}$ (M. C R A M E R ne divise son karat qu'en 12 grains). Si on retranche cette quantité du marc entier, on aura pour reste 17 karats $9\frac{1}{2}$ grains, quantité de l'argent.

tité de 2 grains par marc entier d'or la résidence de l'eau forte (Procédé précédent), il suit qu'il faut encore soustraire un demi-grain du poids de l'or. Sa quantité dans l'alliage, sera donc de 5 karats 2 grains $\frac{1}{2}$. On néglige dans ce calcul la quantité qui est au-dessous de $\frac{1}{4}$ de grain. Ainsi si l'on ajoute le poids de l'or, qui est de 5 karats 2 grains $\frac{1}{2}$, à celui du cuivre, qui est de 12 grains, on aura en tout 5 karats 14 grains $\frac{1}{2}$. Puis en soustrayant cette quantité du marc entier, le reste, qui sera de 18 karats 9 grains $\frac{1}{2}$, indiquera la quantité de l'argent.

II.

Si l'on veut connoître quelles sont les proportions d'un alliage, dans lequel l'excès de l'un des métaux n'est pas assez grand pour qu'on puisse juger, avant le coupellement, s'il y faut sur-ajouter de l'argent ou non : il en faut couper un demi-marc, & peser trois

fois autant d'argent pur. On mettra le demi-marc d'alliage dans une coupelle avec autant de plomb qu'il en faut pour consumer son cuivre. L'éclair étant passé, on ajoutera ces trois marcs d'argent avec autant de plomb. Cette dernière addition de plomb sert seulement à rendre le mélange plus intime dans la fusion. Quand le plomb fera tout détruit , on pesera le bouton pour connoître la quantité de cuivre du demi-marc d'alliage. On le laminera & on en fera un cornet qu'on dissoudra dans l'eau forte. On pèse l'or édulcoré & recuit , & l'on connoît par-là sa quantité & celle de l'argent.

III.

Si vous avez un lingot d'or à essayer , coupez-en deux échantillons , d'un demi-marc chacun , avec toutes les précautions que nous avons mentionnées au n°. I. & II. du XVI. Procédé , si les circonstances l'exigent. Mettez-les

séparément dans deux coupelles
 bien évaporées , & y ajoutez une
 suffisante quantité de plomb. L'é-
 clair étant prêt à paroître , sur-
 ajoutez-y un quintal de plomb gre-
 naillé , & autant d'argent pur , pour
 faire , conjointement avec la quan-
 tité qu'on en a découverte dans
 l'alliage , selon le n°. I. une quan-
 tité triple de celle de l'or. Un
 exemple éclaircira la chose. Suppo-
 sons que le demi-marc ait perdu à
 la coupelle quatre karats (voiez
 l'essai du n°. I.), en les défalquant
 du demi-marc , il restera huit ka-
 rats pour l'or & l'argent seuls. En
 supposant encore que le reste soit
 du même titre que l'aiguille de la
 carature blanche contenant dix-huit
 karats d'or , ou dans laquelle il
 y a trois parties d'or contre une
 d'argent ; vous savez pour-lors ,
 que , dans les huit karats qui cons-
 tituent le poids du bouton de fin ,
 deux sont d'argent , & les six au-
 tres d'or ; ou , ce qui revient au
 même , l'argent n'en fait qu'un
 quart , & l'or fait les trois au-
 tres

tres quarts. Ainsi donc , puisqu'un alliage doit contenir trois fois autant d'argent que d'or , ajoutez au régule seize karats d'argent. Cette quantité jointe aux deux karats qui s'y trouvent déjà , donnera celle de dix-huit , qui est le triple des six karats d'or.

I V.

Au reste agitez l'alliage sur la coupelle avec les mêmes précautions qu'au Procédé précédent. Réduisez-le en lamines & en rouleaux ; dissolvez-le dans la même eau forte : édulcorez , recuisez , & , ayant comparé les deux résidus à la balance d'essai , pesez le tout ensemble pour savoir le poids de l'or des deux demi-marcs. C'est ainsi que vous parviendrez à en connoître la quantité à un atome près , avec certitude ; pendant que vous étiez auparavant réduit aux conjectures. Soustraiez de cette quantité celle de la surcharge de l'eau forte qui lui est proportionnée (XXIX. Procédé). Ainsi en sup-

posant , que , dans la circonstance présente , les deux rouleaux pèsent douze karats six grains , & que la résidance de l'eau forte soit de deux grains par marc d'or entier , ainsi que nous l'avons établi au Procédé précédent ; il faudra , comme il n'y a gueres plus d'un demi marc d'or , ne retrancher qu'un grain ; & par conséquent le resté sera douze karats cinq grains.

R E M A R Q U E S.

Il faut encore observer , outre ce que nous avons enseigné au Procédé précédent , qu'il faut toujours se servir de la même eau forte qui a dissout l'argent de l'alliage : car le manuel étant le même , la différente nature de l'eau change la quantité de sa surcharge. Il est donc évident que l'on doit répéter le Procédé toutes les fois qu'on est obligé d'employer de nouvelle eau forte.

XXXI. PROCÉDÉ,

Purifier l'or par la cémentation (Partie I. §. DXXXIII. & DXXXIV.).

A P P A R E I L.

I.

Prenez des tuiles ou autres pierres cuites , pourvu toutefois qu'elles n'aient pas été vitrifiées à un grand feu , & qu'elles ne contiennent pas trop de sable ; les plus vieilles sont les meilleures. Lavez-les bien pour les dépouiller de leur chaux ou autres ordures. Mettez-les en poudre dans un mortier de fer , & les passez à travers un tamis ferré. A quatre parties de cette poudre , ajoutez une partie , de chaque , de sel marin & de colcothar , c'est-à-dire , du résidu de la distillation de l'huile de vitriol , non édulcoré. Mêlez-les bien dans :

Y. ij

le mortier , comme si vous vouliez en distiller de l'esprit de sel ; car plus le mélange est intime , & mieux l'opération réussit. Humectez-le ensuite avec de l'eau ou de l'urine , afin de pouvoir le peloter entre les doigts.

I I.

Avant la dissolution par l'eau forte , il est bon de détruire le cuivre à la coupelle , autant que faire se peut. Car bien que l'eau forte enlève à l'or le cuivre en même tems que l'argent , néanmoins l'expérience a démontré que dans ces fortes de cas , la dissolution du cuivre n'étoit pas assez parfaite pour que l'or n'en conservât pas encore une bonne quantité : phénomène que nous avons observé être le même à l'égard de l'argent (XXVIII. & XXIX. Procédés), & même d'une façon plus marquée , quand l'alliage contient beaucoup de cuivre. Il reste , à la vérité , une portion de cuivre après le coupellement , même fait avec

une quantité fuffifante de plomb : mais elle ne mérite aucune confidération , tant c'eft peu de chofe. Quand on eft sûr que l'alliage contient trop peu de cuivre pour qu'il puiſſe s'en détruire quelque chofe à la coupelle , on en peut en toute fûreté de conſcience négliger l'opération.

Au reſte , il faut noter que ſi l'or contient encore d'autres métaux que le cuivre & le plomb , il eſt néceſſaire , ainſi que nous l'avons dit , de l'en dépouiller par la ſcorification , aidée des moyens convenables à la nature des matières étrangères (voiez les Procédés ſur l'argent).

I I I.

Distribuez également avec les doigts en comprimant légèrement , une couche de ciment (n°. I.) humecté , épaiſſe d'un pouce , au fond d'un bon creuſet neuf , aſſez épais , non verniſſé , & de grandeur convenable (Partie I. §. CCL I.). Placez-y des lames

d'or de l'épaisseur & de la grandeur au plus d'un ducat , après les avoir fait rougir médiocrement pour les nettoier. Tout le ciment doit en être couvert. Mettez une autre couche de ciment , semblable à la première , puis d'autres lames d'or , & ainsi de suite lit sur lit , jusqu'à un demi-pouce du bord ; espace que vous emplirez d'une dernière couche de ciment. Ajustez un couvercle à l'orifice du creuset & en lutez les jointures , pour empêcher la dissipation des esprits mus par l'action du feu.

IV.

Placez votre creuset , ainsi chargé , dans un fourneau où l'on puisse entretenir plusieurs heures un assez bon feu pour tenir uniformément rouges , pendant ce tems-là , les vaisseaux qui y auront été mis , tel est l'athanor que nous avons décrit (Partie I. Planche IV. fig. 1.), dans lequel on peut placer des vaisseaux sous une moufle ou sans

moufle , au milieu des charbons , ou dans la premiere chambre. Donnez d'abord petit feu ; puis augmentez-le par degres , jusqu'à faire rougir médiocrement les vaisseaux : mais gardez-vous bien de le pousser au - delà ; car il arriveroit que vous fériez fondre l'or , & que vous lui donneriez par-là occasion de se mêler avec les matieres qui auroient été dissoutes par les vapeurs du ciment. Les vaisseaux aiant été tenus rouges pendant seize ou vingt-quatre heures , suffoquez le feu & laissez refroidir.

V.

Ouvrez le creuset & en arrachez le ciment , en l'amollissant avec l'eau chaude , au cas qu'il soit devenu trop dur. S'il y avoit de l'argent dans l'alliage , il est bon de garder le ciment , parce qu'il contient le métal qui a été enlevé à l'or. Lavez les lames d'or en y versant un peu d'eau. Faites-les bouillir ensuite dans de l'eau que vous changerez plusieurs.

fois, jusqu'à ce qu'elle n'en contracte plus aucune faveur. Ce soin est nécessaire pour enlever aux lames d'or les esprits salins qui y sont nichés conjointement avec les métaux qu'ils y ont dissous. Examinez après cela l'or à la pierre de touche ou par l'inquart, pour savoir s'il a le degré de pureté que vous voulez : vous ne pouvez vous dispenser de cette tentative que lorsqu'une longue expérience vous a appris à le connoître.

V I.

Si l'or n'est pas pur, cémentez-le une seconde & même une troisième fois. Quelques Artistes font dans l'habitude d'ajouter pour-lors au cément une petite quantité de sel ammoniac avec son double de nitre, pour corroder plus promptement les autres métaux. Mais il faut bannir en pareil cas le colcothar du cément ; parce qu'il arrive quelquefois qu'on ne peut porter l'or au point de pureté qu'on désire, en conséquence du cuivre qu'il contient.

tient. Cependant comme le sel ammoniac est très-volatil & très-ravisseur, il est plus sûr d'y renoncer, & de n'aiguïser les cémens que par le nitre & le sel commun ajoutés à parties égales. Il faut remarquer d'ailleurs que les cémens doivent être d'autant plus doux que l'or a plus d'alliage. On n'y met pour-lors que le sel commun, suivant la description que nous en avons donnée au n°. I. Les cémens forts enlèvent aisément de petites parcelles d'or que l'on ne peut y rattrapper. On a la liberté d'en employer de plus efficaces, quand l'or n'a que peu de métaux étrangers, & par ce moien l'on épargne du feu & du tems.

R E M A R Q U E S.

I.

Ce Procédé apprend quelles sont les différentes actions de l'esprit de sel commun, selon ses divers points de pureté & les degrés de feu qu'on

donne. Si l'on met dans le ciment du nitre au lieu de sel marin , son esprit agit pareillement sur l'argent dispersé dans une grande quantité d'or ; avantage qu'il n'avoit pas par la voie humide , bien que l'argent fit les deux tiers de la masse totale de l'alliage. Au reste, voyez Partie I. §. CLXXVIII. & suiv. Quoi qu'il en soit , le feu ne peut rien dissiper de l'argent dissout par cette voie ; quoiqu'il devienne excessivement volatil par le concours des esprits & principalement de celui de sel , on ne peut attribuer ce phénomène qu'au défaut d'accès de l'air.

II.

On peut employer le sel ammoniac avec le nitre dans le ciment dont il s'agit ici , quand on veut donner à de l'or déjà purifié , un degré de pureté encore supérieur , ou quand on veut mettre moins de tems à l'opération ; car les esprits de ces deux sels , savoir celui du nitre & l'acide

marin quittent très-facilement leur base avec une grande détonation, même sans qu'on leur ajoute d'autre corps : vérité démontrée par la liqueur corrosive du sel ammoniac seul, laquelle précède & accompagne sa sublimation. Ajoutez à cela que le sel ammoniac agit encore fortement sur les autres métaux. Cependant les céments peuvent s'en passer, d'autant que le sel commun & le nitre suffisent, & que d'ailleurs le sel ammoniac est fort cher. Il en est de même de tous les autres ingrédients, qui, outre ceux que nous avons mentionnés, entrent dans la composition des céments. On s'expose en outre à d'autres inconvéniens par ces différentes additions. Les céments deviennent quelquefois durs comme la pierre & ne peuvent être amollis. On perd assez fréquemment quelque quantité d'or. Les vapeurs corrosives dégénèrent tellement qu'elles perdent toute leur vertu, ou du moins qu'elles ne produisent au-

un bon effet ; en sorte qu'on multiplie les dépenses sans nécessité. Malgré cela , on prescrit quelquefois dans les cemens différentes proportions de sel gemme , de sel de fontaines , de sel marin. Mais je ne fais en vérité quelle est la différence de leurs vertus. Il en est de même de la pierre hématite , du safran de Mars , du vitriol blanc , du précieux verd de gris , du vitriol bleu , de l'alun de plume & d'autres semblables especes , dont on trouve des fatras innombrables dans les Auteurs qui on écrit sur la Métallique.

I I I.

Si l'on veut purifier de l'or cassant par la cémentation , il est nécessaire de le granuler avant que de le mêler au ciment. Et même , comme tous les grains ne sont pas assez fins pour être pénétrés par les vapeurs , il faut recommencer la granulation toutes les fois qu'on les change de ciment. Or , pour les en séparer , il faut avoir re-

cours au lavage après chaque cémentation. Mais il vaut mieux laminer l'or, que de le granuler ; on évite par-là tous les ennuis inséparables de ce genre de division.

I V.

Si les autres métaux sont alliés à l'or en beaucoup plus grande quantité, il ne faut pas les départir par la cémentation. Les métaux imparfaits doivent pour-lors être détruits par le plomb sur la coupelle, ou avec d'autres moïens convenables, & le culot d'argent orifere qui en résulte, doit être dissout par l'eau forte. Cependant le départ par la voie sèche doit être préféré à celui qui se fait par la voie humide (Partie I. §. DX.), s'il n'y a que peu d'or dans l'alliage. Voiez le Procédé suivant.

V.

Comme le ciment contient l'argent dont l'or étoit allié, on peut

le réduire avec les terres de lavûres, les cendrules & autres déchets & ordures du laboratoire, tenant or & argent. On fond à ce sujet ces débris avec la mine de plomb ou la litharge & autres récrémens du plomb, selon la méthode que nous avons décrite (Partie I. §. CCLXXV.). Il convient d'ajouter pour le même but, à tous ces matériaux, quelque peu de suif, de poix, & d'autres matieres inflammables, avant que de les exposer au feu. Voiez les Procédés de l'argent. Pour-lors tout l'or & l'argent passent dans le plomb, dont on les sépare ensuite par la coupelle.

V I.

Il y a encore des cémens qu'on appelle *gradués*, parce qu'ils ont la propriété de donner à l'or, quoique très-pur, une couleur beaucoup plus haute que celle qu'il a naturellement. Mais il entre dans tous ces cémens, du cuivre, ou tout au moins des productions de

ce métal , où il n'est pas dans un état de destruction parfaite. On calcine , par exemple , la limaille de cuivre avec le soufre , & c'est avec le safran qui en résulte , ou seul , ou joint aux ingrédiens ordinaires , qu'on cimente l'or pendant vingt-quatre heures , pour le rendre plus jaune & plus éclatant. Le vitriol bleu , & principalement le verd de gris , produisent le même effet ; & l'on en humecte pour l'ordinaire les cémens avec du vinaigre & une solution de sel ammoniac. Mais c'est à la faveur du cuivre qui s'unit à l'or , qu'ils lui procurent cette couleur : en sorte que le plomb , l'antimoine & les cémens ordinaires la lui enlèvent. Il paroît donc qu'on doit dire de ces sortes de cémens , qu'ils dégradent plutôt l'or qu'ils ne l'améliorent , puisqu'ils le rendent impur.



XXXII. PROCÉDÉ,

Précipiter & purifier l'or des autres métaux par l'antimoine cru.

APPAREIL.

IL est nécessaire de connoître le titre de l'or, avant que de commencer ce Procédé. On peut se procurer cet avantage ou par la pierre de touche, ou bien au moyen de l'eau forte (XXVII. Procédé) seulement ; car il n'est pas besoin d'avoir recours pour cela à un instrument exact. La différence de titre dans l'or change le Procédé.

I.

Si donc un alliage ne contient pas moins des trois quarts de sa masse en or, c'est-à-dire, s'il est à dix-huit karats, faites-le fondre au fourneau de fusion dans un creuset couvert contre la chute des char-

bons. Projetez-y le double de son poids de bon antimoine cru réduit en poudre. Il faut que chaque projection ait le tems de se fondre avant que d'en jeter une suivante. Couvrez le creuset ; car il faut éviter soigneusement la chute des charbons , vu qu'ils ne manqueroient pas d'occasionner un bouillonnement & un gonflement considérables. Laissez encore au feu pendant quelques minutes le creuset ; alors si vous appercevez la surface du bain scintiller , & la matiere en une fonte bien fluide , versez-la dans un cône chauffé & graissé de suif (Partie I. Planche II. fig. 20.). Frappez des coups de marteau sur le pavé qui porte le cône , pour donner occasion aux matieres les plus pesantes de s'échapper d'à travers le soufre & de couler à fond ; ainsi que pour empêcher des gouttes métalliques , d'adhérer aux parois du cône. Ensuite renversez-le , & le frappez de quelques coups pour en faire tomber le régule. Il sera plus ou moins

jaune , selon la quantité d'or qu'il contiendra. Un léger coup de marteau le séparera des scories qui occupent la partie supérieure.

I I.

Remettez sur le champ au même creuset , s'il est encore entier , le régule où l'or est concentré , & fondez-le à un feu moins fort que le précédent. Quand il sera en fusion , ajoutez-y le double d'antimoine cru & versez la matiere peu après. Séparez le régule de l'antimoine qui le recouvre , ainsi que nous l'avons dit au n^o. I. Vous pouvez répéter la même manoeuvre une troisième fois.

I I I.

Mais si l'or étoit moins pur , comme par exemple à huit karats , il n'est pas convenable de le précipiter par l'antimoine seul. Il faut en pareille circonstance ajouter à l'antimoine un nombre de siciliques

de soufre commun égal à la différence qui est entre celui des karats de l'or & la quantité dix-huit. L'opération quant au reste est la même que celle du n°. I. on doit aussi fondre le régule deux ou trois fois avec le seul antimoine cru : l'or se trouvera joint à la partie réguline , ainsi qu'au n°. I. Alors mettez le régule (n°. I. ou II.) dans un bon creuset capable de contenir une quantité multiple de celle du régule. Placez ce creuset au fourneau de fusion. Allumez un feu qui puisse faire fondre le régule & tenir sa surface brillante , pour-lors dirigez le vent léger d'un soufflet à main , muni d'un long tuyau courbe , sur la surface du bain dont la fonte doit être bien liquide pour cet effet. L'antimoine se dissipera sous la forme d'une fumée très-épaisse qui augmentera par le vent du soufflet , & qui diminuera s'il cesse. Il faut pousser le feu à mesure que l'opération approche de sa fin. Une preuve qu'elle est sur son dé-

clin , c'est quand la surface du métal fondu perd son éclat & sa faculté de réfléchir , & quand elle commence à se couvrir d'une pellicule un peu dure , à mesure que la partie réguline de l'antimoine se détruit , l'or devient plus concentré , & demande un plus grand feu pour être tenu en une fonte liquide. Enfin quand la fumée cesse & que vous appercevez la surface de l'or brillante & verte , projetez-y un flux composé de nitre & de borax ; pour achever de consumer le peu qui reste du régule d'antimoine. S'il n'est pas assez ductile au sortir de la lingottiere , il faut le fondre encore une ou deux fois , y ajouter du même flux quand il commence à fondre , le verser peu après , & enfin recommencer la même manœuvre jusqu'à ce qu'il soit assez flexible. S'il y en a une grande quantité , on acheve de le purifier & de lui rendre sa malléabilité par la cémentation. Voyez le n°. III. des Remarques du Procédé précédent.

Si vous n'avez pas de fourneau de fusion qui puisse donner un feu assez actif pour cette opération , il faut mettre le creuset devant la tuïere d'un soufflet , & chasser indépendamment de cela la fumée de l'antimoine avec le soufflet à main.

Si on a un bon scorificatoire , on y peut faire l'opération , selon le XIV. Procédé : mais la perte de l'or est grande par cette voie ; principalement quand on lui a joint une grande quantité de substance réguline de l'antimoine. Ce qu'il en revient d'avantageux , c'est que l'opération est beaucoup plutôt achevée qu'avec un creuset , par rapport à la grande étendue du test.

Quand l'or est sur le point d'acquiescer son dernier degré de pureté , il faut se garder de l'agiter avec un instrument de fer. Il en emporteroit sur le champ une bonne quantité qu'il ne seroit plus possible de détacher. Cependant , si la faute est faite , on la ré-

pare en plongeant le fer dans du plomb bouillant : ou bien en retranchant la partie du fer à laquelle l'or est soudé, & la purifiant, ainsi que nous l'avons dit, par des projections d'antimoine & de soufre. L'or possède en un degré si éminent la propriété de dissoudre le fer, qu'on l'a vu mettre en fusion une quantité de ce métal, ou d'acier, multiple de la sienne, pourvu toutefois qu'elle fût exemte de soufre minéral, à un feu médiocre, & qui n'étoit que ce qu'il faut pour tenir l'or en fonte. Cette union produit un corps fragile, très-dur, & qui a l'éclat de l'argent.

REMARQUES.

I.

L'antimoine cru contient trois quarts de partie réguline sur un quart de soufre commun, qui le constitue tel. C'est ce soufre qui pénètre intimement & dissout l'argent &

le cuivre dont on allie l'or, ainsi que les autres métaux : en sorte que le régule se trouvant libre (Partie I. §. CLXXIII. Corollaire III.) & plus pesant que les métaux alliés qui lui ont enlevé son soufre, se précipite au fond. Mais quoique l'or échappe à son action, néanmoins pendant que l'argent & le cuivre de son alliage sont dissous, il ne laisse pas d'y en avoir une bonne quantité, divisée en de très-petites molécules, qui s'y trouve enveloppée de façon à ne pouvoir gagner le fond ; à moins qu'elles ne soient rencontrées par des molécules régulines, qui, constituant avec elles de plus grosses molécules, se précipitent plus promptement, par rapport à la diminution de surface & par conséquent de contacts, & vont grossir le régule orifere au fond du vase, dont la couleur ne peut manquer d'être pâle à cause de la combinaison. Pour que l'antimoine cru soit bon, il doit avoir les qualités suivantes. Il faut qu'il

soit solide & pesant. Qu'il n'ait aucun éclat quand il est rompu en travers, mais qu'il paroisse plein de petits tuiaux ; qu'il présente, si on le casse longitudinalement de longues stries en partie parallèles, & en partie croisées, d'un gris obscur tirant sur le bleu, mais en même tems très-brillantes & très-polies ; qu'une petite portion fondue dans un scorificateur ait la propriété de se dissiper toute entière si on en chasse la fumée avec un soufflet. Celui qui est spongieux, léger, plein de bulles, par stries petites, étroites & fort irrégulières, qui laisse dans le test des saletés, ou des vestiges des autres métaux, est de beaucoup inférieur au précédent : on le vend communément sous la forme d'un cône. La partie qui constitue le sommet de ce cône, est un antimoine supérieur à celui qui en fait la base, par la raison qui en sera exposée ci-après dans le Procédé sur ce demi-métal. Ce n'est pourtant pas parce
que

que la base est moins réguline & plus sulphureuse qu'on la mésestime ; car la purification de l'or dépend principalement du soufre. C'est que les métaux étrangers & les matieres terreuses se rendent toutes vers cette partie-là.

I I.

On fait fondre encore une ou deux fois le régule séparé de ses scories, avec de l'antimoine cru, pour séparer de l'or le cuivre & l'argent qui peuvent y rester encore. Il est évident que plus il y a de cuivre & d'argent dans l'or, plus aussi il se précipite de régule d'antimoine qui va se joindre à l'or, & réciproquement. Il est également clair qu'une quantité de soufre seul, prise à volonté, ne départ pas l'or de l'argent & du cuivre, parce que le soufre emporte beaucoup d'or avec les métaux hétérogenes, & que quand il est seul il se consume trop rapidement. Enfin il suit conséquem-

ment que c'est principalement au soufre de l'antimoine qu'on doit attribuer le départ de l'or d'avec le cuivre & l'argent.

III.

Puis donc que le soufre d'antimoine détruit la vertu menstruelle entre l'or, l'argent & le cuivre, & qu'il n'y a que sa partie réguline qui favorise la précipitation on voit aisément la raison pour laquelle il ne convient pas de précipiter, avec l'antimoine seul, sans lui ajouter quelque peu de soufre, de l'or allié d'autres métaux. Si l'on manquoit à cette addition, il seroit nécessaire d'employer une plus grande quantité d'antimoine cru, pour fournir la quantité suffisante de soufre. Mais il arriveroit par-là qu'on étendrait l'or dans une si grande quantité de régule, qu'on ne pourroit l'en séparer qu'à force de tems & de travail, sans en perdre une partie; car ce régule est très-ravisseur & l'or n'est

pas tout-à-fait à couvert de son action.

I V.

Le régule d'antimoine , étant tout volatil à un feu médiocre , se dissipe aisément à l'aide d'un soufflet , & se sépare ainsi de l'or qui est très-fixe. Il faut cependant en pareil cas garder un juste milieu ; car l'on perdrait infailiblement beaucoup d'or , si l'on donnoit un feu trop violent , surtout sans aller par degrés , & que le souffle fût trop impétueux. D'ailleurs l'on ne doit pas s'attendre à procurer par ce moien à l'or , une parfaite ductilité , si on ne le fond après avec le nitre & le borax (XIX. Procédé) ; ou si l'on ne détruit par la cémentation tout ce qui lui est resté de la partie réguline de l'antimoine : car l'esprit de sel , ainsi que l'eau régale , ont la propriété de la rendre très-volatile. Il est toutefois possible de dissiper le reste de l'antimoine en tenant long-tems l'or exposé à un

feu vif dans un fcorificatoire très-plat , & lui dirigeant le vent impétueux d'un foufflet à main.

C'est une chose admirable que de voir dans cette opération combien l'action de l'air est capable de diffiper les corps sous la forme de vapeurs. A peine apperçoit-on de vapeurs quand l'antimoine est en fonte à une légère chaleur ; tandis que si l'on dirige le vent d'un foufflet sur sa surface , il s'en élève incontinent d'épais tourbillons , qui cessent si l'on discontinue de souffler , & qui recommencent si l'on souffle de nouveau.

V.

Lorsque l'on veut employer sur la fin de l'opération , dans le tems que l'activité du feu commence à se rallentir, le flux de nitre & de borax , principalement le nitre seul , il faut se bien garder d'en projeter une trop grande quantité à la fois ; car s'il reste encore une portion assez considérable de la

partie réguline de l'antimoine, la matiere se gonfle si prodigieusement, qu'elle passe par-dessus les bords des vaisseaux même les plus grands. En pareil cas, il faut attendre que le sifflement & l'ébullition soient cessés pour ajouter une autre portion du flux. Il faut avoir grand soin en même tems de tenir le creuset couvert, de crainte qu'il n'y tombe quelque charbon : car pour-lors la matiere réguline que le nitre a convertie en scories, en lui enlevant son phlogistique, & a rendue par-là incapable de s'unir à aucun métal, ne manqueroit pas, si-tôt qu'un charbon noir ou ardent y feroit tombé, de lui enlever son phlogistique, de reprendre conséquemment sa nature de demi-métal, & de s'unir à l'or. D'ailleurs les charbons ardents détruisent une grande quantité de nitre ; ce qui est autant de perdu pour la destruction du régule : enforte que l'on est obligé, pour avoir dans l'or le point de pu-

reté que l'on souhaite , d'employer beaucoup de nitre sans nécessité.

On peut détruire tout le régule d'antimoine par le nitre , en le fondant un certain nombre de fois, & y projetant peu à peu le double de son poids de ce sel , & séparant les scories à chaque fois. Mais il faut pour-lors observer avec bien de l'exactitude les précautions que nous avons mentionnées. Toutefois cette opération est dispendieuse par rapport à la grande quantité de l'or qu'on perd , & à celle du nitre qu'elle exige.

VI.

L'or , ainsi purifié par l'antimoine cru , paroît ne le céder en rien à l'or le plus pur (XXVI. Procédé) , si on les compare l'un & l'autre à la pierre de touche. La quantité d'argent qui lui est unie est trop petite pour le pâlir sensiblement. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il en contient : on

le démontre , en dissolvant l'or dans l'eau régale, selon ce que nous avons preserit au même Procédé.]

V I I.

Si l'on a à traiter à la fois , par ce Procédé , une grande quantité d'or , il sera plus prudent de se servir d'un double vaisseau (Partie I. §. C C X X X I X. & C C X L.) ; car il n'est point de circonstance où les vaisseaux soient plus exposés à se fendre , & à être corrodés que dans celle dont il est question. Ce double accident est causé de reste par le vent froid du soufflet & par la faculté qu'a l'antimoine d'atténuer puissamment. Le vaisseau en question doit être très - grand , pour qu'on puisse l'entourer d'un feu assez fort sans craindre qu'il y tombe des charbons allumés , qui feront boursoffler l'antimoine employé dans la premiere partie de ce Procédé , ou qui seront nuisibles pour les raisons mentionnées au n°. V.

VIII.

La matiere métallique fulphurée qui furnage le régule & qui en est distincte , contient en elle tout le métal séparé de l'or. Il faut la garder , soit pour l'employer à semblable opération , si elle contient encore beaucoup d'antimoine cru , soit pour en tirer l'argent un peu orifere qu'elle recelle. On connoîtra qu'elle peut servir encore une fois , par son extérieur , semblable en quelque façon à l'antimoine cru. La même chose sera indiquée , si elle n'a servi qu'une seule fois à précipiter de l'or allié de peu d'autre métal ; ou supposé qu'elle n'ait été employée que dans une seconde ou troisième fusion pour de l'or déjà précipité par le régule , & conséquemment privé de la plus grande partie de ses métaux étrangers. L'antimoine dont il s'agit doit servir à précipiter la premiere fois le nouvel or que l'on a à purifier :
car

car pour la seconde & troisième purification, c'est de nouvel antimoine qu'il faut employer.

Mais supposé que le soufre d'antimoine ait perdu presque tout son régule, en conséquence de l'alliage que contenoit l'or, il en faut séparer l'or & l'argent selon le Procédé qu'il suit.

XXXIII. PROCÉDÉ,

Précipiter, par la fonte, l'or & l'argent de la masse sulphurée restant du XXXII. Procédé.

A P P A R E I L.

I.

Mettez dans un bon creuset les métaux sulphurés du Procédé précédent. Quand ils seront fondus, projetez-y environ un vingtième d'un flux composé de trois parties de flux noir, sur une écaille de fer en poudre. Aiant tenu

ce mélange en une fonte bien liquide pendant quelque tems , versez-le dans un cône : vous aurez un culot provenant de la partie réguline de l'antimoine contenue dans les scories , lequel tient l'or qui a pu être enlevé par les mêmes scories (Procédé précédent n°. VIII.). Après l'avoir séparé , mettez sur le champ dans le même creuset la matiere qui reste : fondez-la , & projetez-y le même flux. Vous aurez un second régule que vous mettrez avec le premier. Répétez cette manœuvre une troisième fois. L'argent contenu en la masse sulphurée se sépare , ainsi que nous l'avons enseigné au XXI. Procédé.

II.

Détruisez le regule de chaque culot en particulier , selon le Procédé précédent , ou la seconde méthode du XXI. Procédé. Il est avantageux en pareil cas d'ajouter un peu de plomb , à moins que le culot n'en contienne déjà , &

pour-lors on a recours à la coupelle : ensuite de quoi on essaie avec l'eau forte (Procédé X X V I I.), le bouton de fin qu'on en leve , pour savoir s'il est assez riche en or pour être départi avec bénéfice , & de quelle maniere il faut s'y prendre à ce sujet. Voiez les Procédés précédens.

A U T R E M E N T.

Mettez la masse sulphurée dans un test semblable à celui que nous avons décrit dans la seconde méthode X X I. Procédé. Dissipez-en le soufre & la partie réguline de l'antimoine , de la maniere que nous l'avons dit au même endroit. La perte de l'argent sera plus considérable par cette voie que par la précédente , à cause de la rapacité du soufre & de sa quantité, ainsi que de l'action impétueuse de l'air.



REMARQUES.

Le flux dont on se sert en cette occasion absorbe puissamment par sa partie alcaline le soufre minéral , mais avec lenteur. C'est pour cette raison que l'or se trouve plus concentré dans les petits régules qu'avec aucune autre addition. L'écaille de fer se réduisant à l'aide du phlogistique , contenu dans le charbon du flux , devient avide du soufre. Elle sert d'ailleurs à empêcher que le flux alcalin , étant converti en une espèce de foie de soufre , par le concours de ce minéral , n'enlève d'argent (Partie I. §. CLXXIII. Corollaire I.) ; elle le précipite même s'il en a été enlevé. Il ne faut jamais négliger l'usage des martiaux dans les circonstances où l'on soupçonne qu'il peut se former du foie de soufre , ou du tartre vitriolé ; car ces deux matières dissolvent l'or & l'argent , ainsi que les autres métaux : au lieu qu'ils sont précipités par le

fer. On trouvera dans les endroits cités les éclaircissemens nécessaires à celui-ci.

XXXIV. PROCÉDÉ,

Précipiter, par la fonte (Partie I. §. D X.), l'or de l'argent orifere.

SI la quantité de l'or contenue dans l'argent, n'excede pas celle de huit karats, le meilleur moien de le départir est l'eau forte. On la préfere infiniment en pareil cas, pourvu toutefois qu'on ait les ustensiles nécessaires, à la cémentation & à la précipitation par l'antimoine. Mais lorsque la quantité de l'or y est si petite, qu'elle ne seroit pas capable de paier les frais du départ à l'eau forte, on peut avoir recours au départ concentré. Il est impossible d'indiquer d'une maniere déterminée quelle est la moindre quantité d'or, qui peut être séparée par cette voie avec

bénéfice : ainsi on aura égard , à ce sujet , au prix des différentes matieres dont le secours est ici nécessaire , lequel varie dans les différens païs.

A P P A R E I L.

I.

Essaiez l'alliage par la méthode du X X X. Procédé , pour savoir s'il contient assez d'or pour mériter d'être départi ; ou si l'or excède la quantité qui se sépare avec plus d'avantage par l'eau forte. Ensuite , granulez tout l'alliage : pesez-en un marc fictif , quand il sera sec : coupellez-le & le départez par l'eau forte (X X X. Procédé) , pour connoître quelle est la quantité de l'or & de l'argent. Cette tentative a pour but d'apprendre si tout l'or est précipité de l'argent ou non , dans l'opération suivante : car vous pouvez être sûr que les proportions sont les mêmes dans tout l'alliage gra-

nulé , que dans l'échantillon que vous en avez pris.

I I.

Humectez légèrement la grenaille avec de l'eau , & la mettez dans un vase assez grand : ajoutez-y un quart , ou , si les grains en sont menus , un sixième , au plus , de soufre en poudre subtile ; mêlez le tout soigneusement avec les mains , afin que chaque grain ait occasion de se couvrir d'une légère couche de soufre. Mettez cette matiere dans un pot de terre vernissé , de telle grandeur qu'il en soit presque plein ; ajustez-y un couvercle , luttez-en les jointures avec une détrempe tenue d'argile , & le placez sur un trépied au milieu d'un foier assez spacieux. Il faut dresser tout autour un feu de roue qui en soit éloigné d'un pan , dans toute sa circonférence. D'abord il sera doux , puis vous l'augmenterez par degrés , & l'approcherez du pot de terre , afin de mettre le soufre en fusion , & de

lui faire dissoudre la grenaille. Quand vous commencerez à apercevoir de la fumée, ou une petite flamme sulphureuse s'échapper de différens endroits des jointures, ou de quelques fentes qui peuvent survenir au vaisseau pendant l'opération, vous aurez une marque certaine que la dissolution est faite. Après avoir ôté les charbons & laissé refroidir le pot, vous y trouverez, en le cassant, une masse noire que vous séparerez avec soin des fragmens du vase qui pourroient y adhérer. Cette cémentation d'argent avec le soufre peut aussi se faire dans le creuset qui doit servir au départ suivant concentré.

III.

Faites dans le cendrier du fourneau de fusion (Partie I. Planche III. figure 6. ou Planche IV. figure I.), un bassin de réception avec de l'argile: aiez soin qu'il n'y ait aucunes ordures, afin que,

au cas que le creuset vienne à se briser, vous y puissiez ramasser le métal assez commodément, & sans aucune perte. Placez-y, sur une tourte évaporée avec soin, le creuset chargé de la grenaille sulfurée. Ajoutez-y autant de demi-onces de cuivre granulé, qu'il y a de marcs d'alliage au creuset. S'il tenoit déjà du cuivre, vous vous contenteriez d'ajouter ce qu'il en faudroit pour faire le reste de la demi-once; & si la quantité requise s'y trouvoit, il n'en faudroit pas mettre davantage. Couvrez le creuset: emplissez, jusqu'à son bord supérieur, le fourneau de charbons d'une grosseur médiocre; prenant bien garde à ne point laisser d'espace vuide. Allumez le feu par le haut; il ne doit pas être bien fort pour mettre la matière en fonte. Pour savoir si elle est dans cet état, plongez-y une baguette de fer; &, au cas que la chose soit, agitez le bain. Il ne faut pas y tenir long-tems la baguette, car elle ne tarderoit gueres à s'y

détruire. Vous aurez tout prêt un flux précipitant , composé d'ingrédiens qui ont plus d'analogie avec le soufre , que l'argent : tels que sont tous les alcalis fixes & les substances qui le contiennent matériellement , de quelque espece qu'elles soient , & parmi les métaux , le fer , le cuivre & le plomb. On peut donner pour exemple le flux qui seroit composé de deux parties de plomb granulé , d'une partie de chacune des matieres suivantes ; savoir , de fiel de verre , de sel commun fondu , de litharge , & même de limaille de fer. Projetez-en , au moien d'une cuiller de fer , autant de demi-onces qu'il y a de marcs de grenaille ; en le distribuant également sur toute la surface du bain : remuez-le , après chaque projection , avec la baguette de fer , pour en rendre le mélange plus intime : couvrez le creuset , & laissez passer quelques minutes avant que de réitérer. Il faut que le feu soit assez fort , pour tenir depuis le commence-

ment jusqu'à la fin , la masse en agitation par le bouillonnement : mais il ne doit pas passer le degré nécessaire à cet effet. Aiez grand soin de fournir au feu de l'aliment , à mesure qu'il en manquera : car si la chaleur devenoit inégale à faute de cette précaution , ou qu'il fallût tout d'un coup une grande quantité de charbons , pour remplacer ceux qu'on auroit laissé consumer , il seroit à craindre que le vaisseau , principalement quand il est grand , ne se fêlât , & ne laissât échapper le métal.

I V.

Vous laisserez encore la matiere au feu environ une demi-heure , après que tout le précipitant sera employé ; ensuite de quoi , vous la verserez dans un cône graissé de suif. Si la quantité en étoit considérable , vous en puiseriez la plus grande partie , avec un petit creuset rougi , que vous vuideriez dans un mortier de fer , enduit d'une

légère couche d'argille bien détrempée & chauffée ; après quoi vous tireriez le creuset du feu pour y verser le reste d'un seul jet. Sur le champ , mettez le creuset au feu & entourez-le de charbons. Comme la matiere a eu le tems de reprendre sa solidité , renversez le cône ou le mortier de fer. La partie inférieure du régule contient l'or de l'alliage, & une certaine portion de son argent ; le reste de ce métal étant dans la couche supérieure mêlée avec le précipitant. Séparez le régule & le gardez : mais remettez au creuset l'alliage sulphureux encore chaud. Lorsqu'il sera fondu, vous y projetterez , ainsi qu'auparavant , la même quantité de flux précipitant pour en avoir un nouveau régule , que vous verserez dans un cône ou mortier de fer. Séparez la partie scorifiée, pour la mettre au même creuset , & la précipiter une troisième fois à l'aide de la même quantité de flux ; il convient d'y revenir une quatrième , si l'on a trouvé une quan-

tité d'or considérable dans l'alliage,
par l'essai du n°. I.

V.

Faites fondre le dernier régule dans un creuset neuf, & granulez-le en le versant dans un baquet plein d'eau agitée avec un balai. Pendant que vous en ramassez la grenaille, mettez fondre le troisième régule pour le granuler de même. Traitez ainsi le second, & enfin le dernier pour avoir la grenaille de chacun à part. Prenez un marc fictif, au plus petit poids (XXIX. Procédé n°. I.), de grenaille de chaque régule : essayez-les chacun en particulier sur une petite coupelle, pour savoir s'ils n'ont point retenu des métaux précipitans, & pour connoître combien ils en contiennent. Enfin soumettez, au départ à l'eau forte, les boutons de fin de l'argent orifere.

Vous trouverez l'or de tout l'alliage, découvert par l'essai du n°. I. concentré dans le premier ré-

gule, en tout, ou pour la plus grande partie. S'il n'est pas tout dans le premier régule, la quantité qui lui manque, se trouvera dans le second. Il n'est même pas rare de la trouver subdivisée jusqu'au troisième & au quatrième, mais avec cette loi, que le premier est toujours plus riche en or que celui qui suit. Après avoir purifié par la coupelle selon le XIV. Procédé, la grenaille qui contient une quantité d'or suffisante, on peut la départir à l'eau forte. Quant à celle des derniers régules, comme elle ne contient d'or que la quantité capable de dédommager des frais de la précipitation & non du départ à l'eau forte, on la mêle avec d'autre argent orifere qu'on doit soumettre à ce Procédé: on cimente le tout avec le soufre selon le n°. II. & l'on précipite l'or avec une partie de l'argent par le flux, ainsi qu'il a été exposé n°. III. & suivans; jusqu'à ce qu'enfin l'on soit parvenu à en avoir une proportion con-

venable. Il s'ensuit , tout bien examiné , que l'opération dont il s'agit n'est avantageuse qu'autant que la quantité d'argent dont on doit précipiter l'or , est considérable. On peut traiter à la fois par ce Procédé quelques centaines de marcs de matiere.

V I.

L'argent qui reste dans le mélange sulphureux , se précipite dans le cendré , ou selon le XXI. Procédé par le plomb & la limaille de fer.

Si l'on n'a ni le tems ni la commodité de départir de l'argent à l'eau forte , l'or suffisamment concentré dans les régules , on peut cémenter de nouveau le régule granulé avec le soufre (n°. II.), en lui ajoutant deux parties d'antimoine cru , & précipiter l'or avec le flux , ainsi qu'on l'a déjà prescrit. L'or gagne ainsi le fond avec la partie réguline de l'antimoine qui lui tient lieu d'argent. On fond ensuite un certain

nombre de fois le régule avec de nouvel antimoine, pour achever de séparer l'argent qui dans la première précipitation n'a passé qu'en petite quantité de l'alliage dans le régule. Enfin l'on exhale l'antimoine en fumée (Procédé précédent). Quoi qu'il en soit, il n'est presque pas possible qu'on ne perde quelque peu d'or & d'argent, à moins que d'avoir manié ces sortes d'opérations très-fréquemment.

AUTREMENT.

Après avoir fait fondre l'argent sulfuré, versez-en d'abord la plus grande partie dans un mortier, & le reste dans un cône. Quand le régule conique sera figé, remettez-le au creuset, dans la position naturelle, c'est-à-dire sur sa base. Le régule se trouvera par cette disposition au sommet du cône. Si-tôt que la matière sulfurée sera en fonte, cherchez-y le régule au moien d'une cuillier ou d'une pincette. Comme c'est
un

un composé d'or & d'argent exempt de soufre , & conséquemment d'une fusion plus difficile que l'argent sulfuré (Partie I. §. CCCCXXXVII.) ; il n'est pas étonnant qu'il garde sa solidité quelque tems après que celui-ci est fondu. Jetez ensuite sur le bain un quarantième ou cinquantième de limaille de fer. Remuez-en la surface de tems en tems avec un petit bâton bien sec. Versez-le une demi-heure après dans un cône. Remettez au creuset , & séparez-en le régule ainsi que devant. Cette manœuvre doit être réitérée trois ou quatre fois , selon la quantité d'or contenue en l'argent.

Le très-habile SCHLUTTER a enseigné la maniere de précipiter sans addition d'aucun métal étranger. Voici quelle est son opération : il retranche , de l'argent orifère granulé , autant de demi-onces (*a*)

(*a*) M. CRAMER s'est trompé. Il est
Tome III.

qu'il a des marcs à précipiter. Il cimente le reste avec le soufre , le met en fusion , projette dessus une petite portion de la grenaille qu'il a mise en réserve , & remue souvent le bain avec un petit bâton. Il tient la matiere en fonte jusqu'à ce qu'il n'apperçoive plus de petits points de la surface du bain , paroître brillans , puis se terminer tout-à-coup ; ce qui annonce qu'il s'est dissipé assez de soufre pour que les grains d'argent purifiés à la surface se précipitent & aillent grossir le culot. Enfin il verse la matiere & se conduit quant au reste ainsi que nous l'avons enseigné.

Par cette méthode on purifie plus aisément le plachmall que par la précédente ; mais aussi elle demande plus de tems , & par-là l'or se trouve distribué en un plus gros culot. D'ailleurs , toutes les

positif que SCHLUTTER met des onces & demie.

fois que je l'ai tentée, je me suis vu dans l'obligation de concentrer une seconde fois (n°. V. à la fin). La perte de l'argent a été aussi plus considérable. Ainsi chaque méthode a ses commodités & ses inconvénients.

R E M A R Q U E S.

I.

On n'a recours à ce Procédé que dans le cas où l'on a à traiter beaucoup d'argent mêlé d'une petite quantité d'or, qu'on ne peut déterminer, pour savoir si elle est capable de défraier de son départ. Toutefois, quand on a le charbon à bon marché, une abondance d'argent orifere & un appareil convenable, il y a encore quelque profit à tirer un ou deux grains (Partie I. §. CCCXXVI.), ou même un denier d'or.

I I.

C'est dans un vaisseau fermé

C c ij

que doit être faite la cémentation du soufre avec l'argent. Autrement il se dissipe une excessive quantité de soufre, avant qu'il ait pénétré chaque grain jusques dans son centre : à moins toutefois qu'il ne soit fixé par un autre corps, tel que le régule d'antimoine ; ainsi que cela se voit dans la première méthode de la fin de ce Procédé, & pourvu que ce corps ne l'empêche pas d'agir sur l'argent. Mais on ne peut recourir à cette méthode que quand elle est requise par des circonstances particulières, telles que celles dont il est question ici. Savoir quand on manque de l'appareil nécessaire à réduire, au point de pureté que l'on desire, l'or concentré dans peu d'argent. Car on ne retireroit pas ses frais, si l'on vouloit départir de la même manière, ainsi que plusieurs Auteurs le veulent mal à propos, une très-petite portion d'or noyée dans une grande masse d'argent : par la raison qu'il est difficile non-seulement de purifier l'or de la partie réguline de

l'antimoine qui est considérable, & avec laquelle il se perd beaucoup d'argent; mais encore à cause du prix des autres ingrédiens qu'il y faut ajouter. Voiez le XXXII. & le XXXIII. Procédés.

Les grains d'alliage sont d'autant plus aisément pénétrés par le soufre, qu'ils sont plus petits. Si l'opération en est bien faite, le culot d'argent orifere est petit; & c'est ce que l'on souhaite dans le cas présent. Mais si elle n'a pas bien réussi, tout l'argent qui n'est pas impregné par le soufre se précipite, & grossit tellement le culot, qu'il faut répéter le Procédé plusieurs fois avant que l'or se trouve dans le culot dans l'état de pureté convenable.

III.

Il faut distribuer également, autant qu'on le peut, sur la surface du bain, le flux, ou tout autre précipitant. S'il est amoncelé en un seul endroit, le plomb du flux, venant à fondre, se précipite

tout aussi-tôt , & entraîne avec lui l'argent de l'alliage, lequel ne pouvant s'unir qu'à l'or de la colonne de sa chute , laisse par-là celui des parties adjacentes qui sont hors de son passage. C'est pour la même raison qu'il faut agiter le flux , avec une baguette de fer , à la surface du bain. Les sels , la litharge , le fer & le cuivre servent aussi à la précipitation , en absorbant le soufre. Mais ils le font plus lentement & plus également que le plomb. Les deux dernières substances sur-tout produisent cet effet d'une manière plus marquée ; sans compter qu'elles empêchent en même tems que le flux n'emporte d'argent (voyez le XXI. Procédé). Les sels servent principalement à rendre le flux plus aisé à fondre ; & tous ces corps réunis , couvrant la surface du plachmall , donnent des entraves au soufre & l'empêchent de volatiliser l'argent. Ainsi, à l'aide de ce flux employé comme il convient , on sépare plus exactement l'or d'un alliage où il

se trouve un peu d'argent, qu'on ne le peut faire, quand il manque, avec le plomb seul, le fer ou le cuivre. Il est évident aussi qu'un ou deux ingrédiens qu'on n'a pas ne causent aucune altération au flux par leur absence. C'est ainsi qu'on peut en composer un d'écaillés de fer, de litharge & de flux noir seulement : & il n'y en a point qui, dans la circonstance où l'on veut purifier l'argent du cuivre, convienne si bien que lui ; car il est d'une absolue nécessité que le fer & le plomb s'y trouvent pour cette précipitation. Quelques Artistes se servent de la limaille de fer seule, & même précipitent sans addition d'aucun autre métal. J'ai donné plusieurs méthodes afin qu'on fût plus en état de saisir la nature de ce Procédé, & qu'on pût choisir la plus commode, selon la circonstance.

I V.

Par ce moien, l'on peut précipi-

piter l'or qui peut être resté dans le plachmall du XXXII. Procédé. Et il n'y a d'autre différence entre ce Procédé-ci, le précédent & le pénultième, qu'en ce que la précipitation de l'or se fait ici par l'argent, au lieu que dans les deux précédens on emploie le régule d'antimoine. Si l'on est exercé dans ces sortes de travaux, on peut être sûr qu'il reste à peine un dixième de grain d'or dans un marc d'argent. Il est bon d'observer que quand on se sert de vaisseaux d'Ipsen pour ce Procédé, il faut exclure de la composition des précipitans, les sels qui les pénètrent (Partie I. §. CCXXXIX.).

V.

On précipite le reste de l'argent du mélange sulphuré selon le XXI. Procédé. On en retire jusqu'à la moindre quantité d'argent, si l'on emploie le plomb seul d'abord, & ensuite le fer; au moyen duquel tout le plomb se précipite, entraînant

entraînant avec lui l'argent : phénomène que le fer seul ne produiroit certainement pas si bien. Cette précipitation se peut faire dans un cendré avec peu de plomb, car ce mélange n'est que du plachmall, & conséquemment il est comparable à la mine d'argent vitrée, qui est très-fusible & très-riche (Partie I. §. CCCCXXXVI.) : & en effet, il en a toutes les propriétés, excepté qu'il a, par la première méthode, un peu de plomb & de cuivre.

VI.

Il faut se garder de faire sans nécessité cette précipitation pour de l'argent doré ; car souvent la couche d'or peut être emportée sans causer de dépense, par le racleur, la lime ou le tour, selon que la forme de la pièce le permet. Cependant il est bon, avant que d'entreprendre cette manœuvre, de couper un échantillon de l'argent, en enlevant préalablement l'enduit d'or qui le recouvroit, &

de le départir par l'eau forte , pour
 savoir s'il n'est point allié d'or. S'il
 en contient assez pour défraier du
 départ , alors il est inutile de le dé-
 dorer. On retirera par la précipita-
 tion l'or qui est appliqué à la surface
 de l'argent & celui qui lui est allié.
 Au contraire s'il n'en tient pas assez
 pour mériter le départ , on enle-
 vera l'or par les moïens que nous
 avons donnés. Cependant cette
 séparation qu'on doit appeller mé-
 chanique , ne peut pas avoir lieu
 à l'égard des vaisseaux ciselés , ou
 d'une pièce de vermeil réduite à
 une extrême finesse , telle que le
 fil doré. On retire commodément
 l'or des ustensiles de cuivre , en
 les faisant rougir au feu & les étei-
 gnant dans l'eau. Au bout d'un
 certain nombre de fois , l'or se sé-
 pare avec des écailles du cuivre ,
 qu'on vient à bout de lui enle-
 ver parfaitement ensuite , par le
 plomb & l'antimoine.



XXXV. PROCÉDÉ,

Séparer l'or fulminant de ses sels.

A P P A R E I L.

Mettez deux parties de fleurs de soufre dans un mortier ; mêlez-y , peu à peu , une partie d'or fulminant. Chargez - en un creuset : exposez ce creuset à un feu très-doux , & qui ne soit que ce qu'il faut pour mettre le soufre en fusion. Exhalez une partie de ce soufre en fumée , & allumez-le après cela. La flamme étant passée , augmentez le feu jusqu'à faire rougir le vaisseau. Si-tôt que vous ne sentirez plus de vapeurs sulphureuses , ajoutez un peu de borax fondu préalablement , & de fiel de verre , & donnez un grand feu pour mettre le tout en fusion. Vous trouverez un culot d'or au fond du creuset.

On peut aussi réduire l'or fulminant, en le mêlant avec une bonne quantité d'alcali fixe résout, ainsi que d'huile de vitriol; l'évaporant jusqu'à siccité; lui ajoutant quelques corps gras, & le projetant peu à peu dans un creuset rougi.

REMARQUES.

L'or, l'eau régale, l'alcali fixe exposés seuls au feu, ne fulminent point, non plus que deux de ces substances réunies ensemble. Pourtant l'alcali fixe uni à l'acide marin décrépitent-ils légèrement, & le nitre accélère-t-il avec violence, par le concours du feu, la destruction des corps inflammables. Mais ces trois substances jointes ensemble par la dissolution & la précipitation produisent ce phénomène contre toute attente. On n'en a point encore donné la raison: ceux qui en attribuent la cause au nitre, ne font pas attention qu'il lui faut pour

fulminer du phlogistique & une plus grande chaleur que n'en exige l'or fulminant. Or il est constant qu'un alcali fixe très-pur ne contient point assez de phlogistique pour produire cet effet , & que ces deux êtres réunis ne détonnent point. Ceux au contraire qui s'imaginent que c'est le phlogistique de l'or qui détonne avec le nitre , ne sont pas plus heureux en fait de découvertes ; car il s'en suivroit delà que la mixtion de l'or seroit détruite : conséquence qui est démentie par l'état de perfection où l'on trouve l'or réduit en une poudre très-subtile , si on le fait fulminer par petites portions sur une plaque polie de métal , ajustée à une grande cloche de verre , pour le recevoir. La décrépitation du sel commun ne résout pas mieux la difficulté ; car , bien qu'elle ait quelque analogie avec la fulmination de l'or , à la violence près , l'or ne laisse pas d'être fulminant pour être précipité par un alcali volatil , lequel

ne fait pas de sel marin. Il est vrai que le sel ammoniacal qui résulte de la combinaison de cet alcali volatil & de l'esprit de sel détonne avec le nitre : mais cette explication n'est pas plus admissible que les précédentes ; puisqu'on fait fulminer , par la première expérience , l'or de la même manière avec le concours de l'alcali fixe. On n'est pas plus fondé à dire que la violence de la détonation provient de ce que les sels détonans & décrépitaux se trouvent renfermés de toutes parts au milieu d'une molécule d'or : car si l'on fait bouillir long-tems dans l'eau de l'or fulminant , on lui enlève la plus grande partie de ses sels , & conséquemment sa vertu fulminante ; ce qui n'arriveroit pas s'ils étoient renfermés comme dans des vaisseaux scellés hermétiquement. Il suit donc que l'étiologie de ce fait est encore à trouver.

Au reste il est bon d'avertir qu'on ne doit rien entreprendre de té-

méraire avec ce corps terrible ; car pour peu qu'on l'expose à la chaleur, ou qu'on le triture fortement, il produit un fracas horrible & met l'Artiste en danger de sa vie ; ainsi qu'un funeste événement l'a appris depuis peu.

XXXVI. PROCÉDÉ,

Séparer l'or & l'argent des débris & déchets d'un laboratoire.

DAns les Procédés que nous avons donnés jusqu'ici, il y a toujours une perte inévitable d'or & d'argent qui s'attachent aux parois des vaisseaux, ou qui, les pénétrant, tombent dans les cendres, & se trouvent encore mêlés à d'autres ordures. On laisse accumuler une grande quantité de ces sortes de débris qu'on appelle terres de lavûres, avant que d'en retirer les métaux précieux qui y sont contenus, & dont la quantité

est pour - lors fort considérable. Cette opération varie selon la nature des matieres mêlées ensemble, ou selon la maniere dont le métal est uni aux débris : ainsi l'on choisit parmi le nombre de celles qui sont consacrées à cet usage , celle qui est la plus avantageuse.

A P P A R E I L.

I.

Si des molécules solides d'or & d'argent se trouvent être mêlées de cendres légères ou de poussière , un simple lavage (X V I I I. Procédé n°. I I. & suiv.) suffit pour les en délivrer. Les petites pierres qui y restent après cela doivent en être séparées avec la main.

I I.

Lorsque des molécules de ces métaux sont mêlées de matieres étrangères plus ténues, mais en même tems spécifiquement plus pe-

fantés qu'elles, il faut se servir d'un tamis qui laisse passer celles-ci , & retienne celles-là pour en séparer les pierres , s'il s'en trouve.

I I I.

Mais si les particules métalliques contenues en ces cendres , &c. sont trop fines pour pouvoir être séparées de la manière que nous l'avons prescrit au n^o. I. & I I. il faut avoir recours à l'amalgame (X X I I. Procédé). Cette opération se fait très - commodément avec la machine de trituration dont nous avons parlé au n^o. I I I. des Remarques du même Procédé , s'il y a une grande quantité de matière à traiter.

Si les matières hétérogènes contiennent beaucoup d'or & d'argent , & qu'elles soient susceptibles d'une vitrification facile , on renonce à l'amalgame. On les mêle pour-lors avec de la litharge & on les fond ensemble dans un creuset. On y projette de tems en tems quelque peu de flux noir. Le plomb

se réduit, dissout l'or & l'argent & se précipite avec eux. On verse la matière dans un cône chauffé & graissé. On coupelle le régule. Le plomb des scories qui en résultent se réduit de nouveau, & contient encore pour l'ordinaire quelque peu d'or & d'argent. On le garde pour le traiter en même tems que ces métaux que l'on doit purifier par le plomb. C'est ainsi que l'on se ménage ce petit bénéfice sans être obligé de faire une opération particulière.

I V.

S'il adhère quelque peu des métaux précieux à la partie externe des creusets fêlés, ou autres vaisseaux de terre quelconques, & aux pierres, &c. qui ont servi de tourtes pour soutenir les vaisseaux qui ont flué, on les fait rougir, puis on les plonge dans le plomb bouillant, soit sur le cendré, soit sur la coupelle. Par ce moien on retire tout l'or & l'argent qui se trou-

vent ensuite purs après la destruction du plomb.

V.

Mais cette manœuvre (n°. IV.) n'est pas suffisante dans les cas où les ustensiles de terre sont intimement pénétrés par les métaux précieux. Ainsi il les faut bien piler & en séparer par le tamis les plus grosses molécules de métal. Si la poudre qui a passé, en contient une bonne quantité, on la lui enlève par l'amalgame qu'on fait dans la machine (*ibid.*) de trituration.





DU PLOMB.

XXXVII. PROCÉDÉ,

*Réduire & précipiter le plomb de sa
mine fusible (Partie I. §. DX.
& suiv.).*

APPAREIL.

I.

RÉDUISEZ la mine de plomb en poudre grossière semblable à du gros sable. Pesez-en deux quintaux fictifs, & les mettez sur une écuelle à vitrifier, frottée de sanguine ou de colcothar édulcoré. Cette précaution a pour but d'empêcher que la mine en rôtissant n'adhère au vaisseau, & il n'est point à craindre qu'elle en soit altérée. Voiez la fin du n^o. I. des

Remarques. Couvrez-le d'un autre test renversé, ou avec un couvercle qui joigne bien. La mine doit en occuper toute l'étendue. Placez votre vaisseau, ainsi chargé, sous la moufle : donnez-lui d'abord un feu doux ; augmentez-le ensuite par degrés , jusqu'à ce qu'il soit presque rouge : tenez-le dans cet état pendant quelques minutes : alors découvrez-le. La couleur noirâtre de la mine, au bout d'une heure ou deux, sera devenue d'un gris tirant sur le jaune ; preuve certaine que la plus grande partie de son soufre est dissipée.

II.

Réduisez cette mine rôtie en une poudre subtile , sur le porphyre des Essaieurs : ajoutez-y son double de flux noir (Partie I. §.CLXXXVIII.), avec un demi-quintal de limaille de fer non rouillée, & autant de fiel de verre (*ibid.* §. C L X.) pilé. Mêlez le tout bien exactement : chargez-en un creuset ou

une tute (Partie I. Planche II. fig. 5. 6. & 10.), dont les deux tiers au moins restent vuides. Couvrez la matiere de sel commun à la hauteur de quatre doigts, que vous tasserez bien : ajustez-y un couvercle, ou à sa place un autre petit creuset qui y soit reçu : fermez les jointures avec un lut capable de soutenir le feu : desséchez ensuite ce lut à une légère chaleur. Les sels que vous emploierez doivent être très-secs, & avoir été conservés avec soin dans cet état depuis que la dessication en a été faite.

III.

Placez ce creuset au fourneau de fusion (Partie I. §. CCLXXV.). Couvrez-le de charbons de la hauteur de quelques pouces : allumez le feu par le haut. Augmentez-le jusqu'à faire rougir obscurément le vaisseau. Vous ne tarderez pas à entendre le sel commun décrépiter & ensuite un léger sifflement : entretenez le feu dans

le même état tant que ce bruit continuera ; alors mettez dans le fourneau autant de charbon que vous jugerez qu'il en faut pour achever l'opération. Donnez rapidement un feu de fusion. Il ne faut pas plus d'un quart d'heure pour que la matiere se mette en fonte , & elle n'exige pas un feu bien violent. Si , lorsque vous haussiez le feu , le sifflement recommence & s'augmente considérablement fermez promptement le fourneau de toutes parts : faite de quoi la matiere ne manqueroit pas d'élever son écume jusqu'au couvercle , de passer à travers le lut , & même de soulever le couvercle. On a cet inconvénient à craindre pendant les cinq ou six premières minutes après que le feu est haussé ; & il faut attendre, pour le rétablir , que le bouillonnement soit tout-à-fait passé. Vous connoîtrez que la matiere est sortie du vaisseau , soit qu'elle se soit échappée à travers quelques fentes , ou qu'elle ait passé par-dessus

ses bords , par une fumée grise & copieuse , & une flamme obscure , jaune & épaisse , accompagnée d'une ébullition & d'un léger sifflement. Ce dernier accident est quelquefois occasionné parce que on a augmenté le feu mal-à-propos ; mais il ne manque jamais de survenir s'il est tombé quelque charbon dans le creuset. Quoi qu'il en soit , il faut , dans l'un & l'autre cas , rejeter le creuset & ce qu'il contient , & recommencer l'opération.

I V.

La précipitation étant achevée , ce que vous connoîtrez par la cessation du bouillonnement & par la pureté de la flamme du fourneau , retirez le creuset du feu. Posez-le sur un endroit bien sec & l'y frappez de quelques petits coups de marteaux , pour achever de précipiter en un seul culot les petits grains de métal qui peuvent être dispersés & suspendus. Quand le creuset sera refroidi , cassez-le ,
&

& pesez-en le régule. Vous ferez alors ce que la mine fournira aux Fondeurs. On précipite en même tems l'argent que le plomb peut contenir. On en découvre l'existence & la quantité par la coupelle.

V.

On peut être sûr que l'opération a bien réussi quand les scories se sont affaïssées par la diminution du feu, & qu'en écumant elles ne se sont point échappées en partie à travers le lut des jointures : quand on ne découvre nulle part de molécules de plomb, mais qu'elles sont toutes réunies en un seul culot solide, peu brillant, bleuâtre, ténace & ductil : quand les scories sont dures, noires, solides, excepté vers le milieu, où elles sont contiguës avec la couche du sel marin, & où il se trouve pour l'ordinaire quelques petites grottes. Le sel ne se mêle pas avec le flux ; il le furnage avec une teinte de noir. Une scorie

330 D O C I M A S T I Q U E
spongieuse , légère , poudreuse ,
occupant presque autant d'espace
que la matiere quand on la mise
au fourneau ; un bouton galeux ,
d'un éclat sombre & semblable à
celui de la mine ; des grains de
plomb nichés dans les scories &
surtout à leur partie inférieure ,
sont tout autant d'indices que le
feu n'a pas été assez fort , ou assez
long-tems continué , & qu'il faut
conséquemment recommencer l'o-
pération. Il arrive quelquefois que
le plomb ne se trouve pas tout
précipité , parce que on aura plon-
gé le creuset tout rouge dans l'eau ,
ou qu'on l'aura posé dans un lieu
humide. C'est une preuve que le
feu a été trop violent ou trop
long , quand le régule est brillant
comme de l'argent , & que les sco-
ries & le fond du creuset , qui
touchoient au culot , sont recou-
vertes d'une écaille blanche &
brillante. L'opération est encore
plus mal faite quand le bouton est
caverneux , soit par le dehors ,
soit par le dedans ; que les peti-

tes grottes intérieures sont luisantes, & donnent quelques foibles couleurs d'iris ; & que le plomb réduit, s'étant scorifié en partie, a passé à travers le creuset.

A U T R E M E N T.

Cette opération peut aussi se faire, au cas que le fourneau dont nous avons parlé, manque, dans l'aire d'une forge pourvue d'un soufflet à deux vents (Partie I. §. C C X C V I. & Planche V. figure 1.). On place la tute chargée de mine & de flux devant & à trois doigts de la tuïere ; & pour la préserver de la fêlure, on y oppose l'un de ses angles. Elle doit être portée sur une tourte d'un doigt d'épais. On l'environne de pierres, on la couvre de charbons noirs, d'une grosseur médiocre, sur lesquels on met des charbons ardens. On laisse ainsi le feu s'allumer peu à peu jusqu'au fond sans soufflet. On entretient le vaisseau obscurément rouge pen-

E e ij.

dant un quart d'heure , en attendant que les signes de l'augmenter n°. III. se présentent. Alors on commence par donner un petit coup de soufflet ; puis on cesse , & l'on continue ainsi à petits coups , pour augmenter le feu par degrés , jusqu'à ce qu'il ne soit plus à craindre que la matiere se boursouffle & passe par-dessus. Ensuite on remet du charbon , & l'on donne un feu médiocre de fusion , remuant légèrement de tems à autre le feu avec une tenaille ; de peur que , le charbon venant à manquer , principalement vis-à-vis la tuilere , le vent du soufflet ne frappe immédiatement sur la tute & ne la fasse fêler. Toutefois , il faut que le vent puisse passer. Ce que nous aurions à dire de plus à ce sujet , est énoncé dans la méthode précédente.



R E M A R Q U E S.

I.

Pour tirer le plomb de sa mine , il faut commencer par séparer les matieres étrangères par lesquelles il est minéralisé. Tel est le soufre minéral qui fait une partie assez considérable de tout minerai de plomb ordinaire. On peut le dissiper par le rôtiage (Partie I. §. D X X V.). Mais comme la mine décrépité , il faut tenir couvert dès le commencement & tant que le bruit dure , le vaisseau où se fait cette torréfaction. On ne doit le rougir qu'obscurément ; car la mine dont il s'agit devient aisément pâteuse , ronge le vaisseau , & y adhère de façon , qu'on ne peut s'empêcher d'en perdre. Si l'on a plusieurs mines à essayer , il est à propos de les calciner toutes en même tems dans différens vaisseaux, pour ménager les peines , le tems & le charbon. Au lieu de détruire

le soufre par la calcination , l'on pourroit l'absorber avec la limaille de fer , par la fonte : mais le grillage est préférable ; par la raison que quelques mines de plomb sont accompagnées d'une substance demi-métallique , & surtout antimoniale , que le fer sépare également du plomb. Car il est constant que le fer n'agit point du tout sur un demi-métal quand il trouve du soufre auquel il peut s'unir : & l'on en a une preuve certaine dans la fonte du fer avec l'antimoine cru , où le soufre de l'antimoine est saisi par le fer , & la partie réguline précipitée. Il y a des Auteurs qui craignent que le plomb ne soit altéré par une addition de fer ; mais c'est bien gratuitement ; car le plomb le rejette toujours (Partie I. §. LIX.) : & l'on ne connoît point encore de méthode au moien de laquelle on puisse rendre constante l'union de la moindre particule de fer avec le plomb.

On ne doit pas regarder le fer

comme étant d'une nature réfractaire, vu qu'il entre en fonte avec les matieres qu'il doit absorber, presque aussitôt qu'on y a ajouté un flux; & quand bien même il n'y entreroit pas, il n'en précipiteroit pas moins le plomb, car pour-lors ce métal ne se trouveroit point retenu parmi les interstices du fer.

I I.

Mais comme la calcination enleve le phlogistique de la mine, & que la matiere qui reste se transformeroit en verre, si on l'exposoit seule au feu, on est obligé de lui ajouter une matiere qui lui fournisse un phlogistique pur, telle qu'est le flux noir (Partie I. §. CXI. & CLXXXVIII.), auquel on mêle de l'écume de verre pour le mettre en fonte, parce qu'il ne laisse pas d'être réfractaire en comparaison du plomb; & que l'écume du verre entre en fusion sitôt qu'elle commence à rougir. On ferme le vaisseau de

crainte que le phlogistique ne se dissipe ; car on fait par expérience qu'il est presque impossible de dépouiller , de sa partie inflammable , un charbon tel que le flux noir , dans un vaisseau dont l'intérieur n'a aucune communication avec l'air. Le sel commun dont on couvre la matiere sert en quelque sorte à remplir les mêmes vues , ainsi qu'à empêcher que le flux ne vienne à être agité d'un bouillonnement impétueux , en conséquence de la chute des charbons. Quelques Artistes précipitent avec le flux en question le plomb de ses mines dans un grand scorificateire qu'ils placent sous la mouffle : mais , en pareil cas , il faut avoir soin de tirer le test du feu , si-tôt que le bouillonnement & l'écume du flux sont passés.

III.

Il est bon d'observer que le feu doit être modéré pendant quelque tems au commencement de l'opération , parce que la matiere se raréfie

réfie prodigieusement pendant la réduction du plomb. On peut s'en convaincre en jettant de la poudre de charbons sur de la litharge en fonte dans un test placé sous la moufle ; car pour-lors le bain perd sa tranquillité. Ce phénomène arrive pour la moindre quantité de phlogistique : en sorte que l'on fait rarement fondre de la litharge sans qu'elle bouillonne & écume avec sifflement. Ainsi donc si l'on vient à augmenter le feu trop rapidement, la mine calcinée & mêlée exactement avec le flux salin charbonneux perce le lut, & la plus grande partie du plomb se trouve dispersée par grains ou hors du vaisseau, ou au dedans, étant appliquée aux endroits qui sont au-dessus du flux. On évite cet inconvénient en donnant un degré de feu modéré jusqu'à ce que la réduction soit finie : ce qu'on connoît par la cessation du bouillonnement qui arrive encore pour-lors ; pourvu toutefois qu'il ne soit pas dû à l'humidité du flux. Ce-

pendant, comme cette réduction se fait à un feu beaucoup moins fort qu'il n'est nécessaire pour mettre le flux en fonte, il n'est pas étonnant que la matiere en ébullition soit comme suffoquée par cette solidité, & ne puisse entrer en expansion. Ensuite on donne subitement un grand feu de fusion, afin d'occasionner la précipitation du plomb, qui est dispersé par grains dans le flux. Quoi qu'il en soit, il est bon de remarquer qu'un feu trop violent est beaucoup plus nuisible qu'un feu convenable, mais soutenu trop longtemps : d'où il suit conséquemment que le fourneau de fusion sans soufflet est préférable au foier d'une forge, par la raison qu'on est plus le maître du feu. Si l'on a à essayer plusieurs mines à peu près semblables en fusibilité, on peut placer à la fois au fourneau de fusion plusieurs vaisseaux, observant toutefois de les ranger à égales distances les uns des autres, & des parois du fourneau, pour

qu'ils éprouvent le même degré de feu ; & remuant le charbon de tems à autre , afin qu'il remplisse uniformément les vuides. Il vaut mieux laisser les vaisseaux un peu trop long-tems au feu , que de les en tirer trop vîte ; car en ce dernier cas , il reste plus de plomb dans les scories , qu'il ne s'en détruit dans le premier , tout étant égal dans les excès en plus & en moins. Ainsi à moins que l'excès en plus ne soit poussé au dernier période , il n'est pas besoin de répéter l'opération ; au lieu que la chose est toujours nécessaire , si on a donné moins de feu qu'il ne falloit. C'est agir sensément que de faire à la fois deux ou trois essais de la même mine , pourvu que la multitude des travaux ne s'y oppose pas. Alors dès que les premiers signes qui annoncent la fin de la précipitation paroissent , il faut retirer un vaisseau du feu , puis le second quelques minutes après , & enfin le troisième , après un pareil intervalle. Si une opé-

ration vient à manquer, on en a toujours au moins une de bonne que l'on préfère aux autres, parce qu'elle est accompagnée des signes qui la font juger telle, & qu'elle fournit un plus gros bouton. Telles sont les précautions qu'on doit apporter, supposé que les circonstances le permettent, dans toute opération, où il est difficile d'éviter des défauts considérables, qui ne peuvent être reconnus que quand les travaux sont achevés.

I V.

Pour ce qui est de l'essai des scories, salines & tenant plomb, on y ajoute une moitié de flux & un peu de suif; & l'on procède ainsi que nous venons de le dire. Les autres scories s'examinent comme le minerai.

Les mines de plomb verte & blanche (Partie I. §. CCCCXXIV. & CCCCXXV.), se réduisent sans calcination préliminaire. Il ne faut qu'ajouter des corps gras au fondant dont nous avons parlé.

XXXVIII. PROCÉDÉ,

Réduire & précipiter le plomb de sa mine rendue réfractaire par les pyrites.

A P P A R E I L.

I.

TOrrez deux quintaux de cette mine, ainsi que nous l'avons enseigné au n°. I. du Procédé précédent : mais avec cette différence que le feu doit être un peu plus fort depuis le commencement du grillage jusqu'à la fin. Les pyrites, & principalement celles qui sont purement martiales, empêchent la mine de devenir aisément pâteuse, & de se réunir en gros grumeaux, ou tout au moins d'entrer en une fonte bien liquide. Quand cette mine calcinée sera refroidie, réduisez-la en poudre subtile. Réitérez la calcination une

seconde & même une troisième fois , jusqu'à ce qu'elle n'exhale plus de soufre , quoique médiocrement rouge.

II.

Ajoutez à cette mine six quintaux de flux noir & deux quintaux de fiel de verre. Conduisez l'opération , ainsi que nous l'avons exposé au procédé précédent ; si ce n'est qu'il faut un feu plus long & un peu plus fort vers la fin , que quand vous avez à traiter une mine plus fusible.

REMARQUES.

I.

Les mines de plomb pyriteuses étant réfractaires, tant par rapport à la terre martiale , qu'à cause de la terre non métallique qu'elles contiennent, exigent une plus grande quantité de flux salin, dont la propriété est de disposer ces fortes de terres à la vitrification ,

& conséquemment un feu plus fort & plus long-tems continué, pour que la précipitation du plomb se fasse de la maniere qu'il convient.

II.

Comme toute pyrite contient une terre martiale, qui, étant fondue avec un flux réductif, reprend sa forme métallique; il est évident que cette terre martiale fait ici les fonctions qui sont remplies dans le Procédé précédent par la li-maille de fer; c'est-à-dire qu'elle y délivre le plomb des matieres étrangères qui lui sont alliées. A la vérité, le degré de feu qui met la mine de plomb en fonte, n'est pas capable de précipiter le fer de sa mine sous la forme d'un régule: mais il n'importe; il suffit que la réduction s'en fasse: & il est indubitable que la chose arrive ainsi, au moien d'un degré médiocre de fusion, & avec le concours du phlogistique qu'on joint à la mine; auquel cas il existe

du fer capable de remplir les vues dont il s'agit. Il est bon d'observer qu'une terre martiale privée de phlogistique, & toute matiere venant du fer, & dépouillée de son phlogistique à la violence du feu, ne sont pas si propres que le fer même à absorber le soufre, l'arsenic, l'antimoine & autres semblables. Il faut leur rendre leur phlogistique pour que les propriétés soient les mêmes. Au reste il faut examiner si la mine de plomb contient la quantité de pyrites nécessaires à sa réduction : si celle qui s'y trouve ne suffisoit pas, on suppléeroit à ce qui en manque par un peu de limaille de fer.

III.

Le grillage doit être porté assez loin ; car le fer contenu dans les pyrites, étant déjà saturé de soufre, n'a pas les mêmes propriétés que le fer pur (voiez le n^o. I. des Remarques du Procédé précédent). La torréfaction doit être

forte , principalement quand les pyrites sont arsénicales ; car l'arsenic est beaucoup plus fixe & plus adhérent aux mines que le soufre. Il se convertit même conjointement avec le flux noir , en un régule demi-métallique , lequel étant uni au plomb , en fait dégénérer rapidement la plus grande partie en verre (Partie I. §. XC.). Comme une pareille pyrite ne contient pas assez de fer pour résister à l'action de l'arsenic ; il est à propos pour lors d'y ajouter de la limaille de fer.

IV.

Le plomb qu'on tire d'une mine pyriteuse , n'est pas ordinairement si pur , que celui qui provient d'un minerai qui en est exempt : il est noirâtre & moins ductile. Cette différence lui vient du concours du cuivre dont toute pyrite recele une plus ou moins grande quantité , lequel se réduit en même tems que le fer & se joint au culot de plomb : en sorte qu'il

346 D O C I M A S T I Q U E
faut une liquation particuliere pour
l'en séparer ; ce dont nous trai-
terons bien-tôt.

XXXIX. PROCÉDÉ,

*Séparer , par le lavage , les pierres &
les terres d'une mine de plomb.*

A P P A R E I L.

I.

LE lavage d'une mine de plomb se fait de la même maniere que celui de la mine d'argent du XVIII. Procédé : mais il faut se garder d'être induit en erreur par le poids excessif d'une mine ; car si elle est accompagnée d'une roche un peu dure , il arrive que les fréquens coups de pilon qu'on lui fait essuier , réduisent en une poudre fine & écailleuse le tissu de la mine qui est friable & feuilleté : enforte qu'elle flotte sur l'eau sous la forme d'une poudre bleuâtre.

Le même Procédé contient le reste des manipulations.

II.

Si la mine lavée est pure, il la faut traiter selon le XXXVII. Procédé, au contraire, si elle se trouve pyriteuse, on suivra le XXXVIII.

XL. PROCÉDÉ,

Précipiter le plomb de sa mine résistante par les terres & les pierres, & incapable d'être traitée par le lavage.

APPAREIL.

A Joutez à deux quintaux de cette mine rôtie, & réduite en poudre fine, autant d'écume de verre : plus le mélange en fera intime, mieux ce sera. Joignez-y en outre quelque peu de limaille de fer ; à moins que la mine ne soit martiale ; mêlez-y ensuite huit

348 D O C I M A S T I Q U E
quintaux de flux noir , & suivez ce
qui a été enseigné au XXXVIII.
Procédé.

REMARQUES.

Le XXXVIII. Procédé fournit
toutes les lumières nécessaires à
l'éclaircissement de celui-ci. En
pareil cas , plus la division & le
mélange sont exacts , plus la sco-
rification des pierres & de la terre
non métallique devient aisée. Et
il n'est pas besoin d'avoir recours
à un feu long & violent pour se
la procurer. D'ailleurs on ajoute
une grande quantité de flux , &
principalement de fiel de verre
pour atténuer suffisamment les sco-
ries , & par-là faciliter la précipi-
tation des particules de plomb ré-
duites.



XLI. PROCÉDÉ,

*Réduire & précipiter le plomb de l'une
de ses mines quelconque, en la strati-
fiant avec le charbon.*

A P P A R E I L.

I.

Prenez pour quintal d'essai cent demi-onces, ou trois livres deux onces réelles. Chaque demi-once représentera une livre. Vous pouvez encore augmenter votre quintal de pareille quantité, en sorte que la livre fictive soit d'une once réelle. Réduisez un quintal de mine de plomb en petits morceaux de la grosseur d'un pois à peu près. Rôtissez-le dans une grande terrine plate, à un feu doux, d'abord ; puis augmenté par degrés, pour en exhiler la plus grande quantité du soufre.

II.

Vous préparerez le fourneau de fusion en y construisant un bassin de brasque (Partie I. §. CCLXXIII. & CCLXXV.), que vous saupoudrerez tout frais , de scories pilées & calcinées , de crainte qu'il ne s'en réduise quelque peu , ou de verre commun pilé ; après quoi vous l'unirez en y roulant une boule , ou bien en le tassant avec un pilon destiné à cet usage (Partie I. §. CCXIX.). Ajustez & luttez extérieurement un second catin au trou inférieur du cendrier du fourneau (Partie I. §. CCLXXV. & Planche III. fig. 13. i.) ; afin d'y recevoir ce qui en sortira. Remplissez ce bassin extérieur , ainsi que le fourneau , de charbons noirs & de charbons ardents pour les bien évaporer l'un & l'autre. Vous aurez eu soin d'ajuster à la partie supérieure du trou (*ibid.* Planche III. fig. 9. 10. d.), la tuile destinée à recevoir le canal du soufflet (Partie I. §.

CCLXXIII.). Soufflez fortement pendant un quart-d'heure , ou moins , jusqu'à faire bien rougir l'intérieur du fourneau , & principalement le bassin de réception. Ensuite ôtez au soufflet les poids qui l'abaissent , afin de ne donner qu'un souffle très-léger : alors , projetez la mine dans le fourneau. Il ne fera pas mal d'y ajouter un peu d'écaille de fer. Or la mine doit être placée sur les charbons qui sont vis-à-vis du trou de la tuïere , de façon pourtant qu'elle soit isolée des parois du fourneau. Si on la jettoit du côté de ce trou , le métal seroit refroidi par le vent du soufflet quand il descendroit par devant en fusion ; & ses scories , plus réfractaires que lui , s'arrêteroient tout vis-à-vis & empêcheroient l'action du souffle sur le feu. Si cet inconvénient a lieu , il faut écarter les scories en passant un ringard par le trou antérieur du cendrier (Planche III. fig. 10. c.). Il faut mettre un lit de charbons de moyenne grosseur

après un lit de mine , & continuer de la sorte jusqu'à ce que le fourneau soit les deux tiers plein , en finissant par conséquent par une couche de charbons. Vous observerez avec attention s'il ne se fait nulle part d'amas de scories , parce qu'il faut le détruire si-tôt qu'il commence.

III.

Le fourneau étant chargé de toute la mine , tirez-en le plus de scories que vous pourrez : éteignez-les & les pilez grossièrement. Il faut séparer les gros grains de plomb qui s'y trouveront. Ensuite mettez ces scories au fourneau ainsi que la mine , en plaçant un lit de charbon alternativement. Vous pouvez les retirer du fourneau & les y remettre une seconde fois , pour réduire tout ce qui est susceptible de la réduction. Vous soufflerez doucement jusqu'à ce que les scories aient passé à travers le charbon ; auquel cas il ne fera plus besoin d'en remettre. Jetez
de

de l'eau goutte à goutte dans le bassin de réception extérieur, afin de refroidir le plomb qu'il contient. Examinez-en aussi les scories, pour savoir si elles ne contiennent point quelques grains de plomb. S'il s'en trouve, pilez les & séparez-en par le lavage les matières les plus légères, pour en avoir le plomb à part. Pesez tout ce que la fonte vous en a donné. La quantité doit répondre à celle que les Fondeurs retireront, si vous avez bien opéré.

R E M A R Q U E S.

I.

Dans ce Procédé, on réduit le plomb par le contact immédiat des charbons. La partie inflammable qu'ils élancent continuellement en conséquence de l'action du feu pénétre les pores, ouverts par la chaleur, des masses vitreuses, & métalliques qui leur sont mêlées, & qui coulent au milieu d'eux. On

354 DO CIMASTIQUE
a vu dans les Procédés précédens
le même phénomène produit par le
flux noir dans les vaisseaux fer-
més.

II.

Cette méthode à la vérité de-
mande un grand appareil , mais
elle ne doit pas être négligée ,
quand on a la commodité d'y avoir
recours. La réduction étant faite,
le plomb rassemblé dans le cen-
drier du fourneau coule de-là dans
le bassin de réception extérieur ,
où il se conserve & se dépouille
des impuretés qui peuvent lui res-
ter , à la faveur des charbons qui
le furnagent , lui donnent une cha-
leur bien plus douce que la pré-
cédente , & lui fournissent un phlo-
gistique continuel. Mais , si l'on
a intention de faire cet essai avec
plusieurs livres effectives , il faut
prendre garde de n'en pas trop met-
tre à la fois au fourneau ; parce
que la réduction ne se fait pas
bien , & que le feu en est en-
quelque façon suffoqué. Ensorte

que pour-lors les scories font abondantes , pâteuses & contiennent beaucoup de métal. Il est à remarquer aussi que la mine ne doit point être mise au fourneau qu'il ne soit bien évaporé & rougi , ainsi que le bassin de réception extérieur ; sans quoi les scories retiendroient quantité de grains de plomb , seroient dures & se ramasseroient par tas , qu'il seroit difficile de rompre. Il vaut mieux donner un feu trop fort & trop long pour cette dessiccation que de perdre une opération pour s'être trop pressé. Si, en introduisant une baguette de fer par le trou antérieur du cendrier (*ibid.* Planche III. fig. 10. c.) , vous sentez adhérer la croûte de scories qui recouvre le garni du fourneau , vous pouvez être sûr que le creux du bassin de réception a été suffisamment évaporé & rougi. L'inconvénient est le même si l'on fond une mine crue , ou qui n'a pas été assez torréfiée. Le soufre qu'elle contient en quantité ne se dissipe

qu'avec bien des peines , rend le métal réfractaire & cassant , l'empêche de se séparer promptement de ses scories & lui donne la consistance d'une pâte tenue qui prend aisément cet état , sans qu'on puisse la mettre en bonne fonte. Si une verge de fer introduite dans le fourneau est fortement rongée , ou sur le champ consumée , c'est une preuve que le soufre est en grande quantité dans la mine. Le soufflet pendant l'opération ne doit pas être chargé de beaucoup de poids , & même d'aucun ; car le métal se détruit pour la plus grande partie à la violence du feu , & principalement quand elle est accompagnée d'un torrent d'air impétueux. Outre cela comme il arrive par-là que la mine coule trop vite à travers les charbons & n'a pas le tems de prendre de phlogistique pour sa réduction ; il se forme à coup sûr une masse considérable de scories très-métallifères , qui soutiennent constamment l'action du feu sans se ré-

duire. Ainsi on tombe dans le même inconvénient que quand on a trop chargé le fourneau. Le tuyau du soufflet ne doit pas être trop étroit. Il doit donner passage à une bonne quantité d'air. Or cette quantité ne peut pas toujours être compensée par la compression produite par les poids augmentés proportionnellement ; car il est d'expérience que quand on surcharge les soufflets, pour suppléer au volume du vent par sa rapidité, on rend le feu inégal, & même on le diminue. On enduit le creux du bassin de verre ou de scories, soit pour en rendre la surface lisse & polie, & l'empêcher de retenir le métal ; soit pour la garantir de l'érosion, & prévenir la chute du métal dans les crevasses qui peuvent survenir.

I I I.

Par cette méthode on peut retirer par le plomb l'or & l'argent des terres de lavures, en y ajoutant des récréments vitrescibles de

358 DO CIMASTIQUE
plomb, telles que sont la lithar-
ge, toutes les chaux du plomb,
& les différentes substances qui en
recellent, ou bien la mine même
du plomb. Ces sortes de matie-
res retrouvant du phlogistique, re-
prennent leur état métallique, en-
lèvent aux cendrules & autres dé-
chets, l'or & l'argent qui leur
étoient unis par la vitrification,
rendent les scories molles & fu-
sibles, de réfractaires qu'elles
étoient. Le plomb que l'on retire
par cette voie peut se séparer sur
le cendré, ou bien être employée
à purifier d'autre or ou argent,
qui s'enrichissent de la quantité
qu'ils y en trouvent. Voiez les Pro-
cédés XIII. & XIV.



XLII. PROCÉDÉ,

*Séparer le plomb du cuivre par la li-
quation (Partie I. §. DVIII.).*

LE plomb qui contient une petite portion de cuivre , n'en est que moins ductile. S'il en contient un peu plus , sa cassure est grénue & il se rompt facilement ; au lieu qu'il est pour l'ordinaire ténace , & qu'étant rompu , les deux extrémités séparées sont un peu amincies & raboteuses. Enfin il est roux quand il contient beaucoup de cuivre pur. S'il est mêlé de soufre , il est noirâtre & très-fragile , qualités que lui donnent aussi les demi-métaux , & l'arsenic. Mais ces différentes matieres ont été séparées dans les Procédés précédens ; au lieu que le cuivre demande un appareil particulier , pour être séparé parfaitement.

A P P A R E I L.

I.

Construisez un catin de brasque pesante , dont la capacité soit proportionnée à la quantité des *pieces* de liquation que vous avez à y mettre. Il doit être fort plat & déclive ensuite par-devant. Pratiquez dans la partie la plus basse de ce catin un canal court , étroit & découvert , qui aille se décharger dans une autre catin ou bassin de réception contigu & inférieur au premier. Pendant que ce conduit est encore frais , insinuez-y transversalement , dans l'endroit où il touche la paroi extérieure du catin , une petite lame de fer qui s'y forme une petite rainure & qui ne laisse au fond du canal qu'un très-petit passage pour le plomb fondu. Desséchez bien le tout en y allumant du charbon.

I I.

Mettez les pièces de liquation
dans

dans le bassin supérieur. Allumez dans tous les deux un feu de bois ou de charbon, qui ne soit fort qu'autant qu'il est nécessaire pour mettre le plomb en fonte ; mais successivement & avec lenteur. Il s'écoulera à mesure par le petit trou fermé par la lame de fer & le conduit, & se rassemblera en un régule dans le catin inférieur. Il faut avoir soin de visiter de tems en tems le trou de décharge, pour voir s'il n'est point bouché par des molécules de cuivre que le plomb auroit chariées, ou par le plomb figé ; auquel cas on écarte ce qui l'obstrue, & on le remet dans le catin supérieur. Quand vous voiez que le même feu ne donne plus rien, augmentez-le jusqu'à rougir obscurément le catin. Ensuite soutenez-le quelque tems & l'éteignez.

I I I.

Tout le plomb se trouvera ramassé dans le bassin inférieur. Ajoutez-y tout ce que vous en trou-

verez d'épars çà & là en parcelles & en pellicules. Fondez - le de nouveau dans un vaisseau de fer à un feu assez fort pour le rougir obscurément. Jetez dessus un peu de suif, de poix, ou telle autre matiere propre à réduire ce qui est calciné : agitez le bain pendant que cette matiere donne sa flamme. Si-tôt qu'elle sera éteinte, cessez quelque tems. Ensuite ramassez la crasse qui couvrira la surface du bain. Il la faut mettre dans une cuillier de fer chaude, & en exprimer dans le bain, au moien d'un pilon, tout le plomb qu'elle pourra donner. Jetez, sur le cuivre du bassin supérieur, le déchet qui restera dans la cuillier, comme étant de même nature : ôtez le feu du catin qui contient le plomb fondu : enlevez-en la crasse & traitez-la comme la précédente : enfin ramassez une dernière pellicule dans le tems que le plomb est prêt à se congeler : exprimez-la & la jetez sur le cuivre, ainsi que nous l'avons dit :

alors le plomb fera tout-à-fait exempt de cuivre & semblable au plomb marchand.

I V.

Vous aurez dans le catin supérieur le cuivre qui étoit mêlé au plomb, & qui retient encore un peu de ce métal qui lui adhère extérieurement ; ce qui lui donne une couleur de pierre-ponce. Si la quantité du cuivre n'est pas au-dessous d'un quart ou d'un cinquième de celle du plomb, & que le feu ait été doux & lent, le cuivre aura la figure qu'il avoit avec le plomb.

V.

Pesez le cuivre, en tout ou en partie. Mettez ce que vous aurez pesé sur un cendré ; puis, après en avoir repesé une partie, placez-la sur une petite coupelle bien évaporée, & presque rougie. Vous laisserez détruire tout le plomb, & attendrez la cessation du bouillonnement du cuivre. Alors reti-

rez la coupelle & couvrez-la de poussier de charbon , en attendant qu'elle soit refroidie. Vous trouverez une diminution dans le poids de l'échantillon examiné : c'est celui du plomb détruit. Mais comme le plomb mêlé en petite quantité au cuivre , en détruit environ un douzième ou un quinzisième relativement à sa quantité propre , il est évident qu'il en faut rendre autant au cuivre pour connoître le titre de celui qui est resté dans le catin supérieur (n°. II.). Le Procédé L. apprendra à déterminer au juste , quelle est la quantité du cuivre détruit par le plomb , dans un cas particulier quelconque ; car cette quantité est plus ou moins considérable selon le différent régime du feu , & le concours des autres circonstances. Par cette méthode , il est aisé de calculer combien on peut retirer de cuivre du plomb , & par conséquent quelles étoient les proportions du mélange de l'un & de l'autre. En mettant sur une cou-

pelle le plomb *liquéfié*, on retrouve non-seulement la portion d'or & d'argent que tenoit l'alliage : mais encore l'on connoît par la teinte jaune sulphureuse de la coupelle , & le degré de pureté ou le rembrunissement de cette couleur , si le plomb a entraîné avec lui du cuivre , & la quantité qu'il en contenoit , à peu près ; car il est impossible de la déterminer avec précision.

R E M A R Q U E S.

I.

Le plomb ne dissout point le cuivre , s'il n'a pas plus de chaleur que ce qu'il lui en faut pour être en fonte : ainsi l'on peut fondre du plomb dans un vaisseau de cuivre pourvu qu'on ne passe pas ce degré ; car il le dissout rapidement, si-tôt qu'il commence à rougir , à fumer & à bouillir. Il suit qu'on doit se garder de donner une fonte trop forte à ce métal , surtout au

366 D O C I M A S T I Q U E
commencement. Or cette liqua-
tion est la plus simple de toutes,
vu qu'elle se fait sans addition.

II.

La petite plaque de fer sert à arrêter les copeaux & raclures de cuivre que le plomb a pu détacher. Comme ils y sont flottans , le plomb passe par la fente étroite qu'elle forme conjointement avec le canal comme par une couloire & les laisse derrière lui. On a soin d'en délivrer le canal de tems en tems. Mais comme , quelques précautions qu'on prenne , on ne peut pas empêcher qu'il ne passe du cuivre dissout par le plomb , quand on hausse le feu sur la fin de l'opération ; il est nécessaire de purifier le plomb de nouveau , en le faisant fondre , le laissant refroidir lentement , & le nettoiant de ses crasses pendant ce tems-là. On en use ainsi , c'est-à-dire qu'on refroidit lentement , parce qu'une petite quantité de cuivre dissout

par du plomb, se rend d'autant mieux à la surface du bain, que la chaleur est moindre. Ainsi il suit que le plomb est d'autant plus pur que la dernière crasse a été enlevée plus près de sa congélation ; & réciproquement. On jette dessus des matières grasses pour empêcher qu'il ne se calcine beaucoup de plomb, & pour réduire celui qui est déjà en chaux.





DU CUIVRE.

XLIII. PROCÉDÉ,

Réduire & précipiter, dans un vaisseau fermé, le cuivre de sa mine fusible, & absolument exemte de soufre & d'arsenic.

APPAREIL,

I.

MÊLEZ à un quintal, ou si vos poids sont petits, à deux quintaux fictifs de cette mine réduite en poudre subtile, trois fois autant de flux noir : mettez le tout en un creuset ou dans une tute, dont la moitié reste vuide : couvrez d'un demi-pouce de sel marin que vous comprimerez avec les doigts : mettez un couvercle, &

placez votre creuset au fourneau. Allumez le feu , ainsi que nous l'avons dit au XXXVII. Procédé.

I I.

Augmentez le feu par des degrés peu sensibles , jusqu'à ce que vous entendiez décrépiter le sel commun. Le bruit étant cessé ; faites rougir légèrement le creuset & soutenez le feu dans le même état pendant un demi-quart-d'heure. Alors poussez le feu jusqu'à faire rougir le vaisseau de couleur de cerise , soit à l'aide du dôme & de son tuiau , soit au moyen d'un soufflet que vous ajusterez au cendrier. Le cuivre se réduit & se précipite au bout d'un quart-d'heure à peu près. Vous connoîtrez que l'opération est achevée aux mêmes signes que nous avons indiqués au n°. I V. du X X X V I I. Procédé. Sans compter que tout ce que nous y avons enseigné doit être rapporté ici. Tirez le vaisseau du feu &

frappez de quelques coups le pavé sur lequel vous l'avez posé, pour faire rassembler en un seul culot les grains de cuivre épars.

III.

Cassez le creuset par le milieu, & longitudinalement, si cela se peut. Si l'opération est bien faite, vous aurez au fond du creuset un bouton de cuivre solide, d'un jaune éclatant, & demi malléable, couvert de scories d'un jaune brun, solides, dures & luisantes. Séparez-le en le frappant de petits coups de marteaux, & le nettoiez bien pour le peser.

IV.

Une scorie noire, spongieuse & poudreuse, des grains de cuivre brillans, réduits, mais non précipités, & épars vers le fond des scories, un bouton galeux & raméfié, sont tout autant d'indices que l'essai n'a pas eu assez chaud. Au contraire on a donné trop chaud & trop long-tems quand

les scories sont solides , dures & luisantes , mais teintes en rouge ; sur-tout aux environs du régule , ou que le bouton est lui-même couvert d'une croûte de même nature que ces scories.

R E M A R Q U E S.

I.

On peut voir ce qui a été dit au n°. I. & II. des Remarques du XXXVII. Procédé. Mais il est bon d'observer qu'il ne suffit pas aux mines , pour pouvoir être traitées par ce Procédé , d'être fusibles , il faut encore qu'elles soient pures. Celles donc qui sont propres à cet effet , sont la mine de cuivre vitreuse , & principalement la mine azurée & la verte ; ainsi que le bleu & le verd de montagne , qui en different peu (Partie I. §. CCCCVII. à CCCCX.). Si la mine de cuivre contient beaucoup de soufre , d'arsenic , ou de mine de fer , de plomb , d'étain ,

ou de quelque autre demi-métal , alors on n'a point un bouton pur , & il n'est que demi-malléable. Il faut avouer cependant qu'un régule de cuivre n'a jamais la même malléabilité que le cuivre pur : & cela est tout naturel ; car on n'a peut-être pas encore trouvé de morceau de mine de cuivre , pour si petite qu'elle fût , qui ne contînt quelque peu de terre martiale.

I I.

Dans toute réduction & précipitation de mine , de chaux , & de scories de cuivre , il faut employer le meilleur flux noir qui se puisse. Il doit être fait de nitre pur & de bon tartre , & n'avoir pas contracté la moindre humidité (voiez Partie I. §. CLXXXVIII.) : car on n'en est pas quitte pour le dessécher avec le corps qu'il doit réduire. C'est un tel flux qui rend le bouton de cuivre galeux , quelquefois caverneux , ou marqué de plusieurs sillons irréguliers , & de faux poids.

Il est conséquemment plus sûr de ne le faire qu'immédiatement avant l'opération avec six parties de flux cru, pour en avoir trois de flux noir (*ibid.*). Quelques Artistes ne le détonnent même qu'avec les matieres qu'ils veulent réduire, en y ajoutant le double de flux cru de ce qu'ils feroient de flux noir. Alors il leur faut un creuset beaucoup plus grand, & son couvercle ne doit pas être luté, afin que les esprits élastiques puissent s'échapper.

I I I.

Il vaut mieux donner le feu un peu plus fort, & le continuer un peu plus long-tems, qu'il ne convient, que d'en retirer trop vite le vaisseau. Toutefois l'exces ne doit pas être trop considérable ; car pour-lors le cuivre perd son phlogistique, se détruit & commence à se mêler aux scories qu'il teint en rouge. Il faut se rappeler ici tout ce que nous avons dit sur la réduction & la précipitation du plomb.

XLIV. PROCÉDÉ,

Réduire & précipiter le cuivre des mines, dont on a parlé au Procédé précédent, mais rendues réfractaires par des terres & des pierres incapables d'en être séparées par le lavage.

APPAREIL.

I.

RÉduisez cette mine en poudre très-subtile : pesez - en un ou deux quintaux : ajoutez-y une égale quantité d'écume de verre, avec quatre fois autant de flux noir qu'il y a de mine : mêlez le tout bien exactement ; car c'est par ce moyen sur-tout qu'on parvient à disposer les matieres terrestres stériles à la scorification, & que le flux réductif & précipitant peut agir sur les parties métalliques après les avoir délivrées de leurs liens.

II.

L'appareil est le même , quant au reste , que celui du Procédé précédent ; si ce n'est qu'il faut que le feu soit un peu plus fort & continué pendant demi-heure. Le creuset étant cassé , si les scories ont les qualités requises , le bouton sera aussi ductile & aussi élégant que le précédent.

Il arrive souvent qu'il ne se fait point de réduction & de précipitation par cette méthode , quand la mine de cuivre est dispersée par grains fins dans une masse considérable de terres & de pierres. En pareil cas on a recours aux additions d'où l'on peut réduire du plomb pur. Telles sont le minium, la céruse, ou les scories que l'on retire des scorificatoires : matières qui toutes n'ont pas beaucoup de cuivre , & ne sont pas d'ailleurs altérées par l'étain, l'arsenic, ou quelque autre demi-métal. On commence par calciner fortement la mine , mais non long-tems. On la réduit

en une poudre bien fine avec un fixième ou un dixième de quel-
qu'une des chaux ou scories dont
nous venons de parler, une quan-
tité de fiel de verre pareille à celle
de la mine, & trois fois autant
de flux noir ; & l'on procède ainsi
qu'à l'ordinaire. On a un culot de
plomb tenant le cuivre réduit de
la mine, qu'il faut séparer de la ma-
niere que nous le dirons dans la
suite.

REMARQUES.

I.

Le XL. Procédé contient l'ex-
plication que l'on peut désirer ici.
Mais comme les mines de cuivre
en question ne recellent presque
pas de soufre ni d'arsenic, ce se-
roit fort mal à propos qu'on en
feroit la torréfaction ; car on ne
pourroit manquer de perdre beau-
coup de cuivre : à moins toute-
fois qu'il ne s'agît de réduire en
poudre un roc sauvage qui l'en-
velopperoit, en l'exposant dans
les

les vaisseaux fermés à un feu violent & subit , & l'éteignant dans l'eau froide : car on ne calcine jamais un métal , qu'il n'y ait une partie de sa chaux irréductible , à l'exception pourtant de la chaux d'or & d'argent , mais que l'on nomme improprement de cette manière. Or les pierres que l'on suppose ici n'être pas susceptibles d'être traitées par le lavage , ne peuvent se séparer par le feu seul (Partie I. §. CCCLXXXII.).

II.

Dans le second cas , la chaux ou scorie de plomb facilite la précipitation du cuivre ; soit en rendant la scorification plus tenue , (Partie I. §. LXIX.) ; soit parce qu'étant réduite , elle se joint aux petits grains de cuivre aussi réduit , & en occasionne la précipitation ; parce qu'il y a pour-lors augmentation dans la masse & le volume. Le même secours est essentiel dans l'appareil en grand. On y ajoute des scories pauvres ;

378 D O C I M A S T I Q U E
de plomb, incapables presque d'indemniser des frais de leur réduction : mais il est à remarquer qu'il en faut d'autant plus, qu'elles recellent moins de plomb ; & réciproquement.

XLV. PROCÉDÉ,

*Précipiter le cuivre de sa mine (XLIV.
Procédé) martiale.*

A P P A R E I L.

Mettez ici en pratique tout ce que nous avons exposé au dernier Procédé ; mais votre régule n'aura pas la même élégance : il sera même moins ductile, n'aura qu'imparfaitement la véritable couleur du cuivre, & aura besoin d'être purifié.

R E M A R Q U E S.

Le feu que l'on donne en pareil

cas n'est pas assez fort pour réduire le fer en culot. Malgré cela, comme le cuivre est menstrue du fer, lequel est très-réfractaire quand on le traite au feu tout seul, il y en a une grande partie qui en est dissoute & qui s'unit au régule, en conséquence du mélange intime qu'on a fait de la mine & du fondant par la trituration.

XLVI. PROCÉDÉ,

Torréfaction de la mine de cuivre pyriteuse, sulphureuse, arsénicale, & demi-métallique.

A P P A R E I L.

I.

Mettez dans une écuelle frottée de sanguine (XXXVII. Procédé), deux quintaux fictifs de cette mine réduite en poudre grossière. Etendez-les au large dans toute la cavité du scorificateire :

ajustez un couvercle & placez votre vaisseau sous la moufle d'essai. Le feu ne doit être fort qu'autant qu'il le faudra pour rougir à peine la moufle. Découvrez le test si-tôt que la décrépitation sera cessée. Soutenez le même degré de feu pendant quelques minutes. Ensuite augmentez-le par degrés, afin de faire fumer légèrement la mine & sans interruption. Ceci ne réussit jamais mieux que quand on tient la porte de la moufle ouverte pour laisser le passage de l'air libre. La matiere veut être agitée de tems en tems avec le crochet de fer. Vous verrez les molécules brillantes de la mine, prendre un rouge foncé ou noirâtre. Dès qu'elles commenceront à s'unir les unes aux autres, donnez froid. Vous ôterez le test du feu, si-tôt qu'il ne s'en élèvera plus de vapeurs, & le laisserez refroidir. L'opération est bien faite quand les grains ne sont point fondus, & qu'ils ne sont pas fortement adhérens les uns aux autres. Ils sont pour l'ordinaire superficiels.

lement aglutinés les uns aux autres : mais si toute la masse ne formoit qu'un gâteau , il faudroit recommencer l'opération à un feu plus doux.

I I.

La mine étant refroidie , réduisez-la en une poudre un peu plus subtile qu'auparavant. Calcinez-la une seconde fois de la maniere que nous venons de le dire. Retirez-la & la mettez en poudre encore plus fine ; à moins qu'elle ne soit fondue. Il est essentiel de n'en rien perdre.

I I I.

Torréfiez une troisième fois , seulement pendant un quart d'heure , mais à un feu un peu plus fort. Si vous ne trouvez point en la mine de disposition à se mettre en fonte , brûlez dessus un peu de suif une ou deux fois , ou jusqu'à ce que vous ne sentiez plus d'odeur ni sulphureuse ni arsénicale : vous aurez une poudre fine ,

382 DOCEIMASTIQUE
douce & d'un rouge foncé , ou
de couleur noirâtre. Ce rôtissage
est achevé en une heure & demie ,
quand la mine est réfractaire ; au
lieu qu'une mine douce exige qua-
tre ou six heures.

REMARQUES.

I.

Toute pyrite contient toujours
du fer & une terre non métalli-
que , auxquels sont joints le soufre
ou l'arsenic , & d'ordinaire tous
les deux ensemble (Partie I. §.
CCCLIX. CCCCLXVI.
CCCXCVII. CCCCXV.
& CCCCXVIII.). D'ailleurs
il se trouve plus ou moins de cuivre
dans la plupart des pyrites ; & d'au-
tres en manquent absolument (*ibid.*).
Or l'action du feu varie sur une py-
rite selon la différence des com-
binaisons & des proportions de ses
molécules intégrantes. Par exem-
ple , elle est d'autant plus fusible
qu'elle contient plus de cuivre.

Elle entre en fonte d'autant plus rapidement qu'elle a plus de soufre & d'arsenic, & réciproquement ; & plus elle a de fer & de terre non métallique , plus elle est réfractaire. Il y a des pyrites , qui , si elles prennent un commencement de fusion pendant le grillage , ce qui arrive qu'elles ne sont encore que médiocrement rouges , adhèrent tellement au test, quoique frotté de sanguine , & en quelque façon à couvert d'un pareil inconvénient , qu'il n'est presque pas possible de les en détacher sans perte. Il faut encore ajouter à cela que le soufre & l'arsenic qui s'y trouvent , sont si étroitement unis à la partie fixe , que si un commencement de fusion vient à en diminuer la surface , c'est fort inutilement qu'on essaie de les dissiper , si on ne les réduit de nouveau en poudre , si l'on n'emploie pas un tems plus considérable pour achever l'opération , & si l'on ne conduit pas le feu plus exactement : en sorte qu'il vaut mieux recom-

mencer l'opération avec de nouvelle matière. Or on grille de cette mine le double de ce qu'on veut en employer dans l'expérience suivante ; afin que si la fonte vient à manquer avec la première moitié, on puisse avoir recours à la seconde , sans être obligé de répéter une torréfaction ennuyeuse. Si l'on a des indices de la présence d'une pyrite martiale réfractaire dans la mine , alors on peut donner un plus grand feu , & le rôtiage va beaucoup plus vite. Il faut cependant éviter de rendre le feu trop impétueux ; car il se perd une grande quantité de cuivre , qui est entraîné non-seulement par l'arsenic , mais encore par le soufre qui produit même ce phénomène dans les vaisseaux fermés , où il s'élève à un feu assez médiocre. C'est ce dont on peut se convaincre en resublimant lentement le soufre dans un vaisseau net & clos , & traitant ce qui reste au fond par le Procédé suivant.

II.

Quand le soufre & l'arsenic, c'est-à-dire les matieres qui favorisoient la fonte, sont dissipés pour la plus grande partie, il est permis de donner un feu plus fort. Mais il convient d'ajouter un peu de graisse. Cette substance a la faculté de dissoudre le soufre, d'altérer en quelque façon sa mixtion, qui consiste en une proportion déterminée d'acide & de phlogistique, & d'empêcher que la terre métallique du cuivre ne soit grillée au point d'en être irréductible. D'ailleurs cette addition de phlogistique rend les parties des demi-métaux beaucoup plus volatiles, & conséquemment plus susceptibles d'être dissipées par le même degré de feu. Au lieu que sans son concours, leurs chaux résistent au feu le plus violent (Partie I. §. CXIII. Corollaire IV.). Il en est de même de l'arsenic, encore bien qu'il soit tout volatil, & qu'il n'ait pas la propriété qu'ont tous les autres demi-métaux, de

se scorifier par eux-mêmes. Mais ce phénomène n'a lieu que dans les cas où ce minéral étant tellement enfoui dans des corps fixes, qu'il ne donne aucune preuve de sa présence (*ibid.* §. CCCLXXIII.), vient à se manifester si on le délivre de ses entraves en lui fournissant du phlogistique de la manière convenable. Il suit tout naturellement que les Docimasistes doivent retirer moins de métal des essais de cuivre, de plomb & d'étain, que les Fondeurs habiles n'en trouvent par les opérations en grand : différence qui naît de ce que ceux-là grillent sous la mouffle, à un feu pur & sans phlogistique ; & ceux-ci au milieu du bois ou des charbons qui en fournissent continuellement,

I I I.

On peut s'attendre à une quantité de cuivre d'autant plus considérable, que la poudre de la mine grillée est d'une couleur plus foncée & plus noire. Le contraire

arrive si elle est rouge ; car plus elle approche de cette couleur , plus elle contient de fer , & moins il s'y trouve de cuivre. Ceci arrive en conséquence de ce que le soufre , ou son acide , donnent au cuivre calciné & qu'ils ont dissout , une couleur très-noire , pendant qu'ils en donnent une très-rouge au fer.

I V.

Si une mine de cuivre pure se trouve dans le même morceau avec d'autres mines de métaux & de demi-métaux , & qu'il soit impossible d'en faire la séparation avec les mains , il faut avoir recours à la calcination : mais comme le cuivre contracte une partie du soufre & de l'arsenic des autres matières , avec lesquelles on le réduit & précipite , il est pour-lors réduit au même point que si sa mine eût originairement contenu ces deux substances.

XLVII. PROCÉDÉ,

*Précipiter le cuivre de la mine grillée
du Procédé précédent,*

APPAREIL.

Divisez en deux parties égales cette mine rôtie ; chaque portion doit être prise pour un quintal : ajoutez à chacune de ces portions leur poids d'écume de verre , avec quatre fois autant de flux noir. Mêlez bien intimément , & manœuvrez ainsi qu'il a été prescrit au X L V. Procédé. Vous aurez un culot demi-malléable , quelquefois absolument fragile , d'une couleur assez approchante de celle du cuivre pur , quelquefois blanchâtre & d'autrefois noirâtre ; ce qui le fait nommer d'ordinaire cuivre noir (en Allemand *Schwartz-Kupfer*) ; bien qu'il ne soit pas toujours d'une couleur si obscure : mais il est à noter que les Métal-

Iurgistes appellent généralement *noir* tout cuivre mêlé de matieres hétérogenes qui empêchent que sa malléabilité ne soit parfaite.

R E M A R Q U E S.

I.

On conçoit aisément que la nature du cuivre noir doit varier à proportion de celle des mines de cuivre pyriteuses & autres, jointes accidentalement à d'autres corps métalliques & demi-métalliques : car tous les autres métaux dont les mines de cuivre se trouvent entremêlées, se précipitent en même tems que lui, vu que le flux noir leur est également propre. Ainsi le fer, l'étain, le plomb, la partie réguline de l'antimoine, le bismuth, se trouvent d'ordinaire unis au cuivre noir en une infinité de proportions différentes. Il est évident aussi que l'or & l'argent doivent s'y trouver, si la mine en contient, vu qu'ils sont so-

390 DO CIMASTIQUE
subles dans toutes ces substances.
Le cuivre noir n'est pas non plus
tout-à-fait exempt pour l'ordinaire
de soufre & d'arsenic. Ces sortes
de matieres malgré les torréfactions
répétées, ne s'exhalent presque
jamais de façon qu'il n'en
reste quelques vestiges, qui ne peuvent
se dissiper pendant une fonte
subite, faite surtout dans des vaisseaux
fermés, & au moien d'un flux
qui recouvre la mine, & empêche
qu'elle n'ait un libre contact avec
l'air. Il y a plus, c'est que l'arsenic
est fixé par le flux noir, & se convertit
à son aide en une matiere réguline
demi-métallique, après quoi il fait
union avec le cuivre qui le met à
couvert de la dissipation. Or c'est
du concours de toutes ces causes
que dépend la diversité des couleurs,
de la consistance & enfin de la bonté
du cuivre noir.

II.

A la fin de cette opération, on
trouve assez souvent deux culots,

dont l'un , favoir l'inférieur , est plus riche en cuivre , & contient moins de fer , & l'autre , qui le recouvre , à la façon d'une scorie légère , est l'inverse du premier , quant aux proportions du cuivre & du fer. La raison s'en déduit des différens rapports qu'ont le soufre & l'arsenic avec ces deux métaux (Partie I. §. XCII I. & CLXXIII. Corollaire I.). Le fer enleve le soufre & l'arsenic aux autres métaux ; mais il arrive par-là que le cuivre s'unit avec lui en moindre quantité , par la faculté qu'il a de le dissoudre. Ainsi il n'est pas étonnant que le cuivre aiant plus de pesanteur spécifique que le composé de fer & d'arsenic , en soit furnagé. Il est évident que l'or, l'argent , les autres métaux & demi-métaux , qui se trouvent dans la mine ; lesquels n'ont pas tant de rapport avec le soufre & l'arsenic , & sont miscibles au cuivre , doivent se trouver en tout , ou au moins pour la plus grande par-

tie, unis au culot inférieur ; & c'est un fait attesté par l'expérience. Ce que nous venons d'avancer tirera de grandes lumières, outre celles qui seront fournies par l'endroit cité, des Procédés précédens, où nous avons enseigné la manière de retirer par la précipitation l'or, l'argent, le plomb, &c. des composés sulphureux. On en peut inférer que les demi-métaux & l'or, puis l'argent & ensuite le plomb, sont les plus propres à la précipitation ; que le cuivre ne s'y soumet que lentement, & que le fer reste le dernier dans la masse sulphureuse. Ainsi donc quand on sait que toutes ces substances métalliques & demi-métalliques, ou quelques-unes d'elles seulement, & que l'on connoît, sont contenues dans un composé sulphureux & arsénical, on peut juger quelles seront celles qui se trouveront dans le régule, & dans les scories, & dans quel ordre elles se précipiteront.

XLVIII. PROCÉDÉ,

Réduire en un régule grossier, & cassant, par la stratification avec les charbons, la mine de cuivre pyriteuse & crue.

A P P A R E I L.

I.

Prenez un quintal d'essai composé d'autant de demi-onces réelles que le quintal effectif contient de livres; en sorte que chaque demi-once représente une livre réelle. Pesez avec ce poids, dans une grande balance, un ou plusieurs quintaux de mine crue ou non, rôtie & réduite en morceaux gros comme des pois ou environ. Le fourneau de fusion doit être couvert d'un bassin nouveau, & absolument ajusté ainsi que nous l'avons dit au XLI. Procédé n°. II. & Partie I. §. CCLXXIII. &

CC L X X V. Bouchez la rigole qui communique du catin supérieur à l'inférieur, avec un charbon rond & luté avec la même matière que vous aurez employée pour faire le creux des bassins. Après avoir bien fait rougir le dedans du fourneau, ainsi que les catins, projetez-y la mine. Il faut entretenir le fourneau continuellement plein de charbons, & souffler beaucoup plus fort que nous ne l'avons exigé au XLI. Procédé. Le vent du soufflet doit être dirigé obliquement par en bas, de façon à déterminer la flamme sur la surface du métal contenu dans le catin supérieur, pour la tenir fluide. Les différentes précautions qu'on exige ici doivent être observées avec plus d'exactitude qu'au n°. II. du XLI. Procédé, parce qu'en ce cas-ci les scories sont très-réfractaires. Il convient, si vous connoissez à l'inspection, ou par un essai préliminaire, la nature réfractaire de la mine, ou des scories qui en doivent provenir, d'y ajouter des scories fusibles,

qui aient déjà éprouvé l'action du feu un certain nombre de fois , & après les avoir examinées, de crainte qu'elles ne fournissent de métal ; à moins toutefois que des circonstances particulieres n'exigent une addition de scories chargées de plomb , desquelles on ne peut déterminer la quantité convenable à la mine , que par un essai.

I I.

Quand vous aurez chargé le fourneau d'un quintal de cette mine , soutenez le même degré de feu autant de tems que vous le jugerez nécessaire pour que toute la mine se rassemble dans le bassin de réception. Introduisez un crochet de fer par le trou du milieu du catin , pour savoir si la matiere est en bain , & principalement si les scories sont en une fonte bien fluide , ou si elles ne sont point de même consistance que la poix ; parce que si elles sont dans ce dernier état , il les

faut retirer par le même trou au moien d'un rabot , de peur qu'elles ne viennent à obstruer le canal de communication. Ensuite ouvrez , à l'aide d'une verge de fer tranchante à l'une de ses extrémités , le trou bouché par le charbon pour laisser écouler la matiere dans le bassin extérieur qui doit être embrasé pour-lors. Si vous avez plusieurs quintaux de mine à fondre , écarterez du conduit les petits charbons & le reste des scories ténaces , & bouchez-le avec de nouveau lut. Enlevez avec des tenailles le métal figé du catin extérieur. Alors vous pouvez charger le fourneau d'un second quintal , le fondre & le faire couler dans le bassin extérieur.

III.

Quand vous aurez traité dans le fourneau toute la mine que vous aviez , que le feu en sera consumé , & qu'il sera refroidi , brisez-en les catins , afin de pour

voir retrouver ce qui se sera insinué dans les crevasses survenues pendant l'opération. Concassez aussi les scories & les examinez avec attention , pour voir si elles ne contiennent point de parties régulines. S'il s'en trouve , il les faut séparer avec les doigts , ou à l'aide du lavage , & les ajouter au régule contenu dans le catin extérieur & privé de scories , pour peser le tout ensemble. Or ce régule sera très-aigre & le métal y fera encore tel que dans l'état de minéralisation.

R E M A R Q U E S.

I.

Comme on applique ici le feu trop subitement à la mine , & qu'elle n'a le tems de lâcher qu'une très-petite portion de son soufre & de son arsenic , avant que d'entrer en fonte (voiez le XLVI. Procédé n°. I. des Remarques) , la plus grande quantité de ces ma-

tieres reste étroitement unie avec
 sa partie fixe. Il n'est pas éton-
 nant que le fer faisant union avec
 le soufre & l'arsenic, qu'il enleve
 aux autres métaux & demi-mé-
 taux (Partie I. §. CLXXXIII.
 Corollaire I.), soit obligé de leur
 céder la partie inférieure comme
 étant devenu le plus léger, &
 les surnage conjointement avec la
 terre non-métallique. Toutefois
 cette séparation ne se fait pas d'une
 manière si parfaite, que le culot
 n'entraîne avec lui quelque peu
 de fer & de terre subtile non-mé-
 tallique, & qu'il ne reste un peu
 de cuivre dans les scories : par la
 raison que le fer d'une mine pyri-
 teuse ne suffisant pas pour absor-
 ber tout son soufre & son arsenic,
 une partie de cette terre subtile
 demeure unie au régule par l'in-
 termede de l'arsenic principale-
 ment, qui se convertit avec les
 métaux en une substance réguli-
 ne demi-métallique. Ce culot s'ap-
 pelle *Pierre de cuivre* ou *mate de*
cuivre (en Allemand *Rob-Stein*.)

Kupfer-Stein, &c.) ; parce qu'il garde en quelque façon la nature d'une pyrite crue.

I I.

Mais l'on ne doit pas traiter par cette fonte grossière toute mine de cuivre pyriteuse ; il n'y a que celle qui contient beaucoup de fer & peu de cuivre qui en soit susceptible. Car dans le cas dont il s'agit , on met en fonte , sans rôtissage préliminaire, pour séparer 1°. le fer du cuivre ; ce qui s'exécute par la précipitation sèche occasionnée par l'action du soufre sur le fer (n°. I.) : & l'on ne connoît point de méthode aussi avantageuse que celle-ci pour séparer autant de fer du cuivre avec bénéfice. 2°. Pour fondre plus aisément ; & en effet , si l'on prive une pyrite martiale de son soufre par le grillage , alors le feu seul n'a presque point d'action sur elle , en conséquence de la nature très-réfractaire de sa terre martiale. C'est ce qu'il est aisé de voir dans une

mine de fer, même la plus fusible de son genre, laquelle demande, pour être mise en fonte, un feu beaucoup plus violent qu'aucune autre mine. D'ailleurs cette terre non métallique, absolument réfractaire par elle-même, & qui entre dans la composition de la pyrite en d'autant plus grande quantité qu'il s'y trouve moins de cuivre, ne laisse pas d'être ici avantageuse. Cette terre non métallique & la martiale étant exposées tout d'un coup à un feu violent, & dissoutes par le soufre fixé en quelque façon dans la pyrite, & dont la dissipation par-là ne peut se faire bien rapidement, occasionnent la séparation du fer d'avec le cuivre; en sorte que le cuivre se trouve délivré du fer par l'intermede du soufre, & réciproquement, du soufre par le moyen du fer.

III.

Par cette méthode on a de l'or, de l'argent, & du cuivre, si les mi-
res

nes qui les contiennent , se trouvent dispersées dans une grande masse de pierres & de pyrites qui ne sont pas susceptibles du lavage : & l'on ne connoît point encore d'autre moyen d'en séparer le métal avec profit. Après avoir pilé grossièrement cette mine , si elle ne contient pas une quantité suffisante de pyrites jaunes & sulphureuses , on lui en ajoute , & l'on choisit celles qui tiennent le plus d'argent , d'or & de cuivre. C'est ainsi qu'on retire par un même travail & sans augmentation de frais , ces métaux , qu'il n'est quelquefois pas possible d'obtenir avec bénéfice des pyrites par un Procédé particulier. On ajoute à ces mines & à ces pyrites des scories fusibles provenant d'une fonte de plomb , & principalement celles qui peuvent encore fournir quelque peu de ce métal , ou bien , la mine de plomb elle-même. On a encore recours à d'autres additions fusibles , soit par elles-mêmes , soit par les matiere auxquelles on les mêle ; dont la quantité

& le choix ne peuvent bien se déterminer que par l'expérience qu'on a acquise sur ces sortes de travaux, par les tentatives qu'on en fait, & par les circonstances qui se présentent. On en charge un fourneau, & l'on a un régule où l'or, l'argent, le cuivre & le plomb se trouvent concentrés, mais mêlés de matieres hétérogenes (n^o. I.). Cependant il arrive quelquefois que le plomb, qui s'unit principalement à l'or & à l'argent, fait avec ces métaux un culot particulier, qui occupe le fond du vaisseau, & est entouré d'une grande quantité de scories.

I V.

C'est sur-tout à la pyrite qu'il faut attribuer ici la précipitation de la mine des pierres scorifiées; car le soufre qui se dégage, au commencement de l'opération si-tôt qu'il sent l'action du feu, de la terre martiale contenue dans la pyrite, étant mis en agitation par un feu aussi violent, s'unit à quan-

tité de parties métalliques, & principalement au fer (XLVI. Procédé n°. I. des Remarques) : ces deux matieres combinées rencontrant de toutes parts les pierres pilées & tenant la mine , qui sont au milieu d'elles , les pénètrent , les dissolvent & les disposent à la scorification ; phénomène qui arrive d'autant plus constamment , que le soufre est tellement fixé par les particules de fer auxquelles il adhère , qu'il est capable de soutenir la dernière violence du feu sans se dissiper trop promptement. Une autre partie de la terre martiale se convertit en une scorie , qui , à l'aide d'une addition de scories de plomb ou d'un autre fondant , dissout & fond totalement la roche. Pour-lors la mine se débarasse des petits endroits où elle étoit emprisonnée , & elle se précipite en mettant en liberté le reste de la terre martiale , qui , étant réduite , absorbe une certaine portion de soufre & d'arsenic. Ainsi les métaux se concentrent en un régule .

folide & pesant ; mais qui contient beaucoup de fer réduit. Dans le Procédé dont il s'agit , il est bon d'observer les choses suivantes : savoir 1°. que le soufre est essentiel ici , & remplit par son concours les vues que nous venons d'indiquer : & la chose est évidente ; puisqu'une pyrite privée de soufre , loin d'accélérer & de faciliter la scorification , lui nuit au contraire par sa nature réfractaire. 2°. Que le fer agit ici non seulement comme un scorifiant , mais encore comme un précipitant , en absorbant le soufre & l'arsenic ; car la scorification peut se faire au moien de la mine ou des scories de plomb , ou enfin d'une addition d'autres flux : mais la plus grande partie du plomb est retenue dans les scories conjointement avec la partie métallique des mines , si la pyrite martiale manque. Il y a plus , c'est que le plomb même ne peut être précipité suffisamment , & même point du tout , de quelques-unes de ses mines , & être purifié ,

fans le secours du fer. 3°. Que la grande quantité d'arsenic, bien qu'il favorise puissamment la scorification par son concours, est ici nuisible, à cause de sa rapacité, & de la propriété qu'il a de convertir le plomb en un verre dont la moindre partie est à peine réductible (Partie I. §. XC.). Outre cela une grande quantité d'arsenic se fixe avec les terres métalliques & non métalliques, & les unit les uns aux autres. De-là naissent des régules fort grossiers, & des scories au contraire qui retiennent beaucoup de métal. Il en résulte aussi des substances moyennes arsénicales qui se distinguent des scories & du régule, qui sont sur-tout riches en fer & en cuivre, & qui, si elles contiennent beaucoup de cuivre avec le fer, sont appelées par les Métallurgistes Allemands *Kupfer-Leg* (a) : & *Speise*, si elles

(a) C'est ce qu'on appelle en François. *Laitier de cuivre.*

406 D O C I M A S T I Q U E
sont composées de fer & d'arsenic seulement , joints à une grande quantité de terre non métallique.

X L I X. P R O C É D É ,

De la fonte de la mine de cuivre pyriteuse crue , dans les vaisseaux fermés , pour en avoir un régule semblable à celui du précédent Procédé.

A P P A R E I L.

I.

REduisez en poudre fine deux quintaux de mine pesée aux petits poids d'essai. Mêlez-les avec leur double ou leur triple du verre commun , pilé , le plus fusible que vous aiez. Vous pouvez lui substituer des scories fusibles & absolument exemptes de terre métallique réductible. Mettez le tout dans un bon creuset ordinaire ou d'essai :

couvrez de fel marin, & lutez un couvercle à ce creuset.

II.

Après avoir fait fondre cette matière au feu violent d'un fourneau de fusion, que vous aurez soutenu pendant une demi-heure. Vous trouverez, au fond du vaisseau refroidi & cassé, un culot semblable à celui du précédent Procédé.

REMARQUES.

I.

Il est essentiel de ne point fondre une mine sulphureuse non torréfiée avec l'addition d'un flux alcalin ; parceque l'alcali forme conjointement avec le soufre un foie de soufre qui dissout les métaux (Partie I. §. CLXXV.). Ainsi donc, si l'on fond une mine abondante en soufre, ou en acide du même minéral, avec un flux noir ou blanc, ou des matières huileuses & alcalines, où l'on n'a point

du tout de culot, ou la plus grande partie en reste dans les scories, selon que la proportion du métal est plus ou moins grande dans la mine. Si on mêle à cette mine du fiel de verre, & qu'on lui donne un feu de fonte, ce sel très-fusible précipite aisément un régule; mais qui contracte pour l'ordinaire la couleur de la pyrite, & qui, étant exposé à l'air, ne tarde pas à tomber en une poudre brune d'un goût plutôt salé que vitriolique; preuve certaine qu'il est imprégné de beaucoup de sel. D'ailleurs la scorie qui le recouvre n'est pas dépourvue de métal: inconvéniens qui rendent encore la qualité du régule & son poids plus incertains.

Mais si l'on veut donner plus de fusibilité au verre, ou à la scorie qui doit être employée dans cette opération, il faut y ajouter un tiers ou un quart de borax calciné, & les piler ensemble. C'est ainsi qu'on parvient à atténuer leur ténacité, & à leur faire précipiter plus.

plus promptement les molécules de la mine.

II.

C'est à ce mélange de soufre & de flux alcalino-huileux , qu'on doit attribuer en partie la diminution du métal pur , que l'on précipite dans les vaisseaux fermés , d'une mine ou d'un métal , dont la quantité est au-dessous de celle que l'on retireroit si l'on faisoit cette opération à feu ouvert : à moins qu'on n'y ajoute quelque métal précipitant ; tel , par exemple , que le fer dans la fonte du plomb : mais cette addition ne réussit pas dans le cas dont il s'agit. Car le fer , étant miscible au cuivre , s'y unit en grande partie pendant qu'il le précipite. Or il est constant que le précipité participe du précipitant dans toutes les précipitations , ou tout au moins dans une grande partie ; ce qui est démontré par des examens exacts : & ce phénomène a lieu dans les précipitations par la voie humide

410 **DOCIMASTIQUE**
comme dans celles qui se font par
la voie sèche ; dans les unes plus
& dans les autres moins.

L. PROCÉDÉ,

*Purification ultérieure des régules des
Procédés XLVIII. & XLIX. pour
en faire du cuivre noir.*

A P P A R E I L.

R Eduisez ce régule en poudre
grossière : grillez-le à plusieurs
reprises , observant de le rôtir à
chaque feu que vous lui donnerez ,
pour en dissiper le soufre & l'arse-
nic (X L V I. Procédé) : ensuite
réduisez - le avec le flux noir
(X L V I I. Procédé) , ou en le
stratifiant avec les charbons. Il en
naîtra un culot semblable à celui
du XLVII. Procédé. .



R E M A R Q U E S.

Comme les régules des précédens Procédés ne sont que des pyrites fondues, & ne diffèrent des pyrites qu'en ce qu'ils contiennent à proportion moins de soufre & d'arsenic, une terre métallique en moindre quantité & plus subtile, & plus de cuivre (n°. I I I. XLVIII. Procédé) ; il est essentiel d'en faire la torréfaction selon le même manuel que nous avons enseigné au XLVI. Procédé. Avant que de les réduire en cuivre dit noir (XLVII. Procédé), il faut même quelquefois, si les culots sont très-grossiers & mêlés de beaucoup de fer, les mettre en fonte une ou deux fois pendant qu'on les rôtit ; afin de séparer du cuivre au moien de la précipitation, le fer qui y tient encore à la faveur du soufre & de l'arsenic : parce qu'autrement, ces deux métaux ne manqueroient pas de contracter une union qu'il seroit fort dif-

412 DO CIMASTIQUE
ficile de détruire (n°. II. des Re-
marques du XLVIII. Procédé)
dans la fonte qu'on en feroit après
la dissipation totale du soufre &
de l'arsenic.

LI. PROCÉDÉ,

*Examiner la quantité de cuivre pur ,
que peut fournir le cuivre noir par
la scorification.*

L'Artiste qui veut connoître cet-
te quantité , doit être muni
d'une suite d'aiguilles d'essai (Par-
tie I. §. CCCXXX.), dans la-
quelle la première soit faite de
cuivre très-pur , & les autres en-
suite avec différentes proportions
d'un cuivre noir , dont on aura
examiné le degré de pureté. Il fera
une marque avec le cuivre , qu'il
veut essayer , sur la pierre de tou-
che , & la comparera avec l'une
des aiguilles. Si le cuivre noir est
de bon aloi , eu égard à sa couleur
& à sa ductilité , on peut détermi-

ner en quelque façon quel est son degré de bonté : mais s'il contient beaucoup de matieres étrangères , on ne peut rien fonder de certain à ce sujet ; car la couleur & la consistance du cuivre peuvent être altérées par une seule cause , ou par le concours de plusieurs combinées en un nombre innombrable de manieres & de proportions. Le cuivre , par exemple , est blanchi au même point par une grande quantité d'étain , un peu de bismuth , & très-peu d'arsenic : ainsi dans quelle incertitude ne seroit-on pas si l'on avoit à examiner un morceau de cuivre dans lequel se trouveroient une infinité d'autres corps , outre les trois que je viens de nommer ? Il suit évidemment qu'il faut avoir recours à un autre essai.

A P P A R E I L.

I.

Coupez un essai de cuivre noir qui pese au moins deux quintaux

414 **DOCIMASTIQUE**
du petit poids de Docimastique.
Vous apporterez à ce sujet les
mêmes précautions que si vous vou-
liez en faire un essai pour argent
(n^o. I. & II. du XVI. Procédé).
Mettez cet échantillon en mor-
ceaux gros comme de grosse gre-
naille , & le réduisez ensuite au
poids de deux quintaux exactement.
Pesez aussi deux quintaux de cui-
vre pilé. Ajoutez à chaque pesée
égal poids de plomb granulé pur ,
& qui ne contienne pas le moin-
dre vestige de cuivre ; ce dont on
peut être certain s'il ne laisse point
de couleur obscure sur la coupelle
où l'on le vitrifiera seul. Envelop-
pez ces deux essais dans du papier
chacun à part.

II.

Placez deux coupelles sous la
mouffle , & les évaporez quelque
tems à la violence du feu. Alors
chargez-les de vos essais. Vous au-
rez grand soin que les deux cou-
pelles éprouvent également l'ac-
tion du feu. L'opération demande

un feu assez vif tant qu'elle dure. Dès le commencement, vous le donnerez aussi fort qu'il sera nécessaire pour fondre très-rapidement le plomb, le mettre en ébullition & lui faire dissoudre le cuivre, après quoi vous les diminuerez au point qu'il n'occasionne plus qu'un léger bouillonnement. La plus grande partie du plomb étant consumée, augmentez le feu de nouveau rapidement, en mettant à l'embouchure de la moufle des charbons allumés que vous excitez avec un soufflet, & en ajustant le tuyau du dôme. Vous soutiendrez ce degré jusqu'à ce que le plomb soit totalement détruit. Dès que vous vous en appercevrez, couvrez les boutons de cuivre de poussier de charbon que vous y porterez au moien d'une petite cuillier, & retirez les coupelles pour les laisser refroidir : pesez ces boutons : ajoutez, à celui du cuivre noir, la même quantité qui manque à la totalité des deux quintaux de cuivre pur : c'est

celle qui a été détruite par le plomb. Mais si le cuivre noir contenoit du plomb , outre celui que vous lui avez ajouté , vous prendrez la différence qui est entre le poids des deux régules , & vous ajouterez au bouton fourni par le cuivre noir une portion de cuivre égale à celle qui aura été détruite dans le bouton de cuivre par la même quantité que cette différence : la somme vous donnera la quantité de cuivre pur que vous pourrez retirer du cuivre noir. Par exemple , supposons que le régule de cuivre pur pese après l'opération 186 livres , il aura par conséquent perdu 14 livres. Si le régule de cuivre noir ne pese que 154 livres , il faut additionner 14 avec 154 , pour lui rendre le cuivre qui lui a été consumé par la même quantité de plomb & au même degré de feu : ainsi la somme 168 indiquera le nombre des livres de cuivre pur que pourra fournir le cuivre noir. Mais si ce cuivre noir contient quelque peu de

plomb ; ce plomb s'étant détruit par le coupellage , ainsi que celui qui a été ajouté , n'a pu manquer de détruire aussi une partie de cuivre pur qu'il faut rendre au bouton. On peut prendre pour quantité de ce plomb , la différence qui est entre les culots. Or comme nous les avons supposé dans l'exemple plus haut , l'un de 186 livres & l'autre de 154 la différence sera par conséquent 32 : & comme nous avons supposé que dans le double Procédé , quatorze parties de plomb détruisoient de part & d'autre une partie de cuivre , il faut ajouter deux livres de cuivre au culot de cuivre noir. On néglige ici les poids qui sont au-dessous d'une livre. Ainsi le poids total du cuivre fin fourni par le cuivre noir sera de 170 livres.

III.

Dans un alliage composé de cuivre & de plomb , qu'on coupe , souvent tout le cuivre peut

être détruit, s'il n'est que $\frac{1}{12}$ ou $\frac{1}{11}$ de ce plomb. Pour connoître la quantité du cuivre, indépendamment de la liquation, procédez de la manière suivante : à un quintal de cet alliage, ajoutez deux quintaux de plomb granulé, ainsi qu'au n°. I. avec un quintal de cuivre pur. Chargez une autre coupelle de deux quintaux de cuivre fin, & d'autant de plomb granulé. Conduisez l'opération avec la même exactitude que nous l'avons enseigné. Dressez votre calcul de la même manière que nous l'avons dit, en parlant du cuivre tenant plomb ; si ce n'est qu'à la fin vous soustrairez le quintal de cuivre fin ajouté. Par exemple, si le régule de cuivre fin, joint au plomb granulé, est de 184 livres, il s'en est détruit 16 livres, & par conséquent 12 livres $\frac{1}{2}$ de plomb ont scorifié une livre de cuivre. Maintenant si le culot restant du plomb tenant cuivre, auquel on a ajouté un quintal de cuivre pur, & deux quintaux de plomb granulé, pese

96 livres, il faut lui ajouter le cuivre détruit par le plomb qui est de 16 livres, ce qui fera en tout 112 livres. Alors prenez 72, différence de 112 à 184. Vous aurez par-là la quantité du plomb contenu dans l'essai, moins celle du cuivre qui peut avoir été détruit par la quantité approchante. Mais comme 12 livres $\frac{1}{2}$ de plomb ont détruit une livre de cuivre, il faut ajouter 6 autres livres (a) à la somme 112, ce qui fera en tout 118. En retranchant de ce total le quintal du cuivre fin qui a été ajouté, resteront 18 livres de cui-

(a) Ce calcul n'est pas juste; car la différence 72, étant un alliage de plomb & de cuivre, dont les quantités sont en telles proportions, que celle du cuivre a été exactement détruite par celle du plomb, il ne peut pas se faire que l'on compte 12 livres $\frac{1}{2}$ six fois, ce qui fait 75 : & d'autre part 6 grains de cuivre, ce qui feroit 81. Il faut donc dire que les 72 livres d'alliage contenoient 5 livres 5 onces 3 gros de cuivre environ & 66 livres 10 onces 5 gros de plomb à peu près.

420 D O C I M A S T I Q U E
vre , que le plomb pourra fournir
par quintal.

II.

Le poids du régule étant bien connu , mettez-le en pièces au moien d'un étau , du ciseau & du marteau. S'il est d'une belle couleur de briques dans sa cassure , en grains purs & clairs , s'il est ductile , aussi-bien froid que chaud , vous pouvez être sûr que la scorification est bien faite.

AUTREMENT.

Quand on n'a pas l'appareil nécessaire au coupellement , ou qu'on a à traiter un corps dont la coupelle est incapable de soutenir l'action (II. Procédé) , l'opération se fait ou dans un test simple , ou dans un test accommodé. Pour cet effet on prend un scorificateur que l'on humecte intérieurement , & dans lequel on forme un creux avec de la brasque pesante. Il doit être peu élevé , afin

qu'on puisse voir toute sa surface interne , ainsi que la moindre molécule de métal qui y fera. S'il étoit trop profond pour être découvert à la vue , il faudroit tailler dans le bord antérieur & dans le postérieur deux échancrures diamétralement opposées l'une à l'autre. Après avoir évaporé ce test , on le place sous la moufle d'essai , à l'embouchure de laquelle on met des charbons ardens ; ainsi qu'autour du scorificateire. Quand le test est bien rouge , on y place le cuivre seul , s'il est allié de plomb ; & s'il n'en contient point du tout , on lui ajoute un tiers ou un quart de plomb granulé , & on anime le feu à l'aide d'un soufflet à main pour procurer la fonte le plus rapidement qu'il est possible. Si-tôt qu'on voit la matière en fusion , on donne un peu froid ; car pour-lors le feu ne doit être qu'un tant soit peu plus fort qu'il n'est nécessaire pour la tenir dans cet état , & ne doit par conséquent qu'exciter une légère ébul-

lition. Si les scories s'amoncelent trop autour du régule , il les faut écarter avec un crochet de fer : elles ne manqueront pas d'y adhérer si-tôt qu'il leur aura touché. Enfin dès que les parties étrangères seront toutes, soit dissipées en fumée , soit converties en scories , & qu'on appercevra la surface du cuivre fondu , pure & brillante ; on retirera le test , & on l'éteindra dans l'eau. Le bouton étant pesé , on y ajoute autant de cuivre qu'il est à croire que le plomb granulé en a détruit. Ou bien , s'il y avoit du plomb dans le cuivre de l'essai , on prend pour quantité de ce plomb la différence qui se trouve entre l'échantillon & le culot. La quantité du cuivre détruit par une portion de plomb déterminée , varie beaucoup dans l'occasion dont il s'agit , & ne peut être découverte par un double procédé , aussi exactement que dans la méthode précédente. Quand on ne la connoît point par ce double Procédé , il faut prendre les rap-

ports d'un à douze. Quoi qu'il en soit , avec quelque exactitude que l'on procède , le produit est toujours inférieur à proportion , à celui qui se retire des travaux en grand : pourvu toutefois que le plomb ait été bien purifié par l'essai.

Si un alliage ne contient que très-peu de cuivre pur , on se conduira ainsi qu'il a été dit au n^o. III. de la méthode précédente.

S'il arrive que le plomb ne dissolve pas promptement le cuivre noir , soit dans cette méthode-ci , soit par la précédente , il faut mettre en fonte , à un feu violent dans un creuset , un autre échantillon avec son poids de flux noir , lui ajouter une quantité suffisante de plomb , l'agiter avec un fil de fer , puis le faire refroidir. On casse le creuset ; puis on procède à l'égard du régule ainsi que nous l'avons dit.



REMARQUES.

I.

Dans cette purification qui est la dernière, ou le raffinage du cuivre, on achève de le dépouiller des matières étrangères dont on a commencé la séparation dans les précédens Procédés. Car, excepté l'or & l'argent, tous les métaux & demi-métaux ont été ou dissipés ou détruits pour la plus grande partie par le soufre & l'arsenic, dans les grillages précédens : & dans les fontes intermédiaires, ils se sont évaporés en fumée, ou se sont convertis en scories, ou par eux-mêmes, ou au moyen du fer dont la destruction a été ensuite accélérée par les demi-métaux, le soufre & l'arsenic qu'il a principalement absorbés ; & c'est ainsi que le cuivre se précipite pur & se trouve exempt de toutes ces matières. D'ailleurs il est évident que la terre non métallique doit le quitter

quitter si-tôt qu'il est passé de l'état de terre vitrescible à l'état métallique, & que l'arsenic, à la faveur duquel la terre en question adhère, surtout aux régules grossiers de la première fonte, est dissipé. Cependant comme toutes ces différentes tentatives ne lui ont pas donné une ductilité parfaite, on est obligé de recourir à cette opération-ci pour lui procurer cet avantage ; parce que dans celles qui précèdent, la dissipation & la destruction des dernières portions des matières hétérogènes sont en quelque façon empêchées par les scories qui le recouvrent ; au lieu que dans cette dernière purification, la surface du cuivre est exposée à l'action immédiate de l'air & du feu, qui achevent de détruire & de dissiper, ou de scorifier au plus vite, le peu de matières demi-métalliques martiales, sulfureuses ou arsénicales qui restent. Il se scorifie aussi, à la vérité, une bonne quantité de cuivre en même tems ; mais on en peut

426 D O C I M A S T I Q U E
réduire la plus grande partie par
une seconde fusion.

II.

Il est hors de tout doute que le fer seul ou fondu avec le cuivre se calcine & se scorifie très-aisément. Cependant quand il est une fois combiné avec ce métal, il n'est du tout point aisé d'en séparer les dernières portions par le feu seul, sans qu'il se consume en même tems une bonne partie de cuivre : aussi, est-ce presque toujours du fer que dépend la différence notable du cuivre provenant par divers Procédés de mines non-seulement différentes, mais encore semblables. Ce fer se sépare à la faveur d'un peu de plomb ; car ce métal qui n'est nullement nuisible au fer le chasse du cuivre en s'y unissant : ensuite de quoi, comme il ne soutient pas un si grand feu que le cuivre, une partie se résout en fumée, & l'autre se scorifie. C'est pour cette raison que les mines de cuivre tenant

plomb , ainsi que le cuivre noir dont l'argent a été retiré par la liquation , fournissent de meilleur cuivre que si le concours du plomb n'y eût pas été. Il est à noter que le fer , quand il est en trop grande quantité dans le cuivre , empêche que le plomb n'attaque le cuivre aussi promptement qu'il doit le faire. Mais on corrige cet inconvénient en fondant le cuivre noir avec le flux noir , sous lequel le plomb ajouté produit l'effet attendu en chassant le fer ; sans que pour cela le cuivre se détruise. Il est assez à propos de rendre au cuivre raffiné du cuivre noir tenant plomb , la quantité de cuivre fin qu'un Procédé simultané indique avoir été détruite dans le raffinage ; afin de marquer exactement la quantité de cuivre fin qui doit être retirée du cuivre noir , dans les travaux en grand. On a rejeté le fer dans les opérations précédentes , parce qu'il ne mérite presque pas qu'on y ait égard , ainsi que la plupart des différentes

matieres jointes au cuivre noir. La diminution qui se trouve dans le poids après l'opération , provient de ce que le plomb s'est consumé avec une certaine quantité de cuivre. Mais parce que la scorie formée par le plomb & une portion du cuivre se réduit de nouveau (ce que les Allemands appellent *Auffrischen* , *raffaichir*) , & que ces métaux doivent ensuite être séparés ; il faut déterminer cette quantité de cuivre dans l'essai , & la joindre au régule qui reste. Toutes les circonstances , que je viens de détailler , doivent aussi être observées bien soigneusement.

III.

Il est important de bien conduire le feu dans la circonstance présente , & de le donner tout d'un coup assez fort pour fondre rapidement le cuivre ; car il se consume en plus grande quantité & plus promptement quand il est rouge , par les écailles demi-scorifiées qui

s'en élèvent , que quand il est fondu. Il est cependant des bornes qu'il ne faut pas passer ; parce qu'un feu poussé fort au-delà du degré nécessaire à le mettre en fonte , en détruit aussi beaucoup plus que celui qui est seulement suffisant à lui donner cet état. C'est pour ce sujet qu'aussi-tôt après le raffinage on couvre les culots restant sur la coupelle de poussier de charbon , sous lequel les métaux peuvent demeurer rouges pendant des heures entières , sans perdre la moindre portion de leurs poids par la calcination. Car le cuivre tenu rouge à l'air libre , est de tous les métaux celui qui se décompose le plus vîte & en la plus grande quantité. La substance qu'il perd s'en détache sous la forme de scories écailleuses que les Allemands appellent cendres de cuivre (*Kupfer-Asche*). Quand l'opération se fait dans un scorificateire , il faut éteindre le culot dans l'eau , encore bien qu'on perde par là quelque peu de cuivre : ce qui

provient de ce que les scories, qui entourent le culot, n'admettent point la poudre de charbon, sans que le plomb, qui en est réduit, ne s'allie de nouveau au cuivre.

I V.

Comme la destruction du cuivre par la même quantité de plomb est plus ou moins considérable selon le différent régime du feu (VI. Procédé) ; il est plus sûr de faire deux opérations en même tems, si l'on ajoute du plomb au cuivre noir, ou si l'on a recours à la coupelle, parce qu'alors on ajoute toujours du plomb. Par cette manœuvre on peut connoître, par la portion détruite de la quantité déterminée du cuivre fin, la portion de cuivre pur que pareil poids de plomb a consumée dans le cuivre noir, & même la quantité du cuivre qui s'est décomposé par lui-même. Quoi qu'il en soit, quelques précautions que l'on apporte à ce sujet, les proportions de l'es-

faï ne s'accordent jamais avec celle des travaux en grand ; par la raison que les métaux imparfaits se détruisent plus ou moins promptement , selon qu'ils communiquent avec l'air par une plus ou moins grande surface : mais, tout étant égal d'ailleurs , une petite masse présente à proportion , plus de surface à l'air qu'une grande. Il suit donc incontestablement qu'elle doit se décomposer davantage. On corrige en quelque façon cet inconvénient en essayant à la fois plusieurs quintaux de matiere ; mais la nature de l'opération ne permet pas qu'on y remédie tout-à-fait en excluant toute action de la part de l'air.

V.

C'est ici le lieu de parler du danger qui naît de l'application fortuite ou imprudente de l'eau , d'un corps humide, ou même froid, au cuivre fondu. Il n'y a point de métal qui renverse avec autant de violence les corps qu'il rencontre ,

432 DO CIMASTIQUE
principalement quand il est raffiné (en Allemand *Gahr-Kupfer*). Souvent il emporte des fournaïses entières & met le feu à un laboratoire pour la chute d'une petite pierre, ou d'un charbon humide ou froid : ce phénomène n'arrive jamais d'une maniere plus terrible, que quand une petite quantité d'eau ou de quelque corps humide & froid, mais étendue au large en touche à la fois une grande surface. Il s'écarte même, quoiqu'il commence à se figer, si on le jette dans un endroit humide, & qu'il y soit appliqué par une grande étendue ; & il met les assistans en danger, & menace de l'incendie. Ainsi quand on le granule dans l'eau, il faut avoir grande attention, si l'on ne veut pas courir tous ces risques, de n'y en faire tomber qu'un très-petit filet, de dessus une lame inclinée, ou par un trou fait à un vaisseau, & d'agiter l'eau fortement.

LII. PROCÉDÉ,

*Essai des scories des Procédés précédens
sur le cuivre.*

A P P A R E I L.

SI ces scories contiennent beaucoup de soufre , réduisez - en deux ou trois quintaux en poudre fine : mettez-les dans un creuset , auquel vous ajusterez un couvercle , sans flux salin réductif ; ou , si leur nature réfractaire l'exige , avec une certaine quantité de verre commun très-fusible & pilé , & une addition de sel marin par-dessus : placez ce creuset dans un fourneau de fusion , & vous comportez ainsi qu'il a été dit au XLIX. Procédé. Vous aurez un régule pareil.

Quand elles ne sont que peu ou point sulphureuses , il suffit d'en prendre un quintal , & de le traiter avec le flux noir ; ainsi que la

434 D O C I M A S T I Q U E
mine de cuivre fusible (X L I I I .
Procédé). On en retire un régule
plus pur.

Cependant si l'on en veut essayer
une plus grande quantité à la fois ,
on suivra pour-lors la méthode du
X L V I I I . Procédé.

R E M A R Q U E S .

I.

Quand on précipite par la fonte
les métaux des corps solides qui les
recelent , les scories en retiennent
pour l'ordinaire quelque peu par
leur ténacité (Partie I . § . C V I I .
Scholie I I .) : outre cela , si la
quantité nécessaire de phlogisti-
que manque , & qu'on donne un
feu trop fort ou trop long , une
grande quantité du régule déjà
précipité de ces sortes de métaux
imparfaits , venant à se vitrifier à
demi , se mêle de nouveau aux sco-
ries. L'abondance du soufre & de
l'arsenic est souvent cause que la pré-
cipitation est incomplète ; princi-

pablement s'il y a disette de précipitans ou s'ils sont mal appliqués : enfin la destructibilité du métal même ne permettant pas qu'on en fasse une précipitation pleine & entière d'une seule fois, on est obligé d'en retirer un premier régule, puis de les remettre à la fonte pour en avoir un second: méthode d'autant plus avantageuse que ces fortes de scories servent quelquefois en guise de menstrues à fondre d'autres mines, & donnent en même tems le reste du métal qu'elles ont gardé.

I I.

Ce que nous venons de dire, pourra servir d'explication aux prétendues observations que l'on a faites des scories rejettées autrefois, dans lesquelles il s'est fait une nouvelle génération des métaux, par l'influence des Astres ou de l'atmosphère.

I I I.

En général les scories les plu^s

O o ij

parfaites du cuivre , des pierres ou autres corps vitrifiés sont bleuâtres. Si elles contiennent un peu de cuivre qui ne soit pas absolument vitrifié , elles sont rousses , & elles le sont d'autant plus qu'elles en ont d'avantage : en sorte que l'on peut réduire beaucoup de cuivre de celles qui se trouvent en cet état. Cependant leur couleur peut être tout-à-fait obscurcie en conséquence du concours de plusieurs corps , & principalement du genre des métalliques : phénomène que le fer produit par-dessus tous les autres ; car une petite quantité suffit pour leur donner une couleur très-noire. Il suit qu'on ne doit jamais négliger de faire un essai des scories. Quant aux regules qu'on en précipite , ils ont la même différence que ceux que fournissent les mines mêmes. Le culot , par exemple , qu'on précipite des scories de la mine pyriteuse du L. Procédé est beaucoup plus grossier que celui de la première fonte ; par la raison que le fer, qui

a fait l'office du précipitant, se trouve dans les scories joint au soufre, dont il a précipité la plus grande partie du métal. Ce régule abondant en fer & en soufre est celui que les Allemands appellent particulièrement *schlack-stein*, *pierres de scories*. Ainsi tous les régules provenant des scories sont plus grossiers que ceux qui ont été fournis par les précédens Procédés, en conséquence de ce que dans les premières fontes quantité de matières hétérogenes, & fort fixes, ont été rejetées dans les scories, qui, pour cela, doivent être comparées à une mine beaucoup plus impure que celle qui les a produites.



LIII. PROCÉDÉ,

Du lavage de la mine de cuivre.

APPAREIL.

I.

CE lavage se fait absolument de la même manière que celui des mines précédentes ; seulement il faut bien remarquer que les ocres de cuivre vertes & bleues (Partie I. §. CCCCX.) n'en sont pas susceptibles , bien qu'elles se trouvent logées dans une terre molle & peu pesante : par la raison qu'elles sont très-légères & emportées par l'eau , quoique mue peu rapidement, à des distances très-considérables.

II.

Les mines de cuivre vertes & azurées (Partie I. §. CCCCVIII. & CCCCIX.) , ne peuvent être

rôties sans tomber en une poudre légère & noirâtre. Le lavage ne réussit point du tout avec ces sortes de mines , quand elles sont logées dans des pierres d'une dureté & d'un poids médiocre. Les pierres en question, à la vérité, doivent souvent être disposées à un bon lavage par une torréfaction préliminaire : mais on ne peut se servir de ce secours ; ainsi qu'il est aisé de l'inférer de ce que nous avons dit de la nature de la mine. Ainsi donc les mines crues, dont il s'agit ici, ne sont point propres au lavage , parce qu'elles sont très-légères & qu'elles se réduisent facilement en une poudre subtile ; à moins toutefois qu'elles ne soient contenues dans des terres, ou disséminées tout au moins dans des morceaux très-mous & très-légers, & qu'il est aisé de diviser par l'eau seule , sans calcination préalable , ni violente tusion : & même pour-lors , la séparation ne s'en fait-elle presque pas sans perte. Quoi qu'il en soit , il faut se gar-

der de prendre, pour les mines en question, celles dont la superficie n'est couverte que d'une légère couche d'ocre bleue ou verte.

III.

Les autres mines de cuivre sulphureuses, & pyriteuses, renfermées dans des roches dures & pesantes admettent & même exigent le grillage, à cause du soufre qu'elles contiennent. Par-là, on se procure un double avantage. On dispose les roches à être divisées plus aisément, & l'on rend en même tems les mines plus pesantes & plus solides : car ces sortes de mines sont très-friables, ont peu de pesanteur spécifique, & se réduisent en une poudre plus fine que la pierre qui les accompagne, & plus aisément : ce qui fait que l'eau en entraîne après cela une grande partie qui est perdue.

IV.

Si l'on a une mine rébelle, en conséquence des pierres qui s'y

trouvent, & absolument incapable d'être séparée par le lavage, ou ne l'admettant que difficilement & avec perte, il est plus avantageux de la traiter selon le n°. III. des Remarques du XLVIII. Procédé.

LIV. PROCÉDÉ,

Découvrir le cuivre contenu dans une mine pyriteuse, au moyen de la dissolution & de la précipitation par la voie humide.

SI un quintal de pyrites ne contient que quelques demi-onces de cuivre, il est absolument impossible de les en retirer dans un essai par la précipitation sèche; car une aussi petite quantité de cuivre noyée dans une masse si prodigieuse de matières étrangères, ne peut manquer d'être détruite, sinon en tout, du moins pour la plus grande partie, par le nombre multiplié des grillages & des fusions qu'elle a

à soutenir. C'est pourquoi on est obligé d'avoir recours à une méthode, à la faveur de laquelle on puisse séparer le cuivre de sa mine par les menstrues humides, & le précipiter ensuite avec facilité. L'acide du soufre contenu en la même mine, est très-propre à remplir ces vues. Voici la manière dont on en profite. On commence par calciner à un feu ouvert & médiocre, quelques livres réelles de cette mine : on l'expose à l'air pendant quelque tems pour la faire fleurir : ensuite on y passe de l'eau chaude pour en avoir une solution de vitriol. Après avoir laissé reposer cette solution & l'avoir filtrée, on l'évapore lentement dans un vaisseau de plomb ou de verre, & on y introduit de petites lames de fer très-polies & exemptes de graisse. Le cuivre, pour peu que la pyrite en contienne, ne manquera pas de s'attacher aux lamines, sous la forme d'une poudre très-subtile & d'un jaune foncé ; & il se précipitera tout de la solution de vitriol,

pourvu qu'on lui en donne le tems & qu'on favorise sa précipitation à l'aide d'une légère chaleur. Il faut tirer de tems en tems les lames de fer de la solution , pour racler avec un couteau , ou détacher avec un marteau la croûte un peu dure , qui s'y est formée par l'accrétion des molécules cuivreuses. A faute de cette précaution , la précipitation est retardée , & dure un tems considérable. Si , en plongeant dans la liqueur chaude , une nouvelle lame de fer polie & bien nettoyée , on l'en retire au bout de quelques heures sans avoir de couleur rougeâtre ; c'est une preuve certaine que tout le cuivre est précipité. On édulcore parfaitement avec de l'eau chaude ce cuivre précipité : on le fond avec le flux noir pour en avoir un culot de cuivre noir , que l'on refond ensuite jusqu'à ce qu'il soit devenu fin. Le précédent Procédé apprendra la maniere dont on doit se comporter dans cette opération , & dresser son calcul pour savoir ce

que chaque quintal de mine fournit de cuivre raffiné.

Si la pyrite qu'on veut effâier contient du vitriol tout fait, il faut commencer par savoir ce qu'une quantité déterminée en fournira. Après quoi l'on examinera, ainsi que nous venons de le dire, une livre réelle, à peu près, de ce vitriol. Il est bon d'observer ici, que le fer grossier, & de fonte, se dissout toujours beaucoup plus lentement dans l'acide vitriolique que le fer forgé, & ne s'y dissout même quelquefois que très-difficilement : ce qui rend la précipitation lente non-seulement, mais encore le précipité de cuivre impur ; inconvénient qui provient de ce que le soufre & l'arsenic, & les particules à demi vitrifiées mêlées au fer en question, éludent l'action de l'acide vitriolique, sur-tout étendu de beaucoup d'eau, comme il est pour-lors, & se mêlent au fer rongé. C'est par cette voie, c'est-à-dire, en dissolvant le fer dans de l'acide vitriolique très-pur

& phlegmatique , pour en faire du vitriol , qu'on y découvre la moindre portion de cuivre qu'il peut contenir. Il est à noter que la dissolution doit être bien saturée. On y réussit également au moyen des différens alliages où entre le cuivre. Mais comme il seroit trop long ici de donner le détail des manipulations nécessaires au succès de la chose , lesquelles d'ailleurs se présenteront à ceux qui feront des tentatives à ce sujet ; nous n'y entrerons qu'en parlant des vitriols.



LV. PROCÉDÉ,

*Séparer, au moien du plomb, l'argent
du cuivre par la liquation.*

DAns les précédens Procédés ; on ne fait que dépouiller le cuivre des matieres étrangères & des métaux imparfaits. L'or & l'argent lui restent constamment unis, par la raison qu'ils supportent bien mieux ces sortes d'opérations que le cuivre lui-même. Or il faut examiner le cuivre avant qu'il soit raffiné, pour savoir si la quantité d'argent & d'or qu'il contient est capable d'indemniser des frais de la séparation : car il convient de la faire, par la liquation avec le plomb, avec le cuivre impur, dit noir ; parce qu'elle ne réussit pas si bien avec celui qui est raffiné. Nous en avons donné la raison Partie I. §. DVIII. & DIX. Outre que, ainsi que nous l'avons

encore exposé, la petite portion du plomb restant dans le cuivre après la liquation, en rend le raffinage plus parfait & plus aisé que quand il ne s'y en trouve point du tout. Il faut cependant examiner, avec soin, si le plomb en question n'est point impur & mêlé d'étain, ou de quelque autre demi-métal ; car ces différentes matieres nuisent au cuivre : & en effet, quand il les a une fois absorbées, il est impossible de l'en dépouiller sans en perdre beaucoup, & même de le raffiner parfaitement.

Je pense qu'il ne sera pas hors de propos de décrire ici en peu de mots la maniere de faire cette séparation. Ceux qui souhaiteront d'avoir différens fourneaux, particulièrement destinés à cet usage, différentes machines & manipulations, pourront en outre consulter les Ouvrages d'ERCKER, d'AGRICOLA & autres, dont un Auteur a corrigé la méthode dans un Traité intitulé, *de la li-*

quation & de la macération des mines (a) ; ainsi que la compilation de tous ces différens Ouvrages par M. SWEDENBORGIUS. Cette séparation exige deux opérations principales ; la première , par laquelle on unit la quantité convenable de plomb au cuivre , qui s'appelle le *rafraîchissement* ; & la seconde , qui consiste à retirer du cuivre , l'*œuvre* ou plomb chargé d'argent , qui est la *liquation*. Comme on ne *liquéfie* pas exactement tout le plomb , mais qu'il en reste une quantité proportionnée à celle du cuivre (X L I I . Procédé) , laquelle retient une portion d'argent & d'or correspondante à celle du plomb ; il faut que les métaux précieux soient étendus dans une assez grande quantité de plomb , pour que la quantité de ce métal , qui ne

(a) Cet Ouvrage est de l'Auteur Anonyme de l'*Ars fusoria fundamentalis & experimentalis* , qui étoit Directeur des Mines au Landgrave de Hesse.

peut être liquéfiée du cuivre , tiennne une si petite portion d'or & d'argent , qu'elle ne mérite pas qu'on ajoute une plus grande quantité de plomb ; car on doit avoir égard dans la supputation de la dépense à la perte du plomb & du cuivre ; étant visible qu'il ne peut pas se faire autrement qu'il ne s'en perde toujours ou qu'il ne s'en calcine quelque peu , de maniere à ne pouvoir être réduit. On doit par conséquent connoître aussi exactement par la coupelle le grain de plomb , qui doit servir au rafraîchissement , que le fin du cuivre qui doit être rafraîchi ; car , soit que l'argent vienne du plomb qui a été uni au cuivre , ou du cuivre lui-même , la chose est égale. Au reste il y a certaines proportions à garder dans les quantités du cuivre & du plomb qu'on veut unir ; car le cuivre ne peut pas soutenir plus de quatre fois son poids de plomb , sans tomber par morceaux , & sans se mêler abondamment au plomb fondu.

C'est pour cette raison qu'on ajoute au cuivre, fusible par lui-même & par le plomb, du cuivre martial grossier, qui seul, n'entre que difficilement en fonte, & que le plomb ne dissout qu'avec peine. On a principalement recours à cette addition, quand le cuivre est si riche en argent qu'il demande beaucoup de plomb, pour qu'on puisse retirer cet argent par la liquation. Quant aux qualités que doit avoir ce plomb, nous avons déjà indiqué quelles elles sont.

Il est important de bien connoître le cuivre noir qu'on veut rafraîchir ; car s'il arrivoit qu'on mêlât ensemble des lingots de différentes mines, dont les uns contiennent un cuivre susceptible d'un raffinage parfait & aisé, & les autres un cuivre qui ne se pût raffiner que fort difficilement, très-imparfaitement & avec beaucoup de perte ; ce dernier ne manqueroit pas de communiquer ses mauvaises qualités au bon cuivre, & de le rendre tout aussi mauvais que

lui. En pareil cas, il vaut mieux rafraîchir & liquéfier deux fois, en ajoutant de nouveau plomb à la seconde, ce mauvais cuivre noir, pour en retirer tout l'argent, que d'altérer l'autre par son mélange. Pour revenir aux proportions du plomb, il n'en faut pas non plus moins de deux parties & demie; car quand il y en a trop peu, il en reste presque autant avec le cuivre, qu'il s'en liquéfie. On y en ajoute pour l'ordinaire, outre cela, autant de portions, pesant chacune dix-sept livres, qu'il se trouve de demi-onces d'argent dans le plomb après la liquation; observant toutefois d'en défalquer le même nombre de livres que de celui qui se trouve dans le cuivre à rafraîchir. On retire de cette manière deux gros ou une demi-once d'argent par quintal de cuivre. Mais si ce cuivre contient tant de demi-onces d'argent, qu'un égal nombre de portions de dix-sept livres de plomb ajouté excède son quadruple, il le faut mêler avec du

cuivre pauvre ou appauvri ; de façon que les proportions requises soient gardées : ou bien le soumettre deux fois au même Procédé , comme il a été dit.

On substitue de la litharge à la plus grande partie du plomb pour le cuivre riche , pourvu que d'autres circonstances n'en empêchent pas : mais l'on préfère , à ce sujet , celle qui doit être soumise à la réduction , & que les Allemands appellent *litharge fraîche* (*Frischglotte*) , dont nous avons mentionné la différence d'avec la litharge marchande au n^o. II. des Remarques du VI. Procédé. Cette dernière ne s'emploie point , parce qu'elle est plus chère que l'autre , & que le plomb même. On en met cent vingt-cinq livres pour cent livres de plomb ; car c'est la quantité qu'en donnent ces cent vingt-cinq livres par la réduction. On lui substitue même avantageusement du test , qui est le cendré imprégné de la litharge provenant d'un affinage de plomb , lequel ne

differe de la litharge que par un moindre degré de pureté. On réduit ces additions dans le fourneau à rafraîchir, en même tems qu'on les unit au cuivre. Les gâteaux, ou *pieces* de liquation, qui résultent de cette composition, ne contiennent pour l'ordinaire point au-delà de soixante-quinze livres de cuivre & de deux ou trois quintaux de plomb.

On liquéfie d'abord de ces pieces, à un doux feu de bois, la plus grande partie du plomb, que l'on affine ensuite sur un cendré. Après quoi ces pieces *desséchées* se *torréfient* dans le fourneau de *ressuage*, où elles chauffent plus fortement que dans celui de liquation, & où il se mêle beaucoup de cuivre au plomb, lequel tombe par morceaux des pieces qui s'affaîssent. Ces *déchets de torréfaction*, ou *épines de grillage*, se jettent d'ordinaire dans le fourneau à rafraîchir, pendant qu'on y fait les pieces. On trouve quantité d'exemples & de manipulations détaillées de ces

454 DOCIMASTIQUE PRATIQUE.
fortes de Procédés, dans les Au-
teurs qui ont été cités. Par cette
opération, on liquéfie aussi, avec
l'argent, l'or qui se trouve dans le
cuivre : mais si l'argent est très-
riche en or, le prix de ce dernier
métal exige une séparation plus
exacte que par cette voie. Cette
séparation est d'autant plus parfaite
que le cuivre est plus sulfuré, &
plus abondant en demi-métaux ;
&, au contraire, l'or y est retenu
par des liens d'autant plus étroits,
que le cuivre est plus pur. Ainsi
donc, si l'or est en grande quantité
dans le cuivre, on doit préférer,
à toute autre méthode, celle de le
retirer par la scorification & le
coupellement avec le plomb. On
retrouve le plomb & le cuivre dans
le test, dont on fait la réduction,
comme on l'a déjà dit.

Fin du troisième Volume.









